

ESM

メッセージガイド

Hitachi Virtual Storage Platform One Block 85

4051-1J-U07-00

ストレージシステムを操作する場合は、必ずこのマニュアルを読み、操作手順、および指示事項をよく理解してから操作してください。

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2026, Hitachi Vantara, Ltd.

免責事項

このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

このマニュアルに基づいてソフトウェアを操作した結果、たとえ当該ソフトウェアがインストールされているお客様所有のコンピュータに何らかの障害が発生しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

このマニュアルの当該ソフトウェアご購入後のサポートサービスに関する詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

商標類

AIX は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

FlashCopy は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle®、Java、MySQL 及び NetSuite は、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

発行

2026 年 1 月 (4051-1J-U07-00)

目次

はじめに.....	7
対象ストレージシステム.....	8
マニュアルの参照と適合プログラムバージョン.....	8
対象読者.....	8
マニュアルで使用する記号について.....	8
「Thin Image Advanced」の表記について.....	8
お問い合わせ先.....	8
プログラムプロダクト TrueCopy について.....	9
発行履歴.....	9
1. ESM のメッセージ.....	11
1.1 メッセージ画面と表示項目.....	12
1.2 このマニュアルでのメッセージの記載.....	13
2. メッセージ(部位コードグループ 30nnn).....	15
2.1 部位コード 30062.....	16
2.2 部位コード 30162.....	17
2.3 部位コード 30262.....	19
2.4 部位コード 30462.....	20
2.5 部位コード 30662.....	52
2.6 部位コード 30761.....	57
2.7 部位コード 30762.....	58
2.8 部位コード 30863.....	245
3. メッセージ(部位コードグループ 31nnn).....	255
3.1 部位コード 31162.....	256
3.2 部位コード 31262.....	256
3.3 部位コード 31462.....	259
3.4 部位コード 31662.....	262
3.5 部位コード 31862.....	263
3.6 部位コード 31962.....	273
4. メッセージ(部位コードグループ 32nnn).....	277
4.1 部位コード 32061.....	278

4.2 部位コード 32161.....	287
4.3 部位コード 32261.....	287
4.4 部位コード 32361.....	331
4.5 部位コード 32461.....	333
4.6 部位コード 32561.....	337
4.7 部位コード 32661.....	344
4.8 部位コード 32761.....	347
4.9 部位コード 32861.....	347
4.10 部位コード 32961.....	349
5. メッセージ(部位コードグループ 33nnn).....	357
5.1 部位コード 33061.....	358
5.2 部位コード 33161.....	361
5.3 部位コード 33261.....	362
5.4 部位コード 33361.....	364
5.5 部位コード 33462.....	438
6. メッセージ(部位コードグループ 34nnn).....	441
6.1 部位コード 34062.....	442
7. メッセージ(部位コードグループ 35nnn).....	449
7.1 部位コード 35162.....	450
7.2 部位コード 35261.....	450
7.3 部位コード 35362.....	467
7.4 部位コード 35462.....	468
7.5 部位コード 35562.....	470
7.6 部位コード 35661.....	473
7.7 部位コード 35961.....	473
8. メッセージ(部位コードグループ 36nnn).....	477
8.1 部位コード 36062.....	478
8.2 部位コード 36162.....	478
8.3 部位コード 36361.....	509
8.4 部位コード 36562.....	513
8.5 部位コード 36662.....	532
8.6 部位コード 36761.....	533
8.7 部位コード 36861.....	534
8.8 部位コード 36962.....	534
9. メッセージ(部位コードグループ 37nnn).....	537
9.1 部位コード 37062.....	538
9.2 部位コード 37262.....	540
9.3 部位コード 37562.....	544
9.4 部位コード 37962.....	547

付録 A このマニュアルの参考情報.....	551
A.1 このマニュアルでの表記.....	552
A.2 このマニュアルで使用している略語.....	552
A.3 KB（キロバイト）などの単位表記について.....	553
用語解説.....	555
索引.....	577



はじめに

このマニュアルでは、Maintenance Utility のメッセージについて説明しています。

- [対象ストレージシステム](#)
- [マニュアルの参照と適合プログラムバージョン](#)
- [対象読者](#)
- [マニュアルで使用する記号について](#)
- [「Thin Image Advanced」の表記について](#)
- [お問い合わせ先](#)
- [プログラムプロダクト TrueCopy について](#)
- [発行履歴](#)

対象ストレージシステム

このマニュアルでは、次に示す Hitachi Virtual Storage Platform One Block 80 のストレージシステムに対応する製品（プログラムプロダクト）を対象として記述しています。

- ・ Hitachi Virtual Storage Platform One Block 85

このマニュアルでは特に断りのない限り、上記モデルのストレージシステムを単に「ストレージシステム」または「本ストレージシステム」と称することがあります。

マニュアルの参照と適合プログラムバージョン

このマニュアルは、次の DKCMAIN プログラムバージョンに適合しています。

A0-05-21-XX

対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者として記述しています。

- ・ ストレージシステムを運用管理する方
- ・ UNIX[®] コンピュータまたは Windows[®] コンピュータを使い慣れている方
- ・ Web ブラウザを使い慣れている方

マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。



注意 データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示します。



メモ 解説、補足説明、付加情報などを示します。



ヒント より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

「Thin Image Advanced」の表記について

このマニュアルでは、Thin Image Advanced のことを、Thin Image または TI と表記することがあります。

お問い合わせ先

- ・ 保守契約をされているお客様は、以下の連絡先にお問い合わせください。
日立サポートサービス：<http://www.hitachi-support.com/>

- ・ 保守契約をされていないお客様は、担当営業窓口にお問い合わせください。

プログラムプロダクト TrueCopy について

DKCMAIN プログラムバージョン A0-05-21-XX/XX 以前では、TrueCopy は未サポートです。

発行履歴

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
4051-1J-U07-00	2026 年 1 月	新規 適合 DKCMAIN プログラムバージョン : A0-05-21-XX


ESM のメッセージ

ESM のトラブルへの対処方法、エラーメッセージ画面の説明、および、このマニュアルでのメッセージの記載について説明します。

- 1.1 [メッセージ画面と表示項目](#)
- 1.2 [このマニュアルでのメッセージの記載](#)

1.1 メッセージ画面と表示項目

メッセージの画面例と各表示項目の内容を示します。

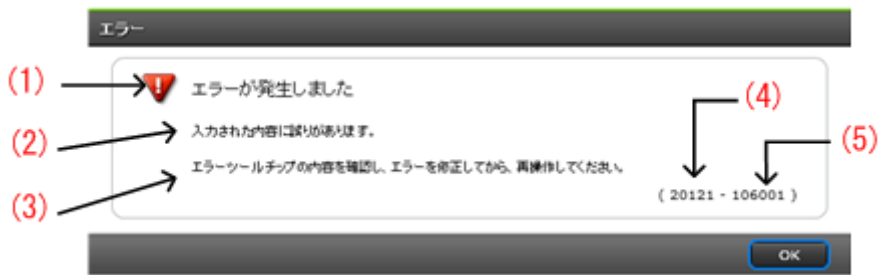

図示	項目	説明
(1)	メッセージ種別	次の4種類のメッセージ種別があります。 <ul style="list-style-type: none"> : Information レベルのメッセージ : 警告レベルのメッセージ : 致命的な内容のメッセージ : 管理ツールの操作端末からの処理要求が、サーバ側で受け入れられない(処理中など)状態のメッセージ。エラーではありません。
(2)	メッセージ	メッセージ種別に応じたメッセージの内容を示します。
(3)	対処方法	メッセージに応じた対処方法を示します。メッセージ画面またはこのマニュアルに示される対処方法に従って対処してください。 対処方法がないメッセージ画面が表示されることがあります。このときは、部位コードとエラーコードをキーに、このマニュアルの対処方法を参照してください。
(4)	部位コード	メッセージ出力アプリケーションの識別 ID を示します。
(5)	エラーコード	メッセージ ID を示します。 エラーコードは、表示された桁数とこのマニュアルでの記載が一致しないときがあります。エラーコードが6桁に満たない場合は、表示されたエラーコードの先頭に0を補い、6桁にしてこのマニュアルを参照してください。 例えば、エラーコードの表示が「6023」(4桁)の場合は、このマニュアルでは、「006023」(6桁)のエラーコードを参照します。

メモ Maintenance Utility 起動時に、次に示すメッセージが表示された場合は、メッセージ内のエラーコード (YYYY ZZZZ) をキーにこのマニュアルを参照してください。
A network error occurred, the server is not ready, or an error occurred in the server. (YYYY ZZZZ)

メモ メッセージ画面にはチェックボックスも表示される場合があります。このとき、チェックボックスをオンにすると、再度ログインするまでそのメッセージは表示されませんのでご注意ください。

なお、一度に複数の項目を設定する操作では、メッセージの下に詳細を表すテーブルが表示される場合があります。次の例では、テーブルにエラー対象の LDEV が表示されています。

警告

 操作対象のLDEVに閉塞していないLDEVが選択されています。
設定内容を確認してください。
(03022 - 105178)

エラー項目リスト オプション ▼

エラーコード	LDEV ID	LDEV名	状態	パーティグループID	プール名(ID)
03022-105178	00:00:04		 Normal	5-2	-
03022-105178	00:00:05		 Normal	6-2	-
03022-105178	00:00:06		 Normal	1-1	-
03022-105178	00:00:07		 Normal	2-1	-

合計: 4

1.2 このマニュアルでのメッセージの記載

メッセージの記載例

- (1) → 20121 106001 (E)
- (2) → 入力された内容に誤りがあります。
There is an error in the input content.
- (3) → 対処方法：エラーツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。
Check the content of the error tool tip, correct the error, then retry the operation.

各項目の記載内容

図示	マニュアルでの記載内容
(1)	部位コード、エラーコード、メッセージ種別を記載しています。 なお、部位コードが“3”で始まるメッセージは、Maintenance Utility の操作時に発生するメッセージです。
(2)	メッセージと対処方法の和文と英文を記載しています。メッセージ画面では、管理ツールの操作端末の OS が日本語環境の場合は和文が、英語環境の場合は英文が表示されます。
(3)	また、処理内容に応じて変わる部分を < xxx > (英文の場合は、xxx) と記載しています。メッセージ画面では、処理内容に応じた文字列や数値が表示されます。ただし < xxx > (英文の場合は、xxx) は、場合によって文字列や数値が表示されないことがあります。

メッセージ(部位コードグループ 30nnn)

ここでは、部位コード 30062 から 30863 までのメッセージを示しています。

- [2.1 部位コード 30062](#)
- [2.2 部位コード 30162](#)
- [2.3 部位コード 30262](#)
- [2.4 部位コード 30462](#)
- [2.5 部位コード 30662](#)
- [2.6 部位コード 30761](#)
- [2.7 部位コード 30762](#)
- [2.8 部位コード 30863](#)

2.1 部位コード 30062

30062 203201 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203202 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203203 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203204 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203205 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203207 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 203401 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30062 204206 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

2.2 部位コード 30162

30162 203101 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203102 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203103 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203301 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203302 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203401 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203402 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203403 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203404 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203405 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 203601 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 204501 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30162 205030 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

2.3 部位コード 30262

30262 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200008 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200009 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30262 200010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

2.4 部位コード 30462

30462 211001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211002 (E)

定義ファイルの読み込みに失敗（メディアに加え別途アップロードした個別定義ファイルを用いる場合）、もしくは内部エラーが発生しました。

Failed to read the definition file (when using the individual definition file uploaded separately in addition to the media), or an internal error occurred.

対処方法：個別定義ファイルを使用する場合、その内容が正しいことの確認してください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If you use an individual definition file, make sure the content is correct. Then, retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211003 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for a while, and then retry the operation.

30462 211004 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：個別定義ファイルを使用する場合、その内容が正しいことの確認してください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If you use an individual definition file, make sure the content is correct. Then, retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211005 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 211006 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211007 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211008 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211009 (E)

定義ファイルの読み込みに失敗（メディアに加え別途アップロードした個別定義ファイルを用いる場合）、もしくは内部エラーが発生しました。
Failed to read the definition file (when using the individual definition file uploaded separately in addition to the media), or an internal error occurred.
対処方法：個別定義ファイルを使用する場合、その内容が正しいことの確認してください。その後、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
If you use an individual definition file, make sure the content is correct. Then, retry the operation.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211010 (E)

定義ファイルの読み込みに失敗（メディアに加え別途アップロードした個別定義ファイルを用いる場合）、もしくは内部エラーが発生しました。
Failed to read the definition file (when using the individual definition file uploaded separately in addition to the media), or an internal error occurred.
対処方法：個別定義ファイルを使用する場合、その内容が正しいことの確認してください。その後、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
If you use an individual definition file, make sure the content is correct. Then, retry the operation.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 211011 (E)

操作している AMC の ESM クラスタロールが、Active ではありません。

The ESM cluster role of the AMC being operated is not active.

対処方法：ESM クラスタロールが Active である AMC から操作してください。

Perform the operation from a AMC whose ESM cluster role is active.

30462 211012 (E)

状態が Normal でない SMC が存在するため、処理を継続できません。

The operation cannot be performed because the storage management controller whose status is not Normal exists.

対処方法：状態が Normal でない SMC に対して、SMC 交換を実施し回復してください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the storage management controller whose status is not Normal, perform the restore operation, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

30462 211013 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 212001 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212002 (W)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

30462 212003 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for a while, and then retry the operation.

30462 212004 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212005 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212006 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212007 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212008 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 212009 (E)

この操作に必要な権限がありません。

Permission is required for this operation.

対処方法：この操作に必要なロールの付与を管理者に依頼してください。

Ask the administrator to grant you the role required for this operation.

30462 213001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 213005 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 213009 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 213013 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 213017 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214002 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214003 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214004 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214102 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214103 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214104 (E)

ファームウェア更新処理が、タイムアウトしました。

The firmware update process has timed out.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214122 (E)

ESMのフェイルオーバーに失敗しました。

Failover of ESM failed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214123 (E)

ESMのフェイルバックに失敗しました。

Failback of ESM failed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214124 (E)

ESMがアクティブモードかどうかの判定に失敗しました。

Failed to determine if ESM is in active mode.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214125 (E)

ESM のメンテナンスモードへの移行に失敗しました。
Failed to move ESM to maintenance mode.
対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214126 (E)

ESM のメンテナンスモード解除に失敗しました。
Failed to release maintenance mode for ESM.
対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 214401 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。
The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.
対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてください。
次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 214406 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。
The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。
次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 214407 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。
The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。
次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 214411 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。
The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。
次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。

- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 214412 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。
The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 215001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215005 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215009 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215013 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215017 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215021 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215025 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215029 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for a while, and then retry the operation.

30462 215030 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215031 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215035 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215039 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215043 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215047 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215051 (W)

ストレージシステムの状態が Ready ではありません。または、ユーザセッションが有効ではありません。

The storage system status is not Ready or the user session is not valid.

対処方法：ストレージシステムの状態が Ready であることを確認し、再操作してください。または、Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Verify that the storage system status is Ready, and then retry the operation.
Otherwise, log back in to Maintenance Utility, and then retry the operation.

30462 215055 (E)

DKC の排他取得に失敗しました。

The DKC lock cannot be acquired.

対処方法：ストレージシステムが内部処理中か、他のユーザが操作中です。しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、内部処理または操作が完了していません。その場合は、システムロック強制解除を行ってから再操作してください。

それでも、この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

The storage system is in an internal process, or a different user is performing an operation. Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, the internal processing or the operation is not complete. In this case, perform Force Release System Lock, and then retry the operation.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

30462 215059 (E)

DKC の排他解放に失敗しました。

Failed to release DKC lock.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [X] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215067 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [X] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215071 (W)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [X] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

30462 215075 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215079 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215083 (E)

ファームウェア更新処理が、タイムアウトしました。

The firmware update process has timed out.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215087 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- 。 ファームウェア更新用のメディアであること
- 。 メディアをアップロード済みであること
- 。 メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- 。 The media is used for the firmware update.

- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215091 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215095 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215099 (E)

メディアの電子署名が不一致のため、処理を継続できません。

The processing cannot continue because the digital signature in the media does not match.

対処方法：ファームウェア更新に用いるメディアが正しいことを確認し、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Please confirm that the media used for firmware update is correct and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215100 (E)

既に廃止されているため、メディアの電子署名の検証に使用する公開鍵の取得に失敗しました。

Failed to acquire the public key to verify the digital signature of the media as already revoked.

対処方法：ファームウェア更新に用いるメディアが正しいことを確認し、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Please confirm that the media used for firmware update is correct and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215101 (E)

一時的な障害のため、メディアの電子署名の検証に使用する公開鍵の取得に失敗しました。

Failed to acquire the public key to verify the digital signature of the media as because of temporary failure.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- 。 ファームウェア更新用のメディアであること
- 。 メディアをアップロード済みであること
- 。 メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- 。 The media is used for the firmware update.
- 。 The media has been uploaded.
- 。 The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215102 (E)

一時的な障害のため、メディアの電子署名の検証に使用する公開鍵の取得に失敗しました。

Failed to acquire the public key to verify the digital signature of the media as because of temporary failure.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- 。 ファームウェア更新用のメディアであること
- 。 メディアをアップロード済みであること
- 。 メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- 。 The media is used for the firmware update.
- 。 The media has been uploaded.
- 。 The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215103 (E)

メディアの電子署名が不一致のため、処理を継続できません。

The processing cannot continue because the digital signature in the media does not match.

対処方法：ファームウェア更新に用いるメディアが正しいことを確認し、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Please confirm that the media used for firmware update is correct and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215104 (E)

メディアの電子署名の検証に失敗しました。

Failed to verify the digital signature of the media.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215105 (E)

メディアの電子署名の検証に失敗しました。

Failed to verify the digital signature of the media.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215107 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215111 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215115 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215119 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.

- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 215123 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215125 (E)

ファームウェア更新処理が、タイムアウトしました。

The firmware update process has timed out.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215127 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215131 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215135 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215137 (E)

ファームウェア更新処理が、タイムアウトしました。

The firmware update process has timed out.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215139 (E)

ESMの起動に失敗しました。

Failed to start ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215143 (E)

タイムゾーンの取得に失敗しました。

Failed to get timezone.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215147 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215151 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215155 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215159 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215163 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215167 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215171 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215175 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215179 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215183 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215187 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215191 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215195 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215199 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215203 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215207 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215211 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215213 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215215 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215219 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 215227 (W)

バージョンダウングレードとなるファームウェアが検出されたため、ファームウェアの更新処理は中止されました。
The firmware cannot be updated because the version will be downgraded.
対処方法：テクニカルサポート部署の支援を受けてください。
Please call the Technical Support Division.

30462 217001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 217005 (E)

操作している AMC の ESM クラスタロールが、Active ではありません。

The ESM cluster role of the AMC being operated is not active.

対処方法：ESM クラスタロールが Active である AMC から操作してください。

Perform the operation from a AMC whose ESM cluster role is active.

30462 217007 (E)

この AMC からは、その操作を使用できません。

The operation cannot be used from this AMC.

対処方法：別の AMC から、再操作してください。

Operate again from another AMC.

30462 217009 (E)

ファームウェアメディアが存在しないか、破損しています。

Firmware media does not exist or is corrupt.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 217013 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for a while, and then retry the operation.

30462 217037 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 217041 (E)

誤ったメディアが指定されたため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified media is not correct

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 217045 (E)

ファームウェア更新に用いるメディアの展開中にエラーが発生しました。

An error occurred while unpacking the media for firmware update.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 217049 (E)

ESM と ESMOS のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the ESM and ESMOS firmware versions is not correct.

対処方法：ESM と ESMOS のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the ESM and ESMOS firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 217053 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

ストレージシステム内部で管理している、インストール済みのファームウェアに関する情報を確認することに失敗しています。

An internal processing error occurred on the storage system. The information about the installed firmware managed on the storage system cannot be verified.

対処方法：ESM と ESMOS のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the ESM and ESMOS firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 217057 (E)

ファームウェアのバージョン確認でエラーが発生しました。

Failed to verify firmware version.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 217061 (E)

ファームウェアメディアが破損しています。

Firmware media is corrupt.

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

30462 217062 (E)

状態が Normal でない SMC が存在するため、処理を継続できません。

The operation cannot be performed because the storage management controller whose status is not Normal exists.

対処方法：状態が Normal でない SMC に対して、SMC 交換を実施し回復してください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the storage management controller whose status is not Normal, perform the restore operation, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

30462 217063 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

30462 217064 (E)

ESC と ESCOS のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the ESC and ESCOS firmware versions is not correct.

対処方法：ESC と ESCOS のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the ESC and ESCOS firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 217065 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

ストレージシステム内部で管理している、インストール済みのファームウェアに関する情報を確認することに失敗しています。

An internal processing error occurred on the storage system. The information about the installed firmware managed on the storage system cannot be verified.

対処方法：ESC と ESCOS のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the ESC and ESCOS firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 218001 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30462 218002 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for a while, and then retry the operation.

30462 218003 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entry, and then retry the operation.

30462 218004 (W)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

30462 218005 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entry, and then retry the operation.

30462 218006 (E)

入力された内容に誤りがあります。

または、この操作に必要な権限がありません。

There is an error in the entry.

Alternatively, you do not have permission required for the operation.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

解決しない場合は、この操作に必要なロールの付与を管理者に依頼してください。

Verify the entered value, and then retry the operation.

If this problem occurs again, ask the administrator to grant you the role required for this operation.

2.5 部位コード 30662

30662 000002 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法：設定内容を確認してから、再ログインしてください。

Verify the setting, and then log in again.

30662 200091 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30662 200094 (E)

選択されたユーザは存在しません。

The selected user does not exist.

対処方法：更新ボタンをクリックして、画面を最新の情報に更新してから、再操作してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the window, and then retry the operation.

30662 200155 (E)

入力したパスワードは設定できません。

The entered password cannot be set.

対処方法：ユーザ名を含まないパスワードを指定してください。

Specify a password that does not contain a user name.

30662 200156 (E)

入力したパスワードは設定できません。

The entered password cannot be set.

対処方法：過去< xxx >回までのパスワードと異なるパスワードを指定してください。

Specify a password that differs from any of xxx previous passwords that cannot be reused.

30662 200157 (E)

前回のパスワード変更から、パスワード変更禁止期間で設定した日数を経過していません。

The number of days set as the password change prohibition period has not yet elapsed since the last password change.

対処方法：パスワード変更禁止期間が過ぎてからパスワード変更を行ってください。

Change the password after the password change prohibition period.

30662 200158 (E)

メールアドレスに使用できない文字が入力されています。

The email address contains an invalid character.

対処方法：英数字と記号（！＃\$%& ` + - * / ' ^ { } _ . = ? @ | ~）で入力してください。

Enter alphanumeric characters and symbols (! # \$ % & ` + - * / ' ^ { } _ . = ? @ | ~).

30662 200160 (E)

指定内容に不整合があります。

The specified settings are not valid.

対処方法：最小文字数（数字、英大文字、英小文字、記号の合計数）が、指定した合計数より小さくなるように設定してください。

Set the minimum number of characters (total number of numeric characters, uppercase characters, lowercase characters, and symbols) to less than the specified total number.

30662 200161 (E)

指定内容に不整合があります。

The specified settings are not valid.

対処方法：[パスワード変更禁止期間]が[パスワード有効期間]よりも短くなるように設定してください。

Set Password Change Prohibition Period (days) to shorter than Password Validity Period (days).

30662 200170 (i)

初回ログイン、またはパスワード初期化後の再ログインのため、パスワードの変更が必要です。

The password must be changed on the first login or the re-login after the password reset.

対処方法：パスワードを変更してください。

Change the password.

30662 203010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30662 203050 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30662 204046 (E)

作成できるユーザの最大数に達しているため、これ以上ユーザを作成できません。

No more users can be created because the number of users that can be created has reached the maximum.

対処方法：不要なユーザを削除してから、再操作してください。

Delete unnecessary users, and then retry the operation.

30662 205044 (E)

入力された内容に誤りがあります。

There is an error in the entry.

対処方法：正しいパスワードを入力してください。

Enter the correct password.

30662 205055 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：次に従って対処してください。

- 更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。
- CFM に障害または閉塞が発生しているときは、回復してください。
- もう一方のコントローラボードで Maintenance Utility に接続してから、操作を再実行してください。
- この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the following procedure to fix the problem:

- Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.
- If an error or blockage occurred in a CFM, restore the CFM.
- Connect to Maintenance Utility on the other controller board, and then retry the operation.
- If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30662 205056 (E)

Maintenance Utility を起動できません。

Maintenance Utility cannot be started.

対処方法：Web ブラウザの画面を閉じてから、Maintenance Utility を再起動してください。

Close the web browser window, and then restart Maintenance Utility.

30662 205057 (W)

セッションが切断されました。

The session is disconnected.

対処方法：ログインし直してから、再操作してください。

Log in again, and then retry the operation.

30662 205058 (W)

対象のユーザはローカル認証方式で登録できません。

The user cannot be added with the local authentication.

対処方法：外部認証方式で、再操作してください。

Select External for Authentication, and then retry the operation.

30662 205059 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：次に従って対処してください。

- 更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。
- CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、回復してください。
- もう一方の AMC で Maintenance Utility に接続してから、操作を再実行してください。
- この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the following procedure to fix the problem:

- Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.
- If an error or blockage occurred in a CFMM, restore the CFMM.
- Connect to Maintenance Utility on the other AMC, and then retry the operation.
- If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30662 205065 (E)

選択されたユーザは存在しません。

The selected user does not exist.

対処方法：更新ボタンをクリックして、画面を最新の情報に更新してから、再操作してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the window, and then retry the operation.

30662 205066 (E)

入力されたユーザ名は、すでに登録されています。

The selected user name is already added.

対処方法：ユーザ名を確認してください。

Verify the user name.

30662 205067 (E)

ビルトインユーザに対して、次の操作はできません。

- ユーザの削除
- 認証方式の変更
- ユーザグループの変更

The following operations cannot be performed on built-in users.

- Deleting built-in users
- Changing authentication methods
- Changing user groups

対処方法：ユーザの削除の場合は、ビルトインユーザ以外のユーザを選択してから、再操作してください。

ビルトインユーザのパスワードを変更する場合は、認証方式とユーザグループの設定を変更せずに、再操作してください。

To delete a user, select one other than built-in users, and then retry the operation. To change the password of a built-in user, retry the operation without changing the settings for the authentication method and user group.

30662 205068 (E)

指定されたユーザは、無効化、外部認証化、および削除できません。

The specified user cannot be disabled, externally authenticated, or deleted.

対処方法：指定したユーザ以外で、Administrator User Group に所属するローカル認証設定の有効なユーザがいることを確認してから、再操作してください。

Verify that other users with Authentication set to Local than the specified one exist in the administrator User Group, and then retry the operation.

30662 205069 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30662 205077 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30662 205078 (E)

現在のパスワードが正しくありません。

The current password is not valid.

対処方法：正しいパスワードを入力してください。

Enter the correct password.

30662 205099 (E)

入力された内容に誤りがあります。

There is an error in the entry.

対処方法：正しいパスワードを入力してください。

Enter the correct password.

30662 205120 (W)

パスワードを変更できません。次のどれかの原因が考えられます。

- 指定されたユーザは、すでに削除されています。
- ログインで使用されたユーザは、外部認証サーバに登録されているユーザです。

The password cannot be changed due to one of the following reasons.

- The selected user does not exist in local accounts.
- The user who logged in is registered in the external authentication server.

対処方法：

- 指定したユーザがローカルユーザである場合は、ユーザの登録状態を確認してください。
- 外部認証サーバを使用してログインした場合は、外部認証サーバ側でパスワードを変更してください。
- If the specified user is a local user, verify the registration status of the user.
- If you use the external authentication server to log in, change the password on the external authentication server.

2.6 部位コード 30761

30761 200019 (E)

パスワードが正しくありません。

The password is not valid.

対処方法：正しいパスワードを入力してください。

Enter the correct password.

30761 200020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30761 203019 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30761 207003 (E)

アップロードしたファイルが不正です。

The uploaded file is not valid.

対処方法：正しいファイルを指定して、再操作してください。正しいファイルを指定しても、このメッセージが表示される場合、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a correct file, and then retry the operation. If this message is displayed even when the correct file is specified, contact customer support as described in the manual.

2.7 部位コード 30762

30762 000001 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法：設定内容を確認してから、再ログインしてください。

Verify the setting, and then log in again.

30762 000004 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法：設定内容を確認してから、再ログインしてください。

Verify the setting, and then log in again.

30762 202015 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202019 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202031 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202350 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、この機能をサポートしていません。

The current firmware version of the DKCMAIN does not support this function.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

30762 202369 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202375 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202376 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202378 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202382 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor startup is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202383 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor startup is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202385 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202386 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202387 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202394 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware startup process is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202395 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor startup is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202398 (E)

ユニファイドハイパバイザを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202399 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202400 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202401 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202402 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202403 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202404 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202408 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202411 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202414 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202415 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202416 (E)

ユニファイドハイパバイザを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor cannot be stopped.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202418 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202419 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202420 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202421 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202424 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202425 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202427 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202430 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202431 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202435 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202436 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202437 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202438 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202439 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202440 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202442 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202443 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202448 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202452 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) を検出できません。

The channel board (NAS module) cannot be detected.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part. If this problem persists, contact customer support.

30762 202453 (E)

指定したタイプと異なる部品が実装されているため、回復処理が失敗しました。

The recovery processing cannot be performed because the type of the installed part does not match the specified one.

対処方法 : 実装した部品のタイプが正しいか確認してください。タイプが異なっている場合は、正しい部品を実装してから再操作してください。正しい場合は、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

Verify that the correct part is installed. If the part is incorrect, install a correct one, and then retry the operation. If the part is correct, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a different part, restore the part first, and then retry the operation.

30762 202457 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202458 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) に障害があるため、操作に失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on the channel board (NAS module).

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202459 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202461 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202462 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202463 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202464 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202468 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202469 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202470 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202471 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202473 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202475 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202477 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202479 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202480 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202482 (E)

ユニファイドハイパバイザと DKCMAIN のファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and unified hypervisor firmware versions is not valid.

対処方法：配布されたメディアから、ユニファイドハイパバイザと DKCMAIN のファームウェアをインストールしてください。

Install the DKCMAIN and unified hypervisor firmware from the provided media.

30762 202483 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202484 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202485 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202487 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202488 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202489 (E)

ユニファイドハイパバイザに対する内部処理でエラーが発生しました。

An error occurred in the internal processing for the unified hypervisor.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。

それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202490 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202492 (E)

ユニファイドハイパバイザに対する内部処理でエラーが発生しました。

An error occurred in the internal processing for the unified hypervisor.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。

それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202493 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202495 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202498 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202499 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202501 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202502 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202504 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202507 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202508 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202510 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202511 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202513 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202519 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202520 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202522 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202525 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202526 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202528 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202529 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202531 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202534 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202535 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202537 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202538 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202540 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202543 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202544 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202545 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202546 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202547 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202548 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202549 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202550 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202551 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202564 (E)

保守を実行しているコントローラボードのNASユニファイドファームウェアが閉塞しているため、操作できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware on the controller board in the maintenance process does not work.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202566 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202567 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202581 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態が Active になったことを確認してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait until the hypervisor network module is in the active status, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202582 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202583 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202590 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202591 (E)

NAS ユニファイドファームウェアが閉塞しているため、操作できません。

For NAS unified firmware is closed, you can not operate.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202592 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202593 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集しているため、操作できません。

Because you are collecting the failure information of unified hypervisor, it can not be operated.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202594 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202595 (E)

NAS ユニファイドファームウェアインストール中のため、操作できません。

Because in NAS unified firmware installation, can not be operated.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 202604 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態が Active になってから、再操作してください。

Wait until the hypervisor network module status becomes Active, and then retry the operation.

30762 202605 (E)

ネットワーク設定を変更中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the network settings are being changed.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 202615 (E)

保守を実行しているコントローラボードのNAS ユニファイドファームウェアが閉塞しているため、操作できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware on the controller board in the maintenance process does not work.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202617 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202618 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202634 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202635 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 202636 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態が Active になってから、再操作してください。

Wait until the hypervisor network module status becomes Active, and then retry the operation.

30762 202647 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 202648 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202654 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態が Active になってから、再操作してください。

Wait until the hypervisor network module status becomes Active, and then retry the operation.

30762 202655 (E)

ユニファイドハイパバイザ保守モード編集を実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because Edit unified hypervisor maintenance mode is in process.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 202656 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 202660 (E)

FAN モジュールまたは FAN モジュール (Left Side) の挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an inserted FAN module or FAN module (left side) cannot be detected.

対処方法：FAN モジュールまたは FAN モジュール (Left Side) が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the FAN module or the FAN module (left side) is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202661 (E)

画面で指定された部品の種別と挿入された部品の種別が一致しないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the part specified in the window is not the same as the one of the inserted part.

対処方法：挿入した部品の種別が FAN モジュールまたは FAN モジュール (Left Side) であることを確認して、再操作してください。

Verify that the type of the inserted part is a FAN module or a FAN module (left side), and then retry the operation.

30762 202662 (E)

画面で指定された部品の種別と挿入された部品の種別が一致しないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the part specified in the window is not the same as the one of the inserted part.

対処方法：挿入した部品の種別が FAN モジュールまたは FAN モジュール (Left Side) であることを確認して、再操作してください。

Verify that the type of the inserted part is a FAN module or a FAN module (left side), and then retry the operation.

30762 202663 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常な FAN モジュールまたは FAN モジュール (Left Side) を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install a normal FAN module or FAN module (left side), and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202664 (E)

圧縮アクセラレータモジュールの挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an inserted compression accelerator module cannot be detected.

対処方法：圧縮アクセラレータモジュールが奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the compression accelerator module is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202665 (E)

画面で指定された部品の種別と挿入された部品の種別が一致しないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the part specified in the window is not the same as the one of the inserted part.

対処方法：挿入した部品の種別が圧縮アクセラレータモジュールであることを確認して、再操作してください。

Verify that the inserted part is a compression accelerator module, and then retry the operation.

30762 202666 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常な圧縮アクセラレータモジュールを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Insert a normal compression accelerator module, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202667 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常な圧縮アクセラレータモジュールを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Insert a normal compression accelerator module, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202668 (E)

バッテリーの挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an inserted battery cannot be detected.

対処方法：バッテリーが奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the battery is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202669 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：CTLを交換してから、再操作してください。

Replace the controller board, and then retry the operation.

30762 202670 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常なバッテリーを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Insert a normal battery, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202671 (E)

暗号モジュールの挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an inserted encryption module cannot be detected.

対処方法：暗号モジュールが奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the encryption module is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202672 (E)

画面で指定された部品の種別と挿入された部品の種別が一致しないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the part specified in the window is not the same as the one of the inserted part.

対処方法：挿入した部品の種別が暗号モジュールであることを確認して、再操作してください。

Verify that the inserted part is an encryption module, and then retry the operation.

30762 202673 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常な暗号モジュールを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Insert a normal encryption module, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202674 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアのバージョンでは、この機能をサポートしていません。前回のストレージシステムのファームウェア更新に失敗している可能性があります。

The current firmware version of the DKCMAIN does not support this function. The storage system firmware might not have been updated.

対処方法：DKCMAIN のバージョンを確認してください。その後、最新バージョンでストレージシステムのファームウェア更新を再実行してください。

Verify the firmware version of the DKCMAIN, and then update the storage system firmware using the latest version.

30762 202675 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常な暗号モジュールを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Insert a normal encryption module, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202676 (E)

挿入した部品に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in the inserted part.

対処方法：正常なキャッシュフラッシュメモリモジュールを挿入して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install a normal cache flash memory module, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202710 (E)

挿入したコントローラボードを検知できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the inserted controller board cannot be detected.

対処方法：コントローラボードが奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the controller board is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202711 (E)

画面上で指定した部品と挿入した部品の CHB 種別が異なるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the CHB type differs between the specified part in the window and the inserted part.

対処方法：画面上に表示されている正しい種別の部品を使って、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation using the part with the correct type that is displayed in the window. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202712 (E)

回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed.

対処方法：CHB が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the CHB is fully inserted, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202713 (E)

画面上で指定した部品と挿入した部品の DKB 種別が異なるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the DKB type differs between the specified part in the window and the inserted part.

対処方法：画面上に表示されている正しい種別の部品を使って、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation using the part with the correct type that is displayed in the window. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202714 (E)

回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed.

対処方法：DKB が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the DKB is fully inserted, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202715 (E)

搭載した DIMM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed DIMMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202716 (E)

搭載した DIMM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed DIMM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202717 (E)

搭載した DIMM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough DIMMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202718 (E)

搭載した CFM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202719 (E)

搭載した CFM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202720 (E)

搭載した CFM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202721 (E)

搭載した DIMM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed DIMMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202722 (E)

搭載した DIMM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed DIMM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202723 (E)

搭載した DIMM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough DIMMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて DIMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202724 (E)

搭載した CFM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202725 (E)

搭載した CFM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202726 (E)

搭載した CFM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202727 (E)

搭載した CFM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFM is not correct.
対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202728 (E)

搭載した CFM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMs installed.
対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202729 (E)

搭載した CFM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMs is excessive.
対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202730 (E)

CFM の挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because an inserted CFM cannot be detected.
対処方法：CFM が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Verify that all CFMs are fully inserted, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202731 (E)

CFM に異常があるため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because an error occurred in a CFM.
対処方法：画面上の表示に合わせて CFM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFM as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202732 (E)

DIMMに異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in a DIMM.

対処方法：画面上の表示に合わせてDIMMを搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the DIMM as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202733 (E)

コントローラボードの起動に失敗しました。

A controller board cannot start.

対処方法：コントローラボードを交換して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the controller board, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202734 (E)

DKCMAIN と DKB(NVMe/Gen4)のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN and DKB(NVMe/Gen4) firmware versions is not correct.

対処方法：DKCMAIN と DKB(NVMe/Gen4)のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN and DKB(NVMe/Gen4) firmware, and then retry the operation.

30762 202735 (E)

DKCMAIN と ENC(NVMe/Gen4)のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN and ENC(NVMe/Gen4) firmware versions is not correct.

対処方法：DKCMAIN と ENC(NVMe/Gen4)のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN and ENC(NVMe/Gen4) firmware, and then retry the operation.

30762 202736 (E)

ACLBの異常を検知しました。

An error was detected in the ACLB.

対処方法：起動に失敗したCTLを交換し、保守作業を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the controller board that cannot start, and then retry the maintenance operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 202737 (E)

DKCMAIN と CHB(FC64G)のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN and CHB(FC64G) firmware versions is not correct.

対処方法：CHB(FC64G)とDKCMAINのファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the CHB(FC64G) and DKCMAIN firmware, and then retry the operation.

30762 202738 (E)

挿入したコントローラボード種別が異なるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the inserted controller board is not correct.

対処方法：高圧縮モデル用のコントローラボードを使用して再操作してください。

Retry the operation using a controller board with ACLB.

30762 202739 (E)

挿入したコントローラボード種別が異なるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the type of the inserted controller board is not correct.

対処方法：標準モデル用のコントローラボードを使用して再操作してください。

Retry the operation using a controller board without ACLB.

30762 202996 (E)

DKCMAIN と CHB(25G Eth, 100G Eth) のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN and CHB(25G Eth, 100G Eth) firmware versions is not correct.

対処方法：CHB(25G Eth, 100G Eth) と DKCMAIN のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the CHB(25G Eth, 100G Eth) and DKCMAIN firmware, and then retry the operation.

30762 203001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203008 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203009 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203076 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203078 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203126 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203151 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203153 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203155 (E)

ESM のファームウェア更新中です。

The firmware of the ESM is being updated.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 203352 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203353 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203658 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203659 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203660 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203675 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203676 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 203678 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204011 (E)

監査ログを取得できません。

The audit logs cannot be obtained.

対処方法：CTL01 または CTL02 のどちらかの ESM クラスターロールが Active になってから、再操作してください。

Verify that the ESM cluster role of either CTL01 or CTL02 is active, and then retry the operation.

30762 204012 (E)

監査ログを取得できません。

The audit logs cannot be obtained.

対処方法：AMC-0 または AMC-1 のどちらかの ESM クラスターロールが Active になってから、再操作してください。

Verify that the ESM cluster role of either AMC-0 or AMC-1 is active, and then retry the operation.

30762 204028 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204030 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204092 (E)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：再ログインしてから、再操作してください。

Log in again and then retry the operation.

30762 204093 (E)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：再ログインしてから、再操作してください。

Log in again and then retry the operation.

30762 204099 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204102 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204114 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204115 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204116 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204117 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204118 (W)

メールサーバとの通信中にエラーが発生しました。アラート通知設定が正しくないか、通信障害が発生している可能性があります。

An error occurred during communication with the mail server. The alert notification settings might not be valid, or a communication error might occur.

対処方法：アラート通知設定画面で設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the settings on the Set Up Alert Notifications window, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204119 (W)

メールアドレスまたはメールサーバに使用できない文字が入力されています。

Invalid characters are entered into Mail Address or Mail Server.

対処方法：設定内容を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

30762 204120 (W)

メールアドレスまたはメールサーバが 255 文字を超えています。

Mail Address or Mail Server exceeds 255 characters.

対処方法：1 文字以上 255 文字以内で入力してください。

Enter the setting using from 1 to 255 characters.

30762 204121 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204122 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204123 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204124 (W)

同じメールアドレスがすでに存在しています。

The same e-mail address already exists.

対処方法：重複したメールアドレス設定を除いてから、再操作してください。

Remove the same e-mail address setting, and then retry the operation.

30762 204125 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204148 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204151 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204152 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204310 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204313 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204314 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204315 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204358 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204359 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204720 (E)

ダンプのダウンロードまたは DKC に保存された監査ログのエクスポートを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because a dump file is being downloaded or an audit log stored on the storage system is being exported.

対処方法：実行中の処理が完了してから、再操作してください。

Wait until the ongoing processing is complete, and then retry the operation.

30762 204721 (E)

システムダンプのダウンロードまたは DKC に保存された監査ログのエクスポートを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the system dump is being downloaded or audit logs stored in the DKC are being exported.

対処方法：実行中の処理が完了してから、再操作してください。

Wait until the ongoing processing is complete, and then retry the operation.

30762 204748 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、監査ログのエクスポートに失敗しました。エクスポートされた監査ログのファイルは不完全です。

Audit logs cannot be exported because an internal error occurred on the storage system. The exported audit log file is not complete.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204749 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、監査ログのエクスポートに失敗しました。エクスポートされた監査ログのファイルは不完全です。

Audit logs cannot be exported because an internal error occurred on the storage system. The exported audit log file is not complete.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204757 (E)

監査ログのエクスポートを中断しました。

Exporting audit logs is canceled.

30762 204758 (E)

DKC 内で監査ログが頻繁に生成されているため、監査ログをエクスポートできません。

Audit logs are generated in the DKC too often to be exported.

対処方法：ホストからの操作、または保守作業が完了してから、再操作してください。

Wait until the operations from a host or the maintenance operations are complete, and then retry the operation.

30762 204760 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204768 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204769 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204770 (W)

メールサーバとの通信中にエラーが発生しました。アラート通知設定が正しくないか、通信障害が発生している可能性があります。

An error occurred during communication with the mail server. The alert notification settings might not be valid, or a communication error might occur.

対処方法：アラート通知設定画面で設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the settings on the Set Up Alert Notifications window, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204771 (E)

[Email] タブ上の ASSIST 設定情報のいずれかが不正です。

One or more of the ASSIST settings are not valid on the Email tab.

対処方法：設定内容を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

30762 204772 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204773 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204774 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204775 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204776 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204777 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204778 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 204816 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204817 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204818 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204819 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204820 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204821 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204822 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204823 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204824 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204825 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204826 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204827 (W)

CLPR0 のキャッシュメモリ容量が 4,096MB 未満となるため、キャッシュメモリを減設できません。

The cache memory cannot be removed, because the cache memory capacity of CLPR0 will be less than 4,096 MB.

対処方法：CLPRO のキャッシュメモリ容量を確認し、シェアドメモリの減設を実施してから再操作してください。

Verify the cache memory capacity of CLPRO, remove the shared memory, and then retry the operation.

30762 204828 (W)

指定された値が、処理中の操作で指定された値と異なるため、キャッシュメモリに対する処理を実行できません。

The cache memory operation cannot be performed, because the specified cache memory size differs from the value previously specified for the operation that is currently being processed.

対処方法：処理中のキャッシュメモリに対する処理と同じキャッシュメモリ容量の値を指定して再実行してください。

Specify the same cache memory size as the value previously specified for the already ongoing cache memory operation, and then retry the operation.

30762 204830 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

30762 204831 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

30762 204832 (E)

認証サーバの種別が不正です。

The type specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204833 (E)

認証サーバのプライマリサーバホスト名が不正です。

The host name of the primary server specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204834 (E)

認証サーバのプライマリサーバポート番号が不正です。

The port number of the primary server specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204835 (E)

認証サーバのセカンダリサーバホスト名が不正です。

The host name of the secondary server specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204836 (E)

認証サーバのセカンダリサーバポート番号が不正です。

The port number of the secondary server specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204837 (E)

認証サーバのドメイン名称が不正です。

The domain name specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204838 (E)

認証サーバの認証プロトコルが不正です。

The authentication protocol specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204839 (E)

認証サーバの Base DN が不正です。

The base DN specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204840 (E)

認証サーバの検索用ユーザ DN が不正です。

The search user's DN specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204841 (E)

認証サーバのパスワードが不正です。

The password specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204842 (E)

認証サーバのユーザ名属性が不正です。

The user name attribute specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204843 (E)

認証サーバのタイムアウト値が不正です。

The timeout value specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204844 (E)

認証サーバのリトライ回数が不正です。

The number of retries specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204845 (E)

認証サーバのリトライ間隔値が不正です。

The retry interval specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204846 (E)

証明書ファイルが不正です。

The certificate file is not valid.

対処方法：正しい証明書ファイルを指定してから、再操作してください。正しい証明書ファイルを指定したにもかかわらずこのメッセージが表示される場合、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a valid certificate file, and then retry the operation. If this message appears even though a valid certificate file is specified, contact customer support as described in the manual.

30762 204847 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：次に従って対処してください。

- ストレージシステムの電源が ON になっていることを確認してください。
- 更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。
- CFM に障害または閉塞が発生しているときは、回復してください。
- 設定操作を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take the following actions:

- Verify that the storage system is turned on.
- Click the refresh button, and then verify the status and alerts on the Maintenance Utility main window.
- If a failure or blockage occurred in a CFM, recover the CFM.
- Retry the settings.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204851 (E)

認証サーバの種別が不正です。

The type specified for the authentication server is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204852 (E)

接続テストのユーザ名が不正です。

The user name specified for the connection test is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204853 (E)

接続テストのユーザパスワードが不正です。

The user password specified for the connection test is not correct.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the setting, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204854 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [異常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [未実施]

Step.3 検索用ユーザの認証 [未実施]

Step.4 テストユーザの認証 [未実施]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Error]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Not done]

Step 3: Authenticate the search user. [Not done]

Step 4: Authenticate the test user. [Not done]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法 : 以下の設定内容を確認してから、再操作してください。

- Maintenance Utility で DNS サーバが設定されていること。
- ドメイン名称の入力内容が正しいこと。
- ストレージシステムと DNS サーバのネットワーク接続が正常であること。
- DNS サーバが正常に稼働し、ホスト名解決ができること。
- DNS サーバの SRV レコードに認証サーバの情報が登録されていること。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The DNS server is set on Maintenance Utility.
- The specified domain name is correct.
- The network connection between the storage system and the DNS server is in normal state.
- The DNS server is working normally, and it can resolve the host name.
- The authentication server information is registered in the SRV record of the DNS server.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204855 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [異常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [未実施]

Step.3 検索用ユーザの認証 [未実施]

Step.4 テストユーザの認証 [未実施]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Error]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Not done]

Step 3: Authenticate the search user. [Not done]

Step 4: Authenticate the test user. [Not done]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法 : DNS サーバの SRV レコードに認証サーバの情報が登録されていることを確認してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the authentication server information is included in an SRV record on the DNS server, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204856 (E)

- Step. 1 DNS サーバからの情報取得 [正常]
- Step. 2 認証サーバの接続チェック [異常]
- Step. 3 検索用ユーザの認証 [未実施]
- Step. 4 テストユーザの認証 [未実施]
- Step. 5 認証サーバからの情報取得 [未実施]
- Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]
- Step 2: Check the connection to the authentication server. [Error]
- Step 3: Authenticate the search user. [Not done]
- Step 4: Authenticate the test user. [Not done]
- Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：以下の設定内容を確認してから、再操作してください。

- DNS サーバの SRV レコードに認証サーバの情報が登録されていること。
- タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
- 認証サーバが入力されたプロトコルをサポートしていること。
- ストレージシステムと認証サーバのネットワーク接続が正常であること。
- 認証サーバが正常に稼働していること。
- ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The authentication server information is registered in the SRV record of the DNS server.
- The specified timeout value is appropriate.
- The authentication server supports the specified protocol.
- The network connection between the storage system and the DNS server is in normal state.
- The authentication server is working normally.
- The root and server certificate are correct.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204857 (E)

- Step. 1 DNS サーバからの情報取得 [正常]
- Step. 2 認証サーバの接続チェック [異常]
- Step. 3 検索用ユーザの認証 [未実施]
- Step. 4 テストユーザの認証 [未実施]
- Step. 5 認証サーバからの情報取得 [未実施]
- Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]
- Step 2: Check the connection to the authentication server. [Error]
- Step 3: Authenticate the search user. [Not done]
- Step 4: Authenticate the test user. [Not done]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：以下の認証サーバの設定を確認してから、再操作してください。

- 認証サーバが正常に稼働していること。
- ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the settings for the authentication server are as follows, and then retry the operation:

- The authentication server is working normally.
- The root and server certificate are correct.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204858 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [正常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.3 検索用ユーザの認証 [異常]

Step.4 テストユーザの認証 [未実施]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Normal]

Step 3: Authenticate the search user. [Error]

Step 4: Authenticate the test user. [Not done]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：検索用ユーザ DN、検索用ユーザのパスワードの入力内容が正しいことを確認してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the specified search user's DN and password, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204859 (E)

Step.1 認証サーバの接続チェック [異常]

Step.2 検索用ユーザの認証 [未実施]

Step.3 テストユーザの認証 [未実施]

Step.4 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Check the connection to the authentication server. [Error]

Step 2: Authenticate the search user. [Not done]

Step 3: Authenticate the test user. [Not done]

Step 4: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：以下の設定内容を確認してから、再操作してください。

- Maintenance Utility で DNS サーバが設定されていること。
- ホスト名、ポート番号の入力内容が正しいこと。
- ストレージシステムと DNS サーバのネットワーク接続が正常であること。
- DNS サーバが正常に稼働し、ホスト名解決ができること。
- タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
- 認証サーバが入力されたプロトコルをサポートしていること。

- ストレージシステムと認証サーバのネットワーク接続が正常であること。
- 認証サーバが正常に稼働していること。
- ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The DNS server is set on Maintenance Utility.
- The specified host name and port number are correct.
- The network connection between the storage system and the DNS server is in normal state.
- The DNS server is working normally and it can resolve the host name.
- The specified timeout value is appropriate.
- The authentication server supports the specified protocol.
- The network connection between the storage system and the authentication server is in normal state.
- The authentication server is working normally.
- The root and server certificate are correct.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204860 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [正常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.3 検索用ユーザの認証 [正常]

Step.4 テストユーザの認証 [異常]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Normal]

Step 3: Authenticate the search user. [Normal]

Step 4: Authenticate the test user. [Error]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：以下の設定内容を確認してから、再操作してください。

- Base DN の入力内容が正しいこと。
- ユーザ名属性の名称の入力内容が正しいこと。
- ユーザ名の入力内容が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The specified base DN is correct.
- The specified user name attribute is correct.
- The specified user name is correct.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204861 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [正常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.3 検索用ユーザの認証 [正常]

Step.4 テストユーザの認証 [異常]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Normal]

Step 3: Authenticate the search user. [Normal]

Step 4: Authenticate the test user. [Error]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：ユーザ名、パスワードの入力内容が正しいことを確認してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the user name and password, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204862 (E)

Step.1 DNS サーバからの情報取得 [正常]

Step.2 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.3 検索用ユーザの認証 [正常]

Step.4 テストユーザの認証 [正常]

Step.5 認証サーバからの情報取得 [異常]

Step 1: Get the information from the DNS server. [Normal]

Step 2: Check the connection to the authentication server. [Normal]

Step 3: Authenticate the search user. [Normal]

Step 4: Authenticate the test user. [Normal]

Step 5: Get the information from the authentication server. [Error]

対処方法：認証サーバのテストユーザ登録情報を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the test user registration information on the authentication server, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204863 (E)

Step.1 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.2 検索用ユーザの認証 [異常]

Step.3 テストユーザの認証 [未実施]

Step.4 認証サーバからの情報取得 [未実施]

Step 1: Check the connection to the authentication server. [Normal]

Step 2: Authenticate the search user. [Error]

Step 3: Authenticate the test user. [Not done]

Step 4: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：検索用ユーザ DN、検索用ユーザのパスワードの入力内容が正しいことを確認してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the specified search user's DN and password, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204864 (E)

Step.1 認証サーバの接続チェック [正常]

Step.2 検索用ユーザの認証 [正常]
Step.3 テストユーザの認証 [異常]
Step.4 認証サーバからの情報取得 [未実施]
Step 1: Check the connection to the authentication server. [Normal]
Step 2: Authenticate the search user. [Normal]
Step 3: Authenticate the test user. [Error]
Step 4: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：以下の設定内容を確認してから、再操作してください。

- Base DN の入力内容が正しいこと。
- ユーザ名属性の名称の入力内容が正しいこと。
- ユーザ名の入力内容が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The specified base DN is correct.
- The specified user name attribute is correct.
- The specified user name is correct.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204865 (E)

Step.1 認証サーバの接続チェック [正常]
Step.2 検索用ユーザの認証 [正常]
Step.3 テストユーザの認証 [異常]
Step.4 認証サーバからの情報取得 [未実施]
Step 1: Check the connection to the authentication server. [Normal]
Step 2: Authenticate the search user. [Normal]
Step 3: Authenticate the test user. [Error]
Step 4: Get the information from the authentication server. [Not done]

対処方法：ユーザ名、パスワードの入力内容が正しいことを確認してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the user name and password, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204866 (E)

Step.1 認証サーバの接続チェック [正常]
Step.2 検索用ユーザの認証 [正常]
Step.3 テストユーザの認証 [正常]
Step.4 認証サーバからの情報取得 [異常]
Step 1: Check the connection to the authentication server. [Normal]
Step 2: Authenticate the search user. [Normal]
Step 3: Authenticate the test user. [Normal]
Step 4: Get the information from the authentication server. [Error]

対処方法：認証サーバのテストユーザ登録情報を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the test user registration information on the authentication server, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204867 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、監査ログのエクスポートに失敗しました。エクスポートされた監査ログのファイルは不完全です。

Audit logs cannot be exported, because an internal error occurred on the storage system. The exported audit log file is not complete.

対処方法：再操作してください。セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」を30秒以内にクリックしてください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. When a security warning message appears, click Continue to this website (not recommended) within 30 seconds. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204873 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：次に従って対処してください。

- ストレージシステムの電源がONになっていることを確認してください。
- 更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。
- CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、回復してください。
- 設定操作を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take the following actions:

- Verify that the storage system is turned on.
- Click the refresh button, and then verify the status and alerts on the Maintenance Utility main window.
- If a failure or blockage occurred in a CFMM, recover the CFMM.
- Retry the settings.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 204992 (E)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different user operation is in progress.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。または、システムロック強制解除を行ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください

Wait for a while, and then retry the operation. Alternatively, perform Force Release System Lock, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support.

30762 204993 (E)

手動フェールオーバー処理に失敗しました。

The manual failover processing cannot be run.

対処方法：再ログインして、コントローラボードに障害などが発生している場合は回復した後、手動フェールオーバーを再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Log back in, recover from a failure if the failure occurred on the controller board, and then retry the manual failover.

If this problem occurs again, contact customer support.

30762 204994 (E)

システムロックの解除に失敗しました。

The system lock cannot be released.

対処方法：再ログインしてから、システムロックを強制解除してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Log back in, perform Force Release System Lock.

If this problem occurs again, contact customer support.

30762 204995 (E)

現在接続されている CTL から、この操作はできません。

This operation cannot be performed from the currently connected CTL.

対処方法：もう一方の CTL の Maintenance Utility にログインしてから、再操作してください。

Log in to Maintenance Utility on the other CTL, and then retry the operation.

30762 204996 (E)

手動フェールオーバー処理に失敗しました。

The manual failover processing cannot be run.

対処方法：再ログインして、AMC に障害などが発生している場合は回復した後、手動フェールオーバーを再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Log back in, recover from a failure if the failure occurred on the AMC, and then retry the manual failover.

If this problem occurs again, contact customer support.

30762 204997 (E)

現在接続されている AMC から、この操作はできません。

This operation cannot be performed from the currently connected AMC.

対処方法：もう一方の AMC の Maintenance Utility にログインしてから、再操作してください。

Log in to Maintenance Utility on the other AMC, and then retry the operation.

30762 204998 (E)

操作している AMC が、アクティブではありません。

The AMC you are operating is not active.

対処方法：アクティブな AMC から操作してください。

Please operate from the active AMC.

30762 204999 (E)

操作しているコントローラーが、アクティブではありません。

The controller you are operating is not active.

対処方法：アクティブなコントローラから操作してください。

Please operate from the active controller.

30762 205000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 205007 (E)

指定された Web サーバ証明書ファイルまたはパスワードが正しくありません。

The specified web server certificate file or password is not correct.

対処方法：正しい Web サーバ証明書ファイルまたはパスワードを入力する場合は正しいパスワードを指定してください。Web サーバ証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the correct web server certificate file, or if entering a password, enter the correct password. If the valid web server certificate file and password are specified, contact customer support provided in the manual.

30762 205725 (E)

入力したパスワードは設定できません。

The entered password cannot be set.

対処方法：以下の文字数を満たすパスワードを指定してください。

- 数字 (0-9) : < xxx >文字以上
- 英大文字 (A-Z) : < xxx >文字以上
- 英小文字 (a-z) : < xxx >文字以上
- 記号: < xxx >文字以上
- 合計: < xxx >文字以上 256 文字以内

Specify a password that meets the following numbers of characters:

- Numeric Characters (0-9): xxx character or more
- Uppercase Characters (A-Z): xxx character or more
- Lowercase Characters (a-z): xxx characters or more
- Symbols: xxx characters or more
- Total Characters: xxx through 256 characters

30762 205795 (E)

SMTP 認証のパスワードが入力されていません。

A password for the SMTP authentication is not entered.

対処方法：SMTP 認証のパスワードを入力してください。

Enter a password for the SMTP authentication.

30762 206010 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 207002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207008 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207009 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207011 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207012 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207013 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207014 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207016 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207017 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207018 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207022 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207023 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207024 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207025 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207026 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207027 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207032 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207077 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207079 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207080 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207081 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207082 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207083 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207084 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207085 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207086 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207087 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207088 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207089 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207090 (E)

選択されたファイルが正しくありません。

The specified file is not valid.

対処方法：ライセンスキーファイル以外のファイルが選択されていないか確認してください。
ライセンスキーファイルが選択されている場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify whether a license key file is selected. If one file is selected, contact customer support provided in the manual.

30762 207091 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207101 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207103 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207104 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207105 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207106 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207107 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207108 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207109 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207110 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207111 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207112 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207113 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207127 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207128 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207129 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207130 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207131 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207132 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207133 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207134 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207135 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207136 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207137 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207138 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207139 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207140 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207141 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207142 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207149 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207150 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207162 (E)

入力された IPv4 アドレスが不正です。

The entered IPv4 address is not valid.

対処方法：正しい IPv4 アドレスを入力してください。

Enter a correct IPv4 address.

30762 207163 (E)

入力された IPv6 アドレスが不正です。

The entered IPv6 address is not valid.

対処方法：正しい IPv6 アドレスを入力してください。

Enter a correct IPv6 address.

30762 207354 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207848 (E)

認証サーバの DNS Lookup が有効に設定されているため、プロトコルに LDAP over SSL/TLS は選択できません。

LDAP over SSL/TLS cannot be selected for the protocol, because the DNS lookup is enabled for the authentication server.

対処方法：LDAP over SSL/TLS 選択する場合は、DNS Lookup の設定を無効にしてください。

To select LDAP over SSL/TLS for the protocol, disable the DNS lookup.

30762 207849 (E)

検索用ユーザ DN が指定されていません。次のどれかに該当する場合、このパラメータは必須です。

- ・ 認証サーバのユーザ名属性に"sAMAccountName"が指定されている。
- ・ 外部ユーザグループ連携に Enable が指定されている。

The search user's DN is not specified. This parameter is required when either of the following conditions is met:

- sAMAccountName is specified for the user name attribute of the authentication server.
- The external user group mapping is enabled.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the settings, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207850 (E)

検索用ユーザのパスワードが指定されていません。次のどれかに該当する場合、このパラメータは必須です。

- ・ 認証サーバのユーザ名属性に"sAMAccountName"が指定されている。
- ・ 外部ユーザグループ連携に Enable が指定されている。

The search user's password is not specified. This parameter is required when either of the following conditions is met:

- sAMAccountName is specified for the user name attribute of the authentication server.
- The external user group mapping is enabled.

対処方法：設定内容を見直してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the settings, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 207991 (E)

パスワードが正しくありません。

The password is not valid.

対処方法：正しいパスワードを入力してください。

Enter the correct password.

30762 207992 (W)

コミュニティ名に使用できない文字が入力されています。

The community name contains an invalid character.

対処方法：180 文字までの半角英数字と記号（バックスラッシュ , / ; : * ? " < > | & % ^ ' を除く）で入力してください。

Enter half-width alphanumeric characters and symbols (except the backslash character and , / ; : * ? " < > | & % ^ ') up to 180 characters.

30762 208001 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208029 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208033 (E)

ストレージシステムの状態が正しくありません。

The storage system status is not valid.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208034 (E)

サポートされているプログラムプロダクトが存在しません。

The supported program product does not exist.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208035 (E)

Temporary キーの試用履歴が残っているため、インストールできません。

The license key cannot be installed because the history of the use of the temporary key remains.

対処方法：正式なライセンスを購入してください。

Purchase the official license to use this software.

30762 208036 (W)

このプログラムプロダクトをインストール/有効、またはアンインストール/無効にするためには、前提プログラムプロダクトがインストール/有効、またはアンインストール/無効にされている必要があります。

プログラムプロダクト

>>>>> 前提プログラムプロダクト

Universal Replicator

>>>>> TrueCopy

>>>>> Remote Replication Extended
>>>>> Universal Replicator
Dynamic Tiering
>>>>> Dynamic Provisioning
Thin Image
>>>>> Dynamic Provisioning
active flash
>>>>> Dynamic Tiering
dedupe and compression
>>>>> Dynamic Provisioning
To install/enable or remove/disable this program product, the prerequisite program product must be installed/enabled or removed/disabled.
Program Product
>>>> Prerequisite Program Product

Universal Replicator
>>>> TrueCopy
>>>> Remote Replication Extended
>>>> Universal Replicator
Dynamic Tiering
>>>> Dynamic Provisioning
Thin Image
>>>> Dynamic Provisioning
active flash
>>>> Dynamic Tiering
dedupe and compression
>>>> Dynamic Provisioning
対処方法：前提プログラムプロダクトを、最初にインストール／有効またはアンインストール／無効にしてください。
Install/enable or remove/disable the prerequisite program product first.

30762 208037 (E)

プレインストールプログラムプロダクトのため、インストールできません。
The program product cannot be installed because it is a pre-install program product.
対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208038 (E)

すでにプログラムプロダクトがインストールされています。
The program product is already installed.
対処方法：設定内容を確認してください。
Verify the settings.

30762 208039 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208040 (E)

指定されたプログラムプロダクト ID は無効です。

The specified program product ID is not valid.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208041 (E)

次の理由により、ライセンスキーコードは無効です。

- コードの文字が正しくない。
- コードの文字数が正しくない。
- コードの発行順が正しくない。

The license key code is not valid because of the following:

- Invalid license key code characters
- Invalid number of license key code characters
- Invalid license key code issue order

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡して、ライセンスキーコードの再発行を依頼してください。

Contact customer support provided in the manual to reissue the license key code.

30762 208042 (E)

製造番号が正しくありません。

The serial number is not valid.

対処方法：ストレージシステムの製造番号を確認し、正しい番号を入力してください。

Verify and correct the storage system serial number.

30762 208043 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208044 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、このプログラムプロダクトをサポートしていません。

The current firmware version of the DKCMAIN does not support this program product.

対処方法：DKCMAIN ファームウェアバージョンを確認してから、マニュアルに記載する問い合わせ先にご連絡ください。

Take notes of the DKCMAIN firmware version, and then contact customer support provided in the manual.

30762 208045 (E)

このプログラムプロダクトには上位バージョンのハードウェアが必要です。

A later hardware version is required for this program product.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

30762 208046 (E)

このプログラムプロダクトを利用するには、共用メモリの割り当てを追加してプログラムプロダクトを有効にする必要があります。

To use this program product, it is required to allocate additional shared memory and then enable the program product.

対処方法：共用メモリの割り当てを追加して、対象のプログラムプロダクトを有効にしてください。また、必要に応じてキャッシュメモリを追加してください。

Allocate additional shared memory, and then enable the program product. Add cache memory if necessary.

30762 208047 (E)

このプログラムプロダクトをアンインストールするには、構成を変更する必要があります。

To remove this program product, it is required to change the configuration.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208048 (E)

このプログラムプロダクトは使用中のため、アンインストールまたは無効にできません。

This program product cannot be removed or disabled because it is in use.

対処方法：このプログラムプロダクトの使用をやめてください。

Stop using this program product.

30762 208049 (E)

このプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。

To remove or disable this program product, it is required to remove or disable a different program product first.

対処方法：関連するプログラムプロダクトを、最初にアンインストールまたは無効にしてください。

Remove or disable the related program product first.

30762 208050 (E)

このプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にするために、最初に別のプログラムプロダクトをアンインストールまたは無効にする必要があります。

To remove or disable this program product, it is required to remove or disable a different program product first.

対処方法：関連するプログラムプロダクトを、最初にアンインストールまたは無効にしてください。

Remove or disable the related program product first.

30762 208051 (E)

このプログラムプロダクトは、別のDKCタイプを必要とします。

A different DKC type is required for this program product.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208052 (E)

プログラムプロダクトへの操作が失敗しました。

The operation on the program product cannot be performed.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208054 (E)

副 VOL 拒否またはリザーブの設定が残っているため、Data Retention Utility を削除できません。

Data Retention Utility cannot be removed because the S-VOL Disable setting or the reserved volume setting remains.

対処方法：副 VOL 拒否またはリザーブの設定を解除してください。

Release the S-VOL Disable setting or the reserved volume setting.

30762 208055 (E)

指定されたプログラムプロダクトはサポートされていません。

The specified program product is not supported.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208056 (E)

ライセンスキーコードの機種情報が正しくありません。

The model ID of the license key code is not valid.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡して、ライセンスキーコードの再発行を依頼してください。

Contact customer support provided in the manual to reissue the license key code.

30762 208057 (E)

試行日より短い延長日が指定されました。

The shorter extended days than the trial days are specified.

対処方法：プログラムプロダクトのインストール状態を確認してください。

Verify the installation status of the program product.

30762 208058 (E)

ライセンス容量が不足しているため、プログラムプロダクトを有効にできません。

The program product cannot be enabled because there is not enough licensed capacity.

対処方法：ライセンス容量を増やしてください。

Increase the licensed capacity.

30762 208060 (W)

ライセンス容量が不十分です。プログラムプロダクトはインストールされていますが、有効期間内にライセンス容量を増やさなければ無効になります。

Not enough licensed capacity. The program product is installed but it will be disabled unless the licensed capacity is increased during the valid period.

対処方法：ライセンス容量を増やしてください。

Increase the licensed capacity.

30762 208061 (E)

Term ライセンスの期限が過ぎているため、プログラムプロダクトはアンインストールされました。

The program product has been removed because the term license is expired.

対処方法：継続して使用するときは、対象となるプログラムプロダクトのライセンスキーを購入してください。

Purchase the license key of the program product to continue to use.

30762 208062 (E)

指定されたライセンスは、すでに状態が変更されています。

The status of the specified license is already changed.

対処方法：ライセンスの状態を確認してから、再操作してください。

Verify the license status, and then retry the operation.

30762 208063 (W)

Meter ライセンスをインストールするには、事前に Permanent ライセンスがインストールされている必要があります。

A permanent license must be installed before installing the meter license.

対処方法：Permanent ライセンス (Frame unlimited 以外) をインストールしてください。

Install a permanent license (excluding the frame unlimited).

30762 208064 (W)

Meter ライセンスがインストールされているため、このライセンスはインストールできません。

This license cannot be installed, because a meter license has been installed.

対処方法：Meter ライセンスをアンインストールしてから、このライセンスをインストールしてください。

Remove the meter license, and then install this license.

30762 208065 (E)

指定されたプログラムプロダクトは、すでにアンインストールされています。

The specified program product is already removed.

対処方法：ライセンスの状態を確認してから、再操作してください。

Verify the license status, and then retry the operation.

30762 208066 (E)

指定された操作は、キータイプが正しくないため、実行できません。

The specified operation cannot be performed because the license key type is not valid.

対処方法：ライセンスのキータイプを確認してください。

Verify the license key type.

30762 208067 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208068 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208069 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208070 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208071 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208072 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208073 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208074 (E)

構成情報の取得に失敗しました。

The configuration information cannot be obtained.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208075 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208076 (W)

このプログラムプロダクトをインストール/有効、またはアンインストール/無効にするために、先に関連するプログラムプロダクトをインストール/有効、またはアンインストール/無効にしてください。

プログラムプロダクト名

>>>> 前提プログラムプロダクト名

Universal Replicator

>>>> TrueCopy

Universal Replicator for Mainframe

>>>> TrueCopy for Mainframe

Remote Replication Extended

>>>> Universal Replicator

Remote Replication Extended

>>>> Universal Replicator for Mainframe

Compatible Hyper PAV

>>>> Compatible PAV

Dynamic Provisioning for Mainframe

>>>> Dynamic Provisioning

To install/enable or remove/disable this program product, first install/enable or remove/disable the related program product.

Program Product Name

>>>> Prerequisite

Universal Replicator

>>>> TrueCopy

Universal Replicator for Mainframe

>>>> TrueCopy for Mainframe

Remote Replication Extended

>>>> Universal Replicator

Remote Replication Extended

>>>> Universal Replicator for Mainframe

Compatible Hyper PAV

>>>> Compatible PAV

Dynamic Provisioning for Mainframe

>>>> Dynamic Provisioning

対処方法：関連するプログラムプロダクトを、最初にインストール／有効またはアンインストール／無効にしてください。

Install/enable or remove/disable the related program product first.

30762 208077 (W)

指定されたプログラムプロダクトは、アンインストールまたは無効にできません。

The specified software cannot be removed or disabled.

対処方法：指定したプログラムプロダクトを確認してください。

Verify the specified software.

30762 208092 (E)

増設作業中に、ISW ポートの回復処理に失敗しました。

Restoring the ISW port cannot be performed during the installation.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208093 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208094 (E)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：再ログインしてください。

Log in again.

30762 208095 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208096 (E)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because a different user is performing an operation.

対処方法：Maintenance Utility 操作でログアウトせずに、ウィンドウを閉じていた場合には、システムロックが解放されないことがあります。

その場合は、Maintenance Utility からシステムロック強制解除を実施してください。

このメッセージが、保守員操作中に表示された場合は、次のことを確認してから、再操作してください。

- すべての Web Console の設定画面が閉じられていること
- 保守員がストレージシステムを操作していないこと

上記以外の場合は、Storage Device List で、該当のストレージシステムのサービスを一旦停止してから、再度サービスを起動してください。そのあとで、再度 Web Console を操作してください。

回復しない場合は Maintenance Utility からシステムロック強制解除を実施してください。

If you close the window without logging out from Maintenance Utility, the system lock might not be released.

In this case, perform Force Release System Lock on Maintenance Utility.

If this message is displayed while maintenance personnel are performing operations, verify the following, and then retry the operation:

- All setting windows of Web Console are closed.
- Maintenance personnel are not performing operations on the storage system.

In other cases, stop the service for the storage system on the Storage Device List, restart the service, and then retry the operation on Web Console.

If the problem persists, perform Force Release System Lock on Maintenance Utility.

30762 208097 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208098 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208099 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208100 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208101 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208102 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208103 (E)

増設または減設処理に失敗しました。

Installing or removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208104 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208105 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208106 (E)

減設作業中に、キャッシュメモリの閉塞処理に失敗しました。

Blocking the cache memory cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208107 (W)

増設作業中に、CFMM の回復処理に失敗しました。

Restoring the CFMM cannot be performed during the installation.

対処方法：閉塞している CFMM を交換し回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the blocked CFMM to restore it.

If the replacement does not work, contact customer support as described in the manual.

30762 208108 (W)

増設作業中に、CFMM のマイクロ交換処理に失敗しました。

The CFMM firmware replacement cannot be performed during the installation.

対処方法：CFMM のオンラインマイクロ交換を実施してください。

オンラインマイクロ交換に失敗するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the CFMM online firmware replacement.

If the online firmware replacement cannot be performed, contact customer support as described in the manual.

30762 208109 (W)

リモートコピー実行中です。

Remote replication is running.

対処方法：リモートコピーの完了を待つか、正サイトのストレージシステムから、TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア、Universal Replicator ペア、または Universal Replicator for Mainframe ペアを、分割または削除してください。

Wait until remote replication is complete, or split or delete TrueCopy pairs, TrueCopy for Mainframe pairs, Universal Replicator pairs, or Universal Replicator for Mainframe pairs on the primary storage system.

30762 208110 (E)

global-active device ペアのリモートコピーが実行中です。

Remote replication of a global-active device pair is running.

対処方法：リモートコピーの完了を待つか、global-active device ペアをサスペンド、または削除してから、再操作してください。

Wait until the remote replication is complete, or suspend or delete the global-active device pair, and then retry the operation.

30762 208111 (W)

バッテリー充電量が不足しています。

The charge level of a different battery is insufficient.

対処方法：選択するバッテリーと異なるバッテリーのバッテリー充電量が 50%以上になってから、再操作してください。

Verify that the charge level of the battery that differs from the selected battery is 50% or more, and then retry the operation.

30762 208112 (E)

搭載した CFMM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFMM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208113 (E)

搭載した CFMM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208114 (E)

搭載した CFMM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208115 (E)

搭載した CFMM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFMM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208116 (E)

搭載した CFMM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208117 (E)

搭載した CFMM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMMs is excessive.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208118 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208119 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208120 (W)

障害、閉塞、またはコレクションアクセス状態のドライブがあります。

There are failed drives, blocked drives, or drives in the correction access status.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害もしくは閉塞ドライブを回復、またはコレクションアクセス状態を解消してから、再操作してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, restore all failed or blocked drives, or eliminate the correction access status, and then retry the operation.

30762 208121 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208122 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208123 (W)

減設後のシステム内 MP 稼働率がしきい値以上となるため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the MP usage rate will exceed the threshold on the storage system after the controller chassis are removed.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208124 (W)

CWP (cache write pending rate) がしきい値以上となるため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the CWP (cache write pending rate) will exceed the threshold after the controller chassis are removed.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208125 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208126 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208127 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208128 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法 : Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208129 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法 : Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208130 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面で CTL の状態およびアラートを確認し、障害 CTL を回復してください。

Verify the controller board status and the alert information on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed controller boards.

30762 208131 (W)

同一 CTL 内に保守対象以外の FANM 障害が存在します。

The controller board containing the maintenance target has a failed FAN module.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208132 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208133 (W)

暗号化環境が設定されているため、暗号モジュールが搭載されていないコントローラボードにDKBを増設できません。

DKBs cannot be installed on the controller board on which an encryption module is not installed, because the encryption environment is set.

対処方法：以下のどちらかを実施してから、再操作してください。

- 暗号化環境設定を初期化する（管理者に依頼）
- FANモジュールを暗号モジュールに種別変更する

Perform either of the following operations, and then retry the operation:

- Initialize the encryption environmental settings (ask the administrator).
- Replace the FAN module with an encryption module (type change).

30762 208134 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utilityメイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208135 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utilityメイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208136 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utilityメイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208137 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utilityメイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208138 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208139 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208140 (W)

同一 CTL 内に保守対象以外の FANM 障害が存在します。

The controller board containing the maintenance target has a failed FAN module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208141 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208142 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208143 (W)

暗号化環境が設定されているため、DKB が搭載されているコントローラボードの暗号モジュールを FAN モジュールに種別変更できません。

The type of the encryption module on the controller board on which DKBs are installed cannot be changed to a FAN module, because the encryption environment is set.

対処方法：以下のどちらかを実施してから、再操作してください。

- 暗号化環境設定を初期化する（管理者に依頼）
- DKB を減設する

Perform either of the following operations, and then retry the operation:

- Initialize the encryption environmental settings (ask the administrator).

- Remove the DKBs.

30762 208144 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208145 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208146 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208147 (W)

同一 CTL 内に保守対象以外の FANM 障害が存在します。

The controller board containing the maintenance target has a failed FAN module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208148 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208149 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208150 (W)

障害部位または閉塞部位があります。この状態で、本操作を実施すると、ESM-DKC 間通信が不可能になり、システムダウンまたはデータロストすることがあります。

There is a failed or blocked part. If this operation is performed under this condition, the communication between the ESM and the storage system will become unavailable, and then system down or data loss might occur.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208151 (W)

操作対象の CTL 内に障害または閉塞暗号モジュールがあります。

A failed or a blocked encryption module is installed on the target controller board.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208152 (W)

ファームウェア更新処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because the firmware update processing is running.

対処方法：15 分待ってから、再操作してください。

Wait for 15 minutes, and then retry the operation.

30762 208153 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208154 (W)

同一 CTL 内に保守対象以外の FANM 障害が存在します。

The controller board containing the maintenance target has a failed FAN module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208155 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208156 (E)

ドライブまたは LDEV 増設が完了していないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the installation of drives or LDEVs is not complete.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

30762 208157 (W)

キャッシュメモリ構成が、CTL01 と CTL02 とで異なっています。

The cache memory configuration differs between CTL01 and CTL02.

対処方法：CTL01 と CTL02 のキャッシュメモリサイズが一致するように設定してください。

Set the same cache memory size for CTL01 and CTL02.

30762 208158 (W)

LDEV フォーマットまたはシュレディング中です。

LDEV formatting or shredding is running.

対処方法：LDEV フォーマットまたはシュレディングが完了してから、再操作してください。

Wait until the LDEV formatting or shredding is complete, and then retry the operation.

30762 208159 (W)

コピー中のドライブが存在します。

There is a drive that is being copied.

対処方法：コピーが完了してから、再操作してください。

Wait until the copying is complete, and then retry the operation.

30762 208160 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208161 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208162 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208163 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208164 (W)

LDEV のパリティ整合性チェックを実行中のため、実行できません。

The operation cannot be performed because the parity consistency check on LDEVs is in process.

対処方法：パリティ整合性チェックが終了するまでお待ちください。

Wait until the parity consistency check is complete, and then retry the operation.

30762 208168 (W)

選択されたドライブを閉塞すると、LDEV 内のデータが破壊されます。

If the selected drive is blocked, the data in the LDEVs will be destroyed.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support provided in the manual.

30762 208169 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support provided in the manual.

30762 208170 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support provided in the manual.

30762 208171 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support provided in the manual.

30762 208172 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support provided in the manual.

30762 208174 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208175 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208176 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208177 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208178 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208179 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208180 (W)

障害または閉塞が発生している部品があります。

または、コレクションアクセス状態のドライブがあります。

There is a failed or blocked part, or a drive in the correction access status.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面で、各部品のステータスおよびアラートを確認し、障害、閉塞部位、またはコレクションアクセス状態のドライブを回復してから、再操作してください。

Verify the status of each part and the alert information on the Maintenance Utility main window, restore the failed or blocked part, or the correction access drive, and then retry the operation.

30762 208181 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208182 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208184 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208185 (E)

鍵暗号化鍵が取得できていません。

A key encryption key has not been acquired.

対処方法：鍵暗号化鍵を再取得してから、再操作してください。

Acquire a key encryption key, and then retry the operation.

30762 208186 (E)

空きの暗号化鍵が不足しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because there are not enough free encryption keys.

対処方法：作成可能な最大数の暗号化鍵を生成してから、再操作してください。

Create as many encryption keys as possible, and then retry the operation.

30762 208189 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208190 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208191 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208192 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208193 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208194 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208195 (W)

次のいずれかの理由で減設できませんでした。

- 。 フリードライブ以外のドライブを減設しようとした。
- 。 フリードライブ以外のドライブを含むドライブボックスを減設しようとした。

The operation cannot be performed due to one of the following reasons:

- The specified drive is not a free drive.
- The specified drive box contains drives that are not free drives.

対処方法：以下のいずれかを減設対象ごとに確認してから、再度操作してください。

- ドライブ減設の場合、減設対象ドライブがフリードライブであること。
- ドライブボックス減設の場合、減設対象のドライブボックス内のドライブがすべてフリードライブであること。

Verify that one of the following conditions is met, and then retry the operation:

- The drive to be removed is a free drive.
- The drive box to be removed contains only free drives.

30762 208196 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208204 (W)

選択された CTL または CHB には、TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、または global-active device の MCU-RCU 間の唯一のリモートパスが含まれている可能性があります。

The one and only remote path between MCU and RCU of a TrueCopy, TrueCopy for Mainframe, or global-active device pair might be connected to the selected controller or channel board.

対処方法：MCU-RCU 間のリモートパスの設定状態を確認してください。

- 交替パスがある場合は、強制実行オプションを選択して、操作を継続してください。
- 交替パスがない状態で、交換作業をする場合に、対象リモート間接続のパスを使用している TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、または global-active device のペアが存在しているときは、事前にペアをサスペンドしてください。その後、強制実行オプションを選択して、再操作してください。
- 交替パスがない状態で、減設作業をする場合は、減設対象でない CTL または CHB 上のポートに交替パスを追加してください。交替パスを追加できない場合は、対象リモート間接続のパスを使用している TrueCopy、TrueCopy for Mainframe または global-active device のペアをすべて削除してください。その後、再操作してください。

Verify the settings of the remote path between the MCU and RCU:

- If an alternate path exists, select the forcibly run option, and then continue the operation.
- To perform a replacement operation while no alternate paths exist, if a TrueCopy, TrueCopy for Mainframe, or global-active device pair that uses the target remote connection path exists, suspend the pair, select the forcibly run option, and then retry the operation.

- To perform a removal operation while no alternate paths exist, add an alternate path to the port on a controller board or a channel board that is not the removal target. If the alternate path cannot be added, remove all TrueCopy, TrueCopy for Mainframe, or global-active device pairs that use the target remote connection path, and then retry the operation.

30762 208205 (W)

選択された CTL または CHB には、Universal Replicator、Universal Replicator for Mainframe、または global-active device の MCU-RCU 間の唯一のリモートパスが含まれている可能性があります。

The one and only remote path between MCU and RCU of a Universal Replicator, Universal Replicator for Mainframe, or global-active device pair might be connected to the selected controller or channel board.

対処方法：MCU-RCU 間のリモートパスの設定状態を確認してください。

- 交替パスがある場合は、強制実行オプションを選択して、操作を継続してください。
- 交替パスがない状態で、交換作業をする場合に、対象リモート間接続のパスを使用している Universal Replicator、Universal Replicator for Mainframe、または global-active device のペアが存在しているときは、事前にペアをサスペンドしてください。その後、強制実行オプションを選択して、再操作してください。
- 交替パスがない状態で、減設作業をする場合は、減設対象でない CTL または CHB 上のポートに交替パスを追加してください。交替パスを追加できない場合は、対象リモート間接続のパスを使用している Universal Replicator、Universal Replicator for Mainframe、または global-active device のペアをすべて削除してください。その後、再操作してください。

Verify the settings of the remote path between the MCU and RCU:

- If an alternate path exists, select the forcibly run option, and then continue the operation.
- To perform a replacement operation while no alternate paths exist, if a Universal Replicator, Universal Replicator for Mainframe, or global-active device pair that uses the target remote connection path exists, suspend the pair, select the forcibly run option, and then retry the operation.
- To perform a removal operation while no alternate paths exist, add an alternate path to the port on a controller board or a channel board that is not the removal target. If the alternate path cannot be added, remove all Universal Replicator, Universal Replicator for Mainframe, or global-active device pairs that use the target remote connection path, and then retry the operation.

30762 208206 (W)

リモートコピー実行中です。

Remote replication is running.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208207 (W)

選択されたチャンネルボードのポートには、TrueCopy または Universal Replicator の唯一の正常なリモートパスが設定されています。

The one and only normal remote path of TrueCopy or Universal Replicator is set on the port of the selected channel board.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208208 (W)

選択されたチャンネルボードまたは選択されたコントローラボード内のチャンネルボードのポートには、TrueCopy または Universal Replicator ペアで使用している唯一の正常なリモートパスが設定されています。

The one and only normal remote path used by a TrueCopy or Universal Replicator pair is set on the port of the selected channel board or a channel board in the selected controller board.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208209 (W)

選択されたチャンネルボードまたは選択されたコントローラボード内のチャンネルボードのポートには、TrueCopy または Universal Replicator ペアで使用している唯一の正常なリモートパスが設定されています。

The one and only normal remote path used by a TrueCopy or Universal Replicator pair is set on the port of the selected channel board or a channel board in the selected controller board.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208213 (W)

リモートコピー実行中です。

Remote replication is running.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208219 (W)

減設対象のシェアメモリは、TrueCopy、Universal Replicator または global-active device で使用しています。

TrueCopy, Universal Replicator, or global-active device is using the shared memory to be removed.

対処方法：TrueCopy、Universal Replicator または global-active device のすべてのペアを削除し、すべてのジャーナルを削除してください。

Delete all TrueCopy, Universal Replicator, or global-active device pairs, and then delete all journals.

30762 208226 (E)

選択された CHB のポートにはリモートパスが設定されています。

Remote paths are set for ports on the specified CHB.

対処方法：減設の場合は、すべてのポートに設定されているリモートパスを削除してから再操作してください。

タイプ変更交換の場合は、存在しなくなるポートに設定されているリモートパスを削除してから再操作してください。

To remove the CHB, delete all remote paths that are set for ports on the CHB, and then retry the operation.

To replace the CHB (type change), delete the remote paths that are set for ports that will no longer exist after the replacement, and then retry the operation.

30762 208229 (W)

このストレージシステムは Universal Replicator を使用しています。

Universal Replicator is used on the storage system.

対処方法：すべてのジャーナルグループを削除してください。

Delete all journal groups.

30762 208230 (E)

保守対象には True Copy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe のペアで使用中の Mainframe Channel Board が含まれています。

The maintenance target contains a mainframe channel board that is being used in a TrueCopy for Mainframe pair or a Universal Replicator for Mainframe pair.

対処方法：True Copy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe のペアをサスペンド状態とした後に Mainframe Channel Board の保守を実施してください。

Suspend the TrueCopy for Mainframe pair or the Universal Replicator for Mainframe pair, and then perform the maintenance operation for the mainframe channel board.

30762 208232 (W)

選択されたドライブには、ShadowImage または Thin Image ペアの LDEV が含まれています。

The selected drive contains an LDEV of a ShadowImage pair or a Thin Image pair.

対処方法：ペアを削除してください。高速モードでペア分割中のときは、ペアをサスペンドしてから、削除してください。

Delete the pair. When Quick Split is in progress, suspend the pair, and then delete it.

30762 208234 (W)

選択されたドライブには、ShadowImage ペアの LDEV が含まれています。

The selected drive contains an LDEV of a ShadowImage pair.

対処方法：ペアを削除してください。高速モードでペア分割中のときは、ペアをサスペンドしてから、削除してください。

Delete the pair. When Quick Split is in progress, suspend the pair, and then delete it.

30762 208247 (W)

選択されたドライブには、Volume Migration ペアの LDEV が含まれています。

The selected drive contains an LDEV of a Volume Migration pair.

対処方法：ペアを削除してください。

Delete the pair.

30762 208249 (W)

選択されたドライブには、Volume Migration ペアの LDEV が含まれています。

The selected drive contains an LDEV of a Volume Migration pair.

対処方法：ペアを削除してください。

Delete the pair.

30762 208250 (W)

指定されたシェアドメモリファンクションは、ShadowImage、Volume Migration、またはThin Image で使用中です。

The specified shared memory function is being used by ShadowImage, Volume Migration, or Thin Image.

対処方法：すべてのShadowImage ペア、Volume Migration ペア、Thin Image ペアおよびThin Image のプールを削除してください。

Delete all of the pairs of ShadowImage, Volume Migration, or Thin Image and all of the Thin Image pools.

30762 208259 (W)

指定された部品を使用して接続されている外部ボリュームが存在しています。

There is an external volume that is connected by using the specified part.

対処方法：指定された部品を使用して接続されている外部ボリュームを削除してから、再操作してください。

Delete the external volume, and then retry the operation.

30762 208260 (W)

選択されたチャンネルボードのポートには、外部ボリュームの最後のパスが設定されています。

The last path of the external volume is set on the port of the selected channel board.

対処方法：外部ボリュームへの交替パスを追加するか、閉塞したパスを回復してください。

Add an alternate path to the external volume, or restore a blocked path.

30762 208266 (W)

ストレージシステム電源 OFF の処理中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because powering off the storage system is in process.

対処方法：電源 OFF 処理が完了後、電源 ON を行ってから再操作してください。しばらくしても電源 OFF 処理が完了しない場合は、保守用 PC の Information 画面でエラーログを確認し、問題を解決してください。

After the power-off process is complete, power on the storage system, and then retry the operation. If the power-off process takes much time to complete, verify the error logs on the Information window on the maintenance PC to solve the problem.

30762 208271 (W)

使用中のシェアドメモリは減設できません。

The shared memory that is being used cannot be removed.

対処方法：すべてのペア、DP-VOL、およびプールを削除してください。システムオプションモード 937 が ON の場合は、OFF にしてください。

Delete all of the pairs, the DP-VOLs, and the pools. If System Option Mode 937 is ON, set it to OFF.

30762 208283 (W)

指定されたシェアドメモリファンクションは、使用中のため減設できません。

The specified shared memory function cannot be removed because it is being used.

対処方法：すべてのプールを削除してください。システムオプションモード 937 が ON の場合は、OFF にしてください。

Delete all pools. If System Option Mode 937 is ON, change it to OFF.

30762 208288 (W)

指定されたシェアドメモリファンクションは、使用中のため減設できません。

The specified shared memory function cannot be removed because it is being used.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

30762 208290 (W)

内部構成変更中です。

The internal configuration is changing.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208294 (W)

キャッシュメモリ上のライトペンディングデータが多いため、I/O 処理に影響が出る可能性があります。

There is too much write pending data in the cache memory, and this might have an impact on the I/O operation.

対処方法：キャッシュメモリの負荷を下げた後から再操作してください。負荷を下げられない状況で、この操作を行う場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Lower the load of the cache memory, and then retry the operation. To perform the operation when the load cannot be lowered, contact customer support provided in the manual.

30762 208298 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208299 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208300 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208301 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208302 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208303 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208305 (E)

選択されたチャンネルボードに、LUパスが設定されています。

A LU path is set to the selected channel board.

対処方法：LUパス設定を解除してから、再操作してください。

Release the LU path setting, and then retry the operation.

30762 208306 (E)

追加しようとしているシェアドメモリファンクションでは、最小キャッシュ容量を確保できません。

The minimum cache size cannot be reserved with the shared memory function to be added.

対処方法：マニュアルを参照して、最小キャッシュ容量を確認してください。

See the manual to verify the minimum cache size.

30762 208307 (E)

選択したドライブを閉塞する前に、LDEVの回復が必要です。

Before blocking the selected drive, it is required to restore the LDEVs.

対処方法：LDEVを回復してください。

Restore the LDEVs.

30762 208308 (E)

PDEV EraseまたはMedia Sanitizationが動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because PDEV Erase or Media Sanitization is in process.

対処方法：PDEV EraseまたはMedia Sanitizationが完了するのを待つか、中断してから、再操作してください。

Wait until PDEV Erase or Media Sanitization is complete, or stop it, and then retry the operation.

30762 208309 (E)

選択されたドライブには、この操作を実行できません。

The operation cannot be performed for the selected drive.

対処方法：次のどれかのドライブを選択するか、更新ボタンを押して、ドライブの状態を再確認してください。

- コレクションコピー中のコピー先ドライブ
- ダイナミックスペアリング中のコピー元ドライブ
- コピーバック中のコピー元ドライブ

Select a drive that applies to one of the following, or click the update button and then verify the drive status.

- The target drive in Correction copy
- The source drive in Dynamic sparing
- The source drive in Copy back

30762 208311 (W)

増設に失敗したドライブがあります。

Some drives cannot be installed.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面で、ステータスおよびアラートを確認してから、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify and take notes of the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then contact customer support provided in the manual.

30762 208312 (E)

ピンスロットがあります。

Pinned slots exist.

対処方法：ピンスロットを回復してから、再操作してください。

Restore the pinned slots, and then retry the operation.

30762 208316 (W)

バッテリー充電量が不足しています。

There is not enough battery charge.

対処方法：選択するバックアップモジュールと異なる CTL のバッテリー充電量が 50%以上になってから、再操作してください。

Retry the operation after the battery charge of CTL different from a chosen backup module will be more than 50%.

30762 208317 (E)

増設処理に失敗しました。

The specified part cannot be installed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

障害または閉塞がない場合は、DKCMAIN とディスクボード (DKB) のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくない可能性があるため、DKCMAIN と DKB のファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

If no error or blockage occurs, there is a possibility that combination of the firmware versions of DKCMAIN and the disk board (DKB) is not valid. In this case, update the firmware of DKCMAIN and DKB. If this problem persists, contact customer support.

30762 208318 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、増設処理が失敗しています。

The specified part cannot be installed, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプおよびロケーションが、Maintenance Utility で指定した内容と一致しているか確認してください。

部品のタイプおよびロケーションが正しい場合は、Maintenance Utility で各部品の状態とアラート画面を確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、その部品を先に回復してください。その後、挿入した部品が画面に追加されているかを確認してください。

- 挿入した部品や異なる部品が画面に追加されている場合は、追加された部品を減設後、挿入した部品で再操作してください。
- 画面に追加されていない場合は、挿入した部品で再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

部品のタイプおよびロケーションが間違っていた場合は、追加された部品を減設してから、再操作してください(部品が画面に追加されていない場合は、再操作の前の減設は不要です)。

Verify that the type and the location of the inserted part are the same as specified on Maintenance Utility.

If they are correct, verify the status of each part and the alert information on Maintenance Utility.

If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then verify that the inserted part is displayed in the window.

- If the inserted part or a different part is displayed in the window, remove the displayed part, and then retry the operation with the inserted part.
- If not, retry the operation with the inserted part.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

If the type or the location of the inserted part is not correct, remove it, and then retry the operation (If the inserted part is not displayed in the window, the removal operation is not required before the retry).

30762 208320 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208321 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208322 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208323 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the type of the inserted part. When the correct part is inserted, retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208324 (E)

増設処理に失敗しました。

The specified part cannot be installed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

発生していない場合は、DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組み合わせが正しくない可能性があります。

Maintenance Utility のファームウェア画面で、増設するチャンネルボード種別に対応したチャンネルボードのファームウェアがインストールされているかを確認してから、次の対処を実施してください。

- 。チャンネルボードのファームウェアがインストールされていないときは、チャンネルボードのファームウェアのインストールが必要です。

DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組合せが、同じメディアバージョンとなるようファームウェア更新を実施した後で、再操作してください。

- チャンネルボードのファームウェアがインストールされているときは、チャンネルボードのファームウェアの更新が必要です。

DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組合せが、同じメディアバージョンとなるようにファームウェア更新を実施した後で、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

If no error or blockage occurs, there is a possibility that the combination of the firmware versions of DKCMAIN and channel boards is not valid. On the Firmware window of Maintenance Utility, check if the firmware version that supports the type of channel boards to be added is installed, and then perform one of the following actions.

- If the firmware for the channel boards is not installed, install the firmware by using the same media of the firmware for DKCMAIN, and then retry the operation.
- If the firmware for the channel boards is installed, update the firmware by using the same media of the firmware for DKCMAIN, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

30762 208325 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、増設処理が失敗しています。

The specified part cannot be installed, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプおよびロケーションが、Maintenance Utility で指定した内容と一致しているか確認してください。

部品のタイプおよびロケーションが正しい場合は、Maintenance Utility で各部品の状態とアラート画面を確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、その部品を先に回復してください。その後、挿入した部品が画面に追加されているかを確認してください。

- 挿入した部品や異なる部品が画面に追加されている場合は、追加された部品を減設後、挿入した部品で再操作してください。
- 画面に追加されていない場合は、挿入した部品で再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

部品のタイプおよびロケーションが間違っていた場合は、追加された部品を減設してから、再操作してください(部品が画面に追加されていない場合は、再操作の前の減設は不要です)。

Verify that the type and the location of the inserted part are the same as specified on Maintenance Utility.

If they are correct, verify the status of each part and the alert information on Maintenance Utility.

If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then verify that the inserted part is displayed in the window.

- If the inserted part or a different part is displayed in the window, remove the displayed part, and then retry the operation with the inserted part.

◦ If not, retry the operation with the inserted part.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

If the type or the location of the inserted part is not correct, remove it, and then retry the operation (If the inserted part is not displayed in the window, the removal operation is not required before the retry).

30762 208326 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、減設した部品が残っていないことを画面で確認してください。残っている場合は、同じ部品に対して再操作してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then verify that the removed part does not exist on the window. If it exists, retry the removal with the same part.

30762 208327 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208328 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208329 (W)

このストレージシステムには、リモートパスが設定されています。

Remote paths are set to this storage system.

対処方法：すべてのリモートパスを削除してから、再操作してください。

Delete all remote paths, and then retry the operation.

30762 208330 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208331 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208332 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208333 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208334 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208335 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208336 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. When the correct part is inserted, verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation with the same part.

30762 208337 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、減設した部品が残っていないことを画面で確認してください。残っている場合は、同じ部品に対して再操作してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then verify that the removed part does not exist on the window. If it exists, retry the removal with the same part.

30762 208338 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208339 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208340 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the drive box cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。

その後、増設処理を再操作してください。複数のドライブボックスを増設する場合は、1台ずつ操作してください。それでも、この問題が再発するときは、増設に失敗したドライブボックスの2つのENCを交換してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the installation. If installing multiple drive boxes, do one at a time. If this problem persists after operations above, replace the two ENC's of the drive box that cannot be installed.

30762 208341 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208342 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208343 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208344 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208345 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208346 (E)

コピー処理の中止に失敗しました。

Stopping the copy operation cannot be performed.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208347 (E)

新しいドライブの検出に失敗しました。

A new drive cannot detected.

対処方法：ドライブが挿入されていることを確認し、再操作してください。

それでも、この問題が発生するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the drive is inserted correctly, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208348 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. When the correct part is inserted, verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation with the same part.

30762 208349 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、減設した部品が残っていないことを画面で確認してください。残っている場合は、同じ部品に対して再操作してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then verify that the removed part does not exist on the window. If it exists, retry the removal with the same part.

30762 208354 (W)

MP ユニットの回復中、または電源 OFF の処理中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the MP unit is being restored or powering off the storage system is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

保守作業中の場合は、完了してから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If the maintenance is in process, wait until the processing is complete and then retry the operation.

30762 208361 (E)

選択されたチャンネルボードのポートに、リモートストレージシステム、または外部ストレージシステムに設定されている iSCSI ポートが存在します。

An iSCSI port set for a remote storage system or an external storage system exists in ports of the selected channel board.

対処方法：選択したチャンネルボードのポートに設定されているリモートストレージシステム、または外部ストレージシステムの iSCSI ポートを削除してから、再操作してください。

Remove the iSCSI port, and then retry the operation.

30762 208362 (E)

Quorum ディスクが存在します。

Quorum disks exist.

対処方法：すべての Quorum ディスクを削除してから、再操作してください。

Remove all quorum disks, and then retry the operation.

30762 208363 (E)

global-active device ペアのリモートコピーが実行中です。

Remote replication of a global-active device pair is running.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208364 (E)

選択されたチャンネルボードまたは選択されたコントローラボード内のチャンネルボードのポートに、global-active device ペアで使用している唯一の正常なリモートパスが設定されています。

The one and only normal remote path used by a global-active device pair is set on the port of the selected channel board or a channel board in the selected controller board.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208365 (E)

選択されたチャンネルボードまたは選択されたコントローラボード内のチャンネルボードのポートに、global-active device ペアで使用している唯一の正常なリモートパスが設定されています。

The one and only normal remote path used by a global-active device pair is set on the port of the selected channel board or a channel board in the selected controller board.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208366 (E)

global-active device ペアのリモートコピーが実行中です。

Remote replication of a global-active device pair is running.

対処方法：メンテナンスマニュアルの「リプレースセクション」を参照して、指定した部位を強制的に閉塞し、その後で再操作してください。

Forcibly block the specified parts by referring to the REPLACEMENT section in the Maintenance Manual, and then retry the operation.

30762 208367 (E)

global-active device ペアが存在します。

Global-active device pairs exist.

対処方法：すべての global-active device ペアを削除してから、再操作してください。

Delete all global-active device pairs, and then retry the operation.

30762 208370 (E)

保守を実行しているコントローラボードに障害があるため、処理に失敗しました。

The processing cannot be performed due to a failure on the controller board in the maintenance operation.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

Reset the unified hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

If this problem persists, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

30762 208371 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザに障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure of the unified hypervisor on the controller board in the maintenance operation.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

Reset the unified hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

If this problem persists, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

30762 208372 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208373 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208374 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208377 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) が閉塞しているため、操作に失敗しました。

The operation cannot be performed because the channel board (NAS module) is blocked.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208379 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) に障害があるため、操作に失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on the channel board (NAS module).

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208384 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor startup is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208388 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを再実行してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board again.

30762 208389 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because starting of the unified hypervisor on the controller board in the maintenance operation is not complete.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor of the controller board, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208390 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware startup process is not complete.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げてから再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208391 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware startup process is not complete.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208392 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware startup process is not complete.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208393 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware startup process is not complete.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げた後から再実行することを推奨します。

この問題が再発する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208396 (E)

NAS ユニファイドファームウェアが正しくインストールされていないため、操作に失敗しました。

For NAS unified firmware is not installed correctly, it failed operation.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208397 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理が完了しないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because starting of the unified hypervisor is not complete.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208405 (E)

NAS ユニファイドファームウェアを停止できないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware cannot be stopped.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208406 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208407 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208409 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208410 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208412 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208413 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208417 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208422 (E)

NAS ユニファイドファームウェアインストールの開始準備に失敗しました。

NAS unified firmware it failed to ready to begin the installation.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208423 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処
Install NAS unified firmware specific deal

30762 208426 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208428 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208429 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208432 (E)

NAS ユニファイドファームウェアインストールに失敗しました。

NAS unified firmware it failed to install.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208433 (E)

NAS ユニファイドファームウェアインストールに失敗しました。

NAS unified firmware it failed to install.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208434 (E)

NAS ユニファイドファームウェアインストールに失敗しました。

NAS unified firmware it failed to install.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208441 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : 再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208444 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208445 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208446 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : 再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208447 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208449 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208450 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208451 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

30762 208454 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) が交換されていません。

The channel board (NAS module) is not replaced.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208455 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208456 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208460 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208465 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208466 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208467 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208472 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208474 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208476 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208478 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208481 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208486 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。

それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208491 (E)

ユニファイドハイパバイザに対する内部処理でエラーが発生しました。

An error occurred in the internal processing for the unified hypervisor.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。

それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208494 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208496 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208497 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208500 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208503 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208505 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208506 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208509 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208512 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208514 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208515 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208516 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208517 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208518 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208521 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208523 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208524 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208527 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208530 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208532 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208533 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208536 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208539 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208541 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208542 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208552 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208553 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208554 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208555 (E)

構成情報の更新に失敗しました。

The configuration information cannot be updated.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208556 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208557 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208558 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208559 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208560 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208561 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208562 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208563 (E)

保守を実行しているコントローラボードのNASユニファイドファームウェアが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのNASユニファイドファームウェアリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor on the controller board, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208568 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態がActiveになってから、再操作してください。

Wait until the hypervisor network module status becomes Active, and then retry the operation.

30762 208569 (E)

NASユニファイドファームウェアの状態が正しくないため、操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware status is not valid.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208570 (E)

NAS ユニファイドファームウェアがビジーです。

The NAS unified firmware is busy.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208571 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in the NAS unified firmware.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208572 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in the NAS unified firmware.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208573 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208574 (E)

ユニファイドハイパバイザの状態が正しくないため、操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor status is not valid.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208575 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208576 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208577 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208578 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208579 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208580 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208584 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処
Install NAS unified firmware specific deal

30762 208585 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208586 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208587 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208588 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208589 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアインストール 11 固有の対処

Install NAS unified firmware specific deal

30762 208596 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : 再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208597 (E)

ユニファイドハイパバイザの状態が正しくないため、操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor status is not valid.

対処方法 : 設定対象コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the setting target controller board, and then retry the operation.

30762 208598 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208599 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208600 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208602 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208603 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208606 (E)

ネットワーク設定の変更に失敗しました。

The network settings cannot be changed.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208607 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208608 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208609 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208610 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208611 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208612 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208613 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208614 (E)

保守を実行しているコントローラボードのNASユニファイドファームウェアが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのNASユニファイドファームウェアリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset NAS Unified Firmware on the controller board, and then retry the operation.

30762 208619 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：ハイパバイザネットワークモジュールの状態がActiveになってから、再操作してください。

Wait until the hypervisor network module status becomes Active, and then retry the operation.

30762 208620 (E)

ネットワーク設定を変更中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the network settings are being changed.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208621 (E)

NASユニファイドファームウェアの状態が正しくないため、操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware status is not valid.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208622 (E)

NASユニファイドファームウェアがビジーです。

The NAS unified firmware is busy.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208623 (E)

NASユニファイドファームウェアの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in the NAS unified firmware.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208624 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in the NAS unified firmware.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208625 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208626 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208627 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208628 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208629 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208630 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208631 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208632 (E)

保守を実行しているコントローラボードのNASユニファイドファームウェアが閉塞しているため、操作できません。

The operation cannot be performed because the NAS unified firmware on the controller board in the maintenance process does not work.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208637 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208638 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208639 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208640 (E)

保守を実行しているコントローラボードのユニファイドハイパバイザが正しい状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor on the controller board in the maintenance process is not in the valid status.

対処方法：当該コントローラボードのユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

Perform Reset Unified Hypervisor on the controller board, and then retry the operation.

30762 208641 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208642 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208643 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208644 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208645 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208646 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208649 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208650 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208651 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208652 (E)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：数分待ってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208653 (E)

ユニファイドハイパバイザの障害情報を収集中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor failure information is being collected.

対処方法：数分待つてから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a few minutes, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208657 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208662 (E)

指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208663 (E)

ユニファイドハイパバイザに障害または閉塞状態が発生しているため、処理に失敗しました。

The processing cannot be performed due to an error or a blockage on the unified hypervisor.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、ユニファイドハイパバイザの状態およびアラートを確認し、正常に回復してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, verify the status and alert information of the unified hypervisor, and then restore it to the normal status.

30762 208664 (E)

実装されたキャッシュメモリの容量が不足しているため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because the size of the installed cache memory is not large enough.

対処方法：搭載しているキャッシュサイズを確認してください。

Verify the installed cache size.

30762 208665 (E)

チャンネルボード (NAS モジュール) が実装されていないため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because a channel board (NAS module) is not installed.

対処方法：チャンネルボード (NAS モジュール) を実装してから、再操作してください。

Install the channel board (NAS module), and then retry the operation.

30762 208668 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208669 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208671 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208679 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208680 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208681 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208682 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208683 (E)

PCIe チャンネルボード (< xxx >)、またはこの PCIe チャンネルボードに接続されているどれかの部品に障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on PCIe channel board (xxx) or any part connected to PCIe channel board (xxx).

対処方法：次のどれかの部品に障害が発生している可能性があります。

1 PCIe チャンネルボード (< xxx >)、およびこの PCIe チャンネルボードに接続されている PCIe ケーブル

2 スイッチパッケージ

3 PCIe ケーブルコネクションパッケージ

4 コントローラボード

順次、番号単位で部品を交換するごとに、再操作してください。

再操作しても同じ結果のときは、次の部品を交換してから、再操作してください。

すべての部品を交換しても、この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

A failure might occur on any of the following items.

1 PCIe channel board (xxx) and PCIe cables connected to the PCIe channel board

2 Switch package

3 PCIe-cable connecting package

4 Controller board

Replace one item at a time in numerical order above, and then retry the operation.

If the operation cannot be performed again, replace the next item and then retry the operation.

If the problem persists after all items are replaced, contact customer support provided in the manual.

30762 208684 (E)

チャンネルボードボックスに障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on the channel board box.

対処方法：次のどれかの部品に障害が発生している可能性があります。

1 スイッチパッケージ

2 PCIe ケーブルコネクションパッケージ

3 PCIe チャンネルボード、およびこの PCIe チャンネルボードに接続されている PCIe ケーブル

4 コントローラボード

順次、番号単位で部品を交換するごとに、再操作してください。

再操作しても同じ結果のときは、次の部品を交換してから、再操作してください。

すべての部品を交換しても、この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

A failure might occur on any of the following items.

1 Switch package

2 PCIe-cable connecting package

3 PCIe channel boards and PCIe cables connected to the PCIe channel boards

4 Controller board

Replace one item at a time in numerical order above, and then retry the operation. If the operation cannot be performed again, replace the next item and then retry the operation.

If the problem persists after all items are replaced, contact customer support provided in the manual.

30762 208685 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法 : PCIe チャンネルボード (< xxx >) が、正しいロケーション番号のPCIe ケーブルコネクションパッケージと接続されていることを確認してから、再操作してください。

Verify that PCIe channel board (xxx) is connected to the PCIe-cable connecting package in the correct location number, and then retry the operation.

30762 208686 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法 : PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel boards and PCIe-cable connecting packages are connected by PCIe cables, and then retry the operation.

30762 208687 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法 : PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。なお、チャンネルボードボックス増設の場合は、増設対象にしたチャンネルボードボックスを減設した後に再操作してください。

Verify that the PCIe channel boards and the PCIe-cable connecting packages are properly connected by PCIe cables, and then retry the operation. To add a channel board box, remove the inserted channel board box, and then retry the operation.

30762 208688 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法 : PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel boards and PCIe-cable connecting packages are connected by PCIe cables, and then retry the operation.

30762 208689 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel boards and PCIe-cable connecting packages are connected by PCIe cables, and then retry the operation.

30762 208690 (E)

PCIe チャネルボードを交換していないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe channel boards are not replaced.

対処方法：PCIe チャネルボードを交換してから、再操作してください。

Replace the PCIe channel boards, and then retry the operation.

30762 208691 (E)

PCIe ケーブルコネクションパッケージを交換していないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the PCIe-cable connecting package is not replaced.

対処方法：PCIe ケーブルコネクションパッケージを交換してから、再操作してください。

Replace the PCIe-cable connecting package, and then retry the operation.

30762 208692 (E)

スイッチパッケージを交換していないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the switch package is not replaced.

対処方法：スイッチパッケージを交換してから、再操作してください。

Replace the switch package, and then retry the operation.

30762 208693 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208694 (E)

PCIe チャネルボードが実装されていないため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because no PCIe channel boards are installed.

対処方法：PCIe チャネルボードを実装してから、再操作してください。

Install PCIe channel boards, and then retry the operation.

30762 208695 (E)

PCIe チャネルボードが実装されていないため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because no PCIe channel boards are installed.

対処方法：PCIe チャネルボードを実装してから、再操作してください。

Install PCIe channel boards, and then retry the operation.

30762 208696 (E)

チャネルボードボックスが接続されていないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the channel board box is not connected.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel boards and PCIe-cable connecting packages are connected by PCIe cables, and then retry the operation.

30762 208697 (E)

チャンネルボードボックスを検出できません。

No channel board box is detected.

対処方法：チャンネルボードボックスについて、次のことを確認してください。

- チャンネルボードボックスの電源が ON になっているか
- スイッチパッケージが実装されているか
- PCIe ケーブルコネクションパッケージが実装されているか
- PCIe ケーブルが、PCIe チャンネルボードと PCIe ケーブルコネクションパッケージ間に、正しく接続されているか

問題があった場合は問題を解消してから、再操作してください。なお、チャンネルボードボックス増設の場合は、増設対象にしたチャンネルボードボックスを減設した後に再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following with respect to the channel board box:

- The power is on.
- Switch packages are installed.
- PCIe-cable connecting packages are installed.
- The PCIe channel boards and the PCIe-cable connecting packages are properly connected by PCIe cables.

Resolve any problems, and then retry the operation. To add a channel board box, remove the inserted channel board box, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208698 (E)

スイッチパッケージ (< xxx >) に障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on switch package (xxx).

対処方法：スイッチパッケージ (< xxx >) を交換してから、再操作してください。

Replace switch package (xxx), and then retry the operation.

30762 208699 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208700 (E)

チャンネルボードボックスに障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on the channel board box.

対処方法：次のどれかの部品に障害が発生している可能性があります。

- 1 PCIe チャンネルボード、およびこの PCIe チャンネルボードに接続されている PCIe ケーブル
- 2 スイッチパッケージ
- 3 PCIe ケーブルコネクションパッケージ
- 4 コントローラボード

順次、番号単位で部品を交換するごとに、再操作してください。

再操作しても同じ結果のときは、次の部品を交換してから、再操作してください。
すべての部品を交換しても、この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

A failure might occur on any of the following items.

- 1 PCIe channel board and PCIe cables connected to the PCIe channel board
- 2 Switch package
- 3 PCIe-cable connecting package
- 4 Controller board

Replace one item at a time in numerical order above, and then retry the operation.
If the operation cannot be performed again, replace the next item and then retry the operation.

If the problem persists after all items are replaced, contact customer support provided in the manual.

30762 208701 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel board and PCIe-cable connecting package are connected by the PCIe cable, and then retry the operation.

30762 208702 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel board and PCIe-cable connecting package are connected by the PCIe cable, and then retry the operation.

30762 208703 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel board and PCIe-cable connecting package are connected by the PCIe cable, and then retry the operation.

30762 208704 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel board and PCIe-cable connecting package are connected by the PCIe cable, and then retry the operation.

30762 208705 (E)

チャンネルボードボックスへのPCIe ケーブル接続が正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because PCIe cables are not properly connected to the channel board box.

対処方法：PCIe ケーブルが、正しいPCIe チャンネルボードとPCIe ケーブルコネクションパッケージ間に接続されているか確認してから、再操作してください。

Verify that the target PCIe channel board and PCIe-cable connecting package are connected by the PCIe cable, and then retry the operation.

30762 208706 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208707 (E)

PCIe チャンネルボードが実装されていないため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because no PCIe channel boards are installed.

対処方法：PCIe チャンネルボードを実装してから、再操作してください。

Install a PCIe channel board, and then retry the operation.

30762 208708 (E)

PCIe チャンネルボードが実装されていないため、指定した操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed because no PCIe channel boards are installed.

対処方法：PCIe チャンネルボードを実装してから、再操作してください。

Install a PCIe channel board, and then retry the operation.

30762 208709 (E)

PCIe チャンネルボードを交換していないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed because the PCIe channel board is not replaced.

対処方法：PCIe チャンネルボードを交換してから、再操作してください。

Replace the PCIe channel board, and then retry the operation.

30762 208715 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：保守対象部に接続するスイッチパッケージが閉塞しています。Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

The switch package connected to the part for maintenance is blocked. Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208716 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：保守対象部に接続する PCIe チャンネルボードが閉塞しています。Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

The PCIe channel board connected to the part for maintenance is blocked. Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208718 (E)

ストレージシステムの電源 OFF 処理が開始されたため、保守操作を中止しました。

The maintenance operation is stopped because powering off the storage system is started.

対処方法：復電してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait until the storage system is powered on, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208719 (E)

ストレージシステムの電源 OFF 処理が開始されたため、保守操作を中止しました。

The maintenance operation is stopped because powering off the storage system is started.

対処方法：復電してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait until the storage system is powered on, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208727 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行していた場合は、再実行してください。それ以外の場合は、停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If Reset Unified Hypervisor has been performed, retry the operation. If it is not the case, reset the unified hypervisor that is stopped or in the stopping process, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208728 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208729 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208730 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208731 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208732 (E)

ユニファイドハイパバイザが停止しているか、停止処理中のため操作を実行できません。

The operation cannot be performed because the unified hypervisor is stopped or in the stopping process.

対処方法：停止または停止処理中のユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208733 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208734 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208735 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208736 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208737 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208738 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208739 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208740 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。
An internal error occurred on the storage system.
対処方法：再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208741 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208742 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208750 (E)

エラーが検出されました。

Errors are detected.

対処方法：エラーリストのエラーコードをクリックして、詳細なエラー内容を確認してから対処を行ってください。

Click the error codes in the error list to verify the details, and then take the necessary actions.

30762 208751 (W)

必要なプログラムプロダクトのライセンスキーがインストールされていないか、有効期限を過ぎているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the license keys of the required program products are not installed or the licenses have expired.

対処方法：次のどちらかに従って対処してから、再操作してください。

- Open Volume Management と Resource Partition Manager のライセンスキーをインストールして、ライセンス状態を有効にする。
- Open Volume Management と Resource Partition Manager のライセンスキーの有効期限を延長して、ライセンス状態を有効にする。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take one of the following actions to fix the problem, and then retry the operation:

- Install the license keys for Open Volume Management and Resource Partition Manager, and then enable the licenses.
- Extend the expiration dates of the license keys for Open Volume Management and Resource Partition Manager, and then enable the licenses.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208752 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208753 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208754 (W)

NAS ユニファイドファームウェア用のリソースグループが設定されています。

A resource group for the NAS unified firmware is set.

対処方法：NAS ユニファイドファームウェア用のリソースグループを削除してから、操作を再実行してください。

Delete the set resource group of the NAS unified firmware, and then retry the operation.

30762 208755 (W)

NAS プラットフォーム（システム LU）のポートに、すでに LU が設定されています。

LUs are already set on the NAS platform (system LU) ports.

対処方法：NAS プラットフォーム（システム LU）のポートに設定されたパス定義を解除してから、再操作してください。

Delete the path definitions set on the NAS platform (system LU) ports, and then retry the operation.

30762 208759 (E)

保守を実行しているコントローラボードに障害があるため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed due to a failure on the controller board in the maintenance process.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208761 (E)

チャネルボードボックスの検出に失敗しました。

No channel board box can be detected.

対処方法：対象のチャネルボードボックスの PCIe ケーブルコネクションパッケージと、PCIe チャネルボード間に、PCIe ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the PCIe-cable connecting packages of the channel board box and the PCIe channel boards are properly connected by PCIe cables, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208762 (E)

システム LU 用の LDEV を作成できないため、NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed, because LDEVs for the system LU cannot be created.

対処方法 : NAS ユニファイドファームウェアをインストールすると、2つのシステム LU 用の LDEV が自動追加されます。

新たに LDEV を 2つ以上作成できるように LDEV ID 範囲が (ボリューム最大数-1024) ~ (ボリューム最大数) の LDEV を削除してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

During the NAS unified firmware installation, two LDEVs are automatically added for the system LU.

Delete some LDEVs whose LDEV IDs are in the range from <maximum-number-of-volumes - 1024> to <maximum-number-of-volumes> so that two or more new LDEVs can be created, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208763 (E)

"NAS_Platform_firmware_RSG"のリソースグループ名は、すでに定義されています。

NAS_Platform_firmware_RSG is already defined as a resource group name.

対処方法 : リソースグループ名称が "NAS_Platform_System_RSG" のリソースグループを削除してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Delete the resource group named NAS_Platform_System_RSG, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208764 (E)

NAS プラットフォーム (ユーザ LU) のポートに LDEV のパス定義がされています。

Paths to LDEVs are set on the ports of NAS platforms (user LUs).

対処方法 : NAS プラットフォーム (ユーザ LU) のポートに定義された LDEV のパスをすべて解除してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Release all paths to LDEVs set on the ports of NAS platforms (user LUs), and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208765 (E)

閉塞した NAS プラットフォーム (システム LU) が存在しています。

NAS platforms (system LUs) are blocked.

対処方法 : 閉塞した NAS プラットフォーム (システム LU) を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Restore the blocked NAS platforms (system LUs), and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208766 (E)

ファームウェア交換が完了していないため、NAS ユニファイドファームウェアインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the DKCMAIN firmware update is not complete.

対処方法：ファームウェア交換実施前のバージョンのメディアを使用して、DKCMAIN の単体ファームウェア交換を実施してください。

その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the DKCMAIN firmware using the media whose version is that of before the firmware change, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208767 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象の部品に障害または閉塞が発生していない場合は、マニュアルを参照して保守対象 CTL に接続し、ESM リポートを実行してから、その部品の状態を確認してください。

Maintenance Utility と保守対象の CTL の再接続後、保守対象の部品に障害または閉塞が発生していない場合、保守操作は完了です。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of parts and alert information.

If no error or blockage occurred in any parts of the operation target CTL, log in to the CTL and reboot the ESM by referring to the manual, and then verify the status of parts.

Reconnect Maintenance Utility and the CTL. If no error or blockage occurs in any parts of the CTL, the maintenance operation is complete.

If an error or blockage occurred in a part that is not subject to maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208769 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208777 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

発生していない場合は、DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組み合わせが正しくない可能性があります。

Maintenance Utility のファームウェア画面で、交換するチャンネルボード種別に対応したチャンネルボードのファームウェアがインストールされているかを確認してから、次の対処を実施してください。

- 。チャンネルボードのファームウェアがインストールされていないときは、チャンネルボードのファームウェアのインストールが必要です。

DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組合せが、同じメディアバージョンとなるようファームウェア更新を実施した後で、再操作してください。

- 。チャンネルボードのファームウェアがインストールされているときは、チャンネルボードのファームウェアの更新が必要です。

DKCMAIN とチャンネルボードのファームウェアバージョンの組合せが、同じメディアバージョンとなるようにファームウェア更新を実施した後で、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

If no error or blockage occurs, there is a possibility that the combination of the firmware versions of DKCMAIN and channel boards is not valid. On the Firmware window of Maintenance Utility, check if the firmware version that supports the type of channel boards to be replaced is installed, and then perform one of the following actions.

- 。 If the firmware for the channel boards is not installed, install the firmware by using the same media of the firmware for DKCMAIN, and then retry the operation.
- 。 If the firmware for the channel boards is installed, update the firmware by using the same media of the firmware for DKCMAIN, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

30762 208778 (E)

挿入した部品のタイプが画面に表示された交換後のタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the new part displayed on the window, or because some other errors occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。

部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。

その後、同じ部品で部品交換を実施してください。

タイプが異なっている場合は、正しいタイプの部品で部品交換を実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the type of the inserted part.

When the correct part is inserted, verify the status of parts and alert information. When errors or blockages occurred in parts not for maintenance, restore the parts first, and then perform replacement with the same part.
When the type is different, replace it using a part with the correct type.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208780 (E)

現在搭載されている CHB の SFP データ転送速度は、交換後の CHB ではサポートされていません。

The new CHB to be used after replacement does not support the SFP data transfer rate of the currently installed CHB.

対処方法：[Small Form-factor Pluggable] 画面で、選択した CHB の SFP データ転送速度を確認してください。先に、現在搭載されている CHB の SFP データ転送速度を変更する必要があります。データ転送速度が 32Gbps の SFP をすべて 16Gbps の SFP に交換してから、再操作してください。

In the Small Form-factor Pluggable window, verify the SFP data transfer rate of the selected CHB. Change the SFP data transfer rate of the currently installed CHB first. Replace all SFP modules whose data transfer rate is 32 Gbps with SFP modules of 16 Gbps, and then retry the operation.

30762 208781 (E)

選択された CHB のポートの T10 PI モード設定が一致していません。

The T10 PI mode set on the ports of the selected CHB is not the same.

対処方法：選択した CHB 内の T10 PI モードの設定をすべて同じにしてから再操作してください。

Set the same T10 PI mode for all ports on the selected CHB, and then retry the operation.

30762 208782 (E)

選択された CHB に、LU パスが設定されています。

LU paths are set for the selected CHB.

対処方法：LU パス設定を解除してから、再操作してください。

Clear the LU paths setting, and then retry the operation.

30762 208783 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208784 (E)

指定したポートに追加されている LU に、リザーブ設定がされています。

The LUs that were added to the specified ports are reserved.

対処方法：リザーブを解除してから再操作してください。

Cancel the reservation, and then retry the operation.

30762 208785 (E)

指定したポートに追加されている LU に、I/O があります。

An I/O processing is running on the LUs that were added to the specified ports.

対処方法：I/O を停止してから再操作してください。

Stop the I/O processing, and then retry the operation.

30762 208786 (E)

選択された部品を使用して接続されている外部ストレージシステムがあります。

An external storage system is connected by using the specified part.

対処方法：[外部ボリューム削除] 画面で、選択した部品を使用して接続されている外部ボリュームのマッピングを解除してから、再操作してください。

On the Delete External Volumes window, delete the mapped external volume that is connected by using the specified part, and then retry the operation.

30762 208787 (E)

選択された部品を使用して接続されているリモートパスがあります。

Remote paths are connected by using the specified part.

対処方法：選択した部品を使用して接続されているリモートパスを削除してから、再操作してください。

Delete remote paths that are connected by using the specified part, and then retry the operation.

30762 208788 (W)

指定されたシェアドメモリは、容量削減機能で使用されているため減設できません。

The specified shared memory cannot be removed, because the shared memory is being used by capacity saving functions.

対処方法：WebConsole で、次に示す操作を実施してから再操作してください。

- 。 すべての仮想ボリュームに対して、容量削減の設定を [無効] に変更し、容量削減状態が [Disabled] となっていることを確認してください。
- 。 すべてのプールに対して、重複排除用システムデータボリュームの割り当てを解除してください。

Perform the following actions on WebConsole, and then retry the operation:

- 。 Change the capacity saving setting to Disabled for all virtual volumes, and then verify that the capacity saving status of each virtual volume is Disabled.
- 。 Release deduplication system data volumes for all pools.

30762 208789 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208790 (E)

回復処理に失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208791 (E)

ストレージシステムの内部処理でタイムアウトエラーが発生しました。

An internal time-out error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208792 (E)

ユニファイドハイパバイザと DKCMAIN で、ファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the combination of the DKCMAIN and unified hypervisor firmware versions is not valid.

対処方法：ストレージシステムのファームウェアを最新バージョンに更新してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Update all firmware on the storage system to the latest, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208794 (W)

自動構成定義モードでストレージシステムを起動中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because the storage system is being started in the auto define configuration mode.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208801 (E)

閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208802 (E)

挿入した部品のタイプが画面で選択したタイプと異なる、またはその他のエラーが発生したため、回復処理が失敗しています。

The specified part cannot be restored, because the type of the inserted part differs from the type of the part selected on the window, or because some other error occurred.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208808 (W)

バッテリー充電量が足りないため、操作できません。

The operation cannot be performed, because the amount of battery charge is not sufficient.

対処方法：バッテリーの充電量が50%以上になってから、再操作してください。

Wait until the battery charge becomes 50% or higher, and then retry the operation.

30762 208809 (W)

閉塞している LDEV があります。

One or more LDEVs are blocked.

対処方法：閉塞している LDEV を回復させてください。

Restore the blocked LDEVs.

30762 208831 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208833 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208835 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208836 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208850 (E)

保守対象の X パスが接続する HIE につながる、すべての X パスが閉塞するため、指定した操作を実行できません。

This operation cannot be performed, because it would block HIE.

対処方法：保守対象の X パスが接続する HIE につながる、別の X パスの閉塞を回復させてから、再操作してください。

Restore at least one blocked X-path connected to the HIE to which the maintenance target X-path is connected, and then retry the operation.

30762 208851 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support as described in the manual.

30762 208852 (W)

本操作を実行すると、システムダウンまたはデータロストの可能性があります。

Performing this operation might cause system down or data loss.

対処方法：処理を継続する必要がある場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To continue the operation, contact customer support as described in the manual.

30762 208853 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208854 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208855 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208856 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208857 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208858 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208859 (E)

保守対象の HIE が存在する CTL 内にある、すべての HIE が閉塞するため、指定した操作を実行できません。

The operation cannot be performed, because this operation would block the last available HIE, resulting in no available HIEs in the CTL.

対処方法：保守対象の HIE が存在する CTL 内にある、別の HIE の閉塞を回復させてから再操作してください。

Restore a different blocked HIE in the CTL, and then retry the operation.

30762 208860 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208861 (E)

別の ISW、HIE、または X パスが閉塞しているため、閉塞処理に失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed, because a different ISW, HIE, or X-path is blocked.

対処方法：別の ISW、HIE、または X パスの閉塞を回復させてから再操作してください。

Restore the blocked ISW, HIE, or X-path, and then retry the operation.

30762 208862 (E)

X パスの閉塞処理に失敗しました。

Blocking the X-path cannot be performed.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208863 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208864 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208865 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208866 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208867 (E)

挿入されたボードが HIE だと認識できません。

The inserted board cannot be recognized as an HIE.

対処方法：挿入した部品が正しいか確認してください。

部品が間違っていた場合は、正しい部品で保守を再実施してください。

部品が正しい場合は保守部品の故障の可能性があるため、新しい部品で保守を再実施してください。

その後もこの問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Verify the inserted board.

If it is not correct, retry the maintenance operation using a correct board.

If it is correct, the HIE might have failed. Retry the maintenance operation using a new HIE. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208868 (E)

HIE の回復処理に失敗しました。

Restoring the HIE cannot be performed.

対処方法：HIE の閉塞時に出力された SIM のアクションコードに表示された、他の部品を交換してください。

それでも回復しない場合は、交換した HIE が故障している可能性があるため、新しい部品で保守を再実施してください。

その後もこの問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the parts listed in the action code of the SIM reported when the HIE is blocked. If this problem persists, the replaced HIE might have failed. Replace the HIE with a new part again. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208869 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208870 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208871 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208872 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208873 (E)

HIE に障害があります。

The HIE has failed.

対処方法：HIE を交換してください。

この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the HIE. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208874 (E)

Xパスに障害があります。

A failure occurs in an X-path.

対処方法：Xパスケーブルが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されている場合は、HIE、Xパスケーブル、ISWの順に交換してください。

Verify the X-path cable. If it is connected correctly, replace the parts in the order of HIE, X-path cable, and ISW.

30762 208875 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208876 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208877 (E)

ISW、HIE、または X パスの回復処理に失敗しました。

Restoring the ISW, HIE, or X-path cannot be performed.

対処方法：ISW、HIE、または X パス閉塞時に出力された SIM のアクションコードに表示された、他の部品を交換してください。

それでも回復しない場合は、交換した ISW、HIE、または X パスケーブルが故障している可能性があるため、新しい部品で保守を再実施してください。

その後もこの問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the parts listed in the action code of the SIM reported when the ISW, HIE, or X-path is blocked. If this problem persists, the replaced ISW, HIE, or X-path cable might have failed. Retry the replacement with a new part. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208878 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208879 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208880 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208881 (E)

挿入されたボードが HIE だと認識できません。

The inserted board cannot be recognized as an HIE.

対処方法：挿入した部品が正しいか確認してください。

部品が間違っていた場合は保守を再実施して HIE を挿入してください。

部品が正しい場合は保守部品の故障の可能性があるため、新しい部品で保守を再実施してください。

その後もこの問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Verify the inserted board.

If it is not correct, retry the maintenance operation using a correct board.

If it is correct, the HIE might have failed. Retry the maintenance operation using a new HIE. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208882 (E)

HIE または ISW の回復処理に失敗しました。

Restoring the HIE or ISW cannot be performed.

対処方法：HIE または ISW の閉塞時に出力された SIM のアクションコードに表示された、他の部品を交換してください。

それでも回復しない場合は、交換した HIE または ISW が故障している可能性があるため、新しい部品で保守を再実施してください。

その後もこの問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the parts listed in the action code of the SIM reported when the HIE or ISW is blocked. If this problem persists, the replaced HIE or ISW might have failed.

Retry the replacement with a new part. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208883 (E)

ISW に障害があります。

The ISW has failed.

対処方法：ISW を交換してください。

この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the ISW. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208884 (E)

ISW に障害があります。

The ISW has failed.

対処方法：ISW を交換してください。

この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Replace the ISW. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208885 (E)

Xパスが閉塞している可能性があります。HIE または ISW が閉塞している可能性もあります。

X-paths might be blocked. An HIE or ISW might be blocked too.

対処方法：HIE、ISW、または Xパスケーブルを交換してから、再操作してください。Xパス、HIE、または ISW が閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

Replace the HIE, ISW, or X-path cables, and then retry the operation. If any of them is not blocked, contact the HSSC.

30762 208886 (E)

ISW のマイクロ交換処理に失敗しました。

The ISW firmware cannot be replaced.

対処方法：ISW が閉塞している場合は ISW を交換し、再操作してください。

ISW が閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

Replace the ISW if it is blocked, and then retry the operation. If it is not blocked, contact the HSSC.

30762 208887 (E)

ISW のマイクロ交換処理に失敗しました。

The ISW firmware cannot be replaced.

対処方法：HIE が閉塞している場合は HIE を交換し、再操作してください。

HIE が閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

Replace the HIE if it is blocked, and then retry the operation. If it is not blocked, contact the HSSC.

30762 208888 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

30762 208889 (E)

ISW のマイクロ交換処理に失敗しました。

The ISW firmware cannot be replaced.

対処方法：HIE、ISW、または X パスが閉塞している場合は、閉塞時に出力されている SIM の ACC に従って、HIE、ISW、または X パスを交換してください。

HIE、ISW、または X パスが閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

If an HIE, ISW, or X-path is blocked, replace the HIE, ISW, or X-path cable in accordance with the ACC of the SIM reported at blockage. If any of them is not blocked, contact the HSSC.

30762 208890 (E)

ISW のマイクロ交換処理に失敗しました。

The ISW firmware cannot be replaced.

対処方法：HIE、ISW、または X パスが閉塞している場合は、閉塞時に出力されている SIM の ACC に従って、HIE、ISW、または X パスを交換してください。

HIE、ISW、または X パスが閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

If an HIE, ISW, or X-path is blocked, replace the HIE, ISW, or X-path cable in accordance with the ACC of the SIM reported at the blockage. If any of them is not blocked, contact the HSSC.

30762 208891 (E)

ISW のマイクロ交換処理に失敗しました。

The ISW firmware cannot be replaced.

対処方法：HIE、ISW、または X パスが閉塞している場合は、閉塞時に出力されている SIM の ACC に従って、HIE、ISW、または X パスを交換してください。

HIE、ISW、または X パスが閉塞していない場合は、HSSC に連絡してください。

If an HIE, ISW, or X-path is blocked, replace the HIE, ISW, or X-path cable in accordance with the ACC of the SIM reported at the blockage. If any of them is not blocked, contact the HSSC.

30762 208892 (E)

閉塞した X パスが存在するため、操作を実行できません。

The maintenance operation cannot be performed, because one or more X-paths are blocked.

対処方法：閉塞した X パスを回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Restore the blocked X-path, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact the HSSC.

30762 208893 (E)

DKCMAIN と MFT のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、操作を実行できません。

The operation cannot be performed, because the combination of the firmware versions of DKCMAIN and MFT is not correct.

対処方法：DKCMAIN と MFT のバージョンの組み合わせを確認してから、再度マイクロ交換を実行してください。

Verify that the combination of the firmware versions of DKCMAIN and MFT is valid, and then retry the operation.

30762 208894 (E)

X パスに障害があります。

A failure occurs in an X-path.

対処方法：X パスカーブルが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されている場合は、次のどれかの操作を実施してください。

- HIE 保守または HSN Box 保守を実施した場合は、X パスカーブル、ISW、HIE の順に交換してください。
- ISW 保守を実施した場合は、HIE、X パスカーブル、ISW の順に交換してください。
- X パス保守を実施した場合は、HIE、ISW、X パスカーブルの順に交換してください。

Verify the X-path cable. If it is connected correctly, perform any of the following replacements:

- If a maintenance operation for the HIE or HSN Box was performed, replace the parts in the order of X-path cable, ISW, and HIE.
- If a maintenance operation for the ISW was performed, replace the parts in the order of HIE, X-path cable, and ISW.
- If a maintenance operation for the X-path was performed, replace the parts in the order of HIE, ISW, and X-path cable.

30762 208895 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208896 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208897 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208898 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208899 (W)

障害、閉塞、またはコレクションアクセス状態のドライブがあります。

There are failed drives, blocked drives, or drives in the correction access status.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害もしくは閉塞ドライブを回復、またはコレクションアクセス状態を解消してから、再操作してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, restore all failed or blocked drives, or eliminate the correction access status, and then retry the operation.

30762 208901 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208902 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208903 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208904 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208905 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208906 (W)

増設対象のコントローラシャーシ指定が不正なため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the selected controller chassis are not valid.

対処方法：増設対象のコントローラシャーシを確認してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the selected controller chassis, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208907 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208908 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208909 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208910 (E)

容量削減の設定が有効な仮想ボリュームが所属するプールのプールボリュームが閉塞しているため、保守操作を実施できません。

The maintenance operation cannot be performed, because a pool volume in a pool containing virtual volumes with capacity saving enabled is blocked.

対処方法：プールボリューム閉塞時に出力されている SIM の ACC に従ってプールボリュームを回復してから、再操作してください。

Restore the pool volume by following the ACC of the SIM reported when the pool volume is blocked, and then retry the operation.

30762 208911 (E)

DKCMAIN と DKBN のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、閉塞処理が失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the DKBN firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と DKBN のファームウェア更新をしてから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the DKBN firmware, and then retry the operation.

30762 208912 (E)

DKCMAIN と EDKBN のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、閉塞処理が失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the EDKBN firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と EDKBN のファームウェア更新をしてから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the EDKBN firmware, and then retry the operation.

30762 208913 (E)

DKCMAIN と CTL_NSW のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、閉塞処理が失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the CTL_NSW firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と CTL_NSW のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the CTL_NSW firmware, and then retry the operation.

30762 208914 (E)

DKCMAIN と CTL_eDKBN のファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、閉塞処理が失敗しました。

Blocking the specified part cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the CTL_eDKBN firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と CTL_eDKBN のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the CTL_eDKBN firmware, and then retry the operation.

30762 208915 (E)

BKM、Battery、DKCPS、および AC ケーブルのどれかが搭載されていないため、回復処理が失敗しました。

Restoring the specified part cannot be performed, because any of the BKM, the battery, the DKCPS, or the AC cable is not installed.

対処方法 : Maintenance Utility のメイン画面で各部品の状態を確認してください。BKM、Battery、および DKCPS 以外に閉塞部品がある場合は、その障害を解消してください。その後、BKM、Battery、DKCPS、および AC ケーブルをすべて搭載してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of each part on the Maintenance Utility main window. If a blockage occurred in a part other than the BKM, the battery, and the DKCPS, restore the blocked part first. After that, install all of the BKM, the battery, the DKCPS, and the AC cable, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208916 (E)

BKM、Battery、および DKCPS のどれかに異常が発生しているため、回復処理が失敗しました。Restoring the specified part cannot be performed, because an error occurred in any of the BKM, the battery, or the DKCPS.

対処方法 : Maintenance Utility のメイン画面で各部品の状態を確認してください。BKM、Battery、および DKCPS 以外に閉塞部品がある場合は、その障害を解消してください。その後、BKM、Battery、および DKCPS のうち閉塞している部品の交換および交換処理をしてください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of each part on the Maintenance Utility main window. If a blockage occurred in a part other than the BKM, the battery, and the DKCPS, restore the blocked part first, and then perform the replacement procedure to replace the blocked part of the BKM, the battery, and the DKCPS. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208917 (E)

CTL の種別変更処理が失敗しました。

Controller replacement (type change) cannot be performed.

対処方法 : Maintenance Utility 画面の更新ボタンをクリックして、画面を最新の情報に更新してください。画面に表示されている CTL 種別と同一種別の CTL に交換してから、再操作してください。

Click the refresh button to display the latest information on the Maintenance Utility window. Replace the CTL with the one that is the same type as the CTL type displayed on the window, and then retry the operation.

30762 208918 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208919 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208920 (W)

減設対象のコントローラシャーシに CHB が実装されているため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because a CHB is installed on each controller chassis to be removed.

対処方法：減設対象のコントローラシャーシに実装されている CHB を減設してから、再操作してください。

Remove the CHB from the controller chassis, and then retry the operation.

30762 208921 (W)

減設対象のコントローラシャーシに DKB が実装されているため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because DKBs are installed on each controller chassis to be removed.

対処方法：減設対象のコントローラシャーシに実装されている DKB を減設してから、再操作してください。

Remove the DKBs from the controller chassis, and then retry the operation.

30762 208922 (W)

減設対象のコントローラシャーシ指定が不正なため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the selected controller chassis are not valid.

対処方法：減設対象のコントローラシャーシを指定して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the controller chassis, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208923 (W)

減設対象のコントローラシャーシ指定が不正なため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the selected controller chassis are not valid.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面でコントローラシャーシの増設結果を確認し、増設したすべてのコントローラシャーシを対象に減設を実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the controller chassis are added in the Controller Chassis Installation Results window, and then remove all added controller chassis.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208924 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208925 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法 : Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208926 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法 : Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208927 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法 : Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208928 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208929 (W)

コントローラシャーシの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

The controller chassis installation may not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Chassis Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラシャーシを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installation has ended abnormally on the Controller Chassis Installation Results window, and then remove the installed controller chassis.

If the installation has ended normally, contact customer support as described in the manual.

30762 208930 (E)

BKMF、ACLF を閉塞する前のチェック処理で問題を検出しました。

An error was detected during the verification before blocking the BKMF or the ACLF.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208931 (E)

ACLF の閉塞に失敗しました。

Blocking the ACLF cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208932 (E)

ACLF の回復に失敗しました。

Restoring the ACLF cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208933 (E)

BKMF の閉塞に失敗しました。

Blocking the BKMF cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208934 (E)

ACLF の回復に失敗しました。

Restoring the ACLF cannot be performed.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208935 (E)

ACLF の閉塞に失敗しました。

Blocking the ACLF cannot be performed.

対処方法：各部品の状態およびアラートを確認してください。

保守対象以外の部品に障害または閉塞が発生している場合は、先に、その部品を回復してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the alert information and the status of each part. If an error or a blockage occurred in a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

30762 208936 (E)

BKMF の回復に失敗しました。

Restoring the BKMF cannot be performed.

対処方法：挿入した部品のタイプが正しいか確認してください。部品のタイプが正しい場合は、各部品の状態およびアラートを確認してください。保守対象以外の部品にエラーまたは障害が発生している場合は、先に、その部品を回復してください。その後、同じ部品で再操作してください。

Verify the type of the inserted part. If the type of the inserted part is correct, verify the alert information and the status of each part. If an error or a failure has occurred on a part not for maintenance, restore the part first, and then retry the operation.

30762 208937 (E)

ACLF の閉塞に失敗しました。

Blocking the ACLF cannot be performed.

対処方法 : Maintenance Utility で、同一 CTL に搭載されているもう一方の ACLF の状態を、保守用 PC の Information 画面で SIM を確認してください。

Verify the status of the other ACLF installed on the CTL on Maintenance Utility, and the SIM in the Information window of the maintenance PC.

30762 208938 (E)

挿入した部品のタイプが正しくありません。

The type of the inserted part is not correct.

対処方法 : 正しいタイプの部品で再操作してください。

Retry the operation with the part whose type is correct.

30762 208939 (E)

挿入した部品の異常を検知しました。

An error was detected in the inserted part.

対処方法 : 挿入した ACLF を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the inserted ACLF. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208940 (E)

ACLF 内の FAN の異常を検知しました。

An error was detected in the FAN on the ACLF.

対処方法 : 挿入した ACLF を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the inserted ACLF. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208941 (E)

挿入した部品が検知できません。

The inserted part cannot be detected.

対処方法 : BKMF を挿入し直してください。

挿入し直しても BKMF の状態が回復しない場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Remove and then insert the BKMF again. If this problem persists after the insertion, contact customer support as described in the manual.

30762 208942 (E)

BKMF の異常を検知しました。

An error was detected in the BKMF

対処方法 : 挿入した BKMF を交換してください。

BKMF の状態が回復しない場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the inserted BKMF. If this problem persists after the replacement, contact customer support as described in the manual.

30762 208943 (E)

ACLF の異常を検知しました。

An error was detected in the ACLF.

対処方法 : ACLF を交換し、保守を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the ACLF, and then retry the maintenance operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208944 (E)

挿入した部品の異常を検知しました。

An error was detected in the inserted part.

対処方法 : 挿入した ACLF を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the inserted ACLF. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208945 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208946 (E)

圧縮アクセラレータが適用されている LDEV が存在するため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because an LDEV to which Compression Acceleration applies exists.

対処方法 : 次のいずれかを実施してください。

- 圧縮アクセラレータの設定が有効なすべての LDEV に対して、RAID Manager による設定解除をユーザに依頼する。
- 圧縮アクセラレータの設定が有効なすべての LDEV に対して、容量削減設定を無効にする。
- 圧縮アクセラレータの設定が有効なすべての LDEV を削除する。

その後、すべての LDEV の圧縮アクセラレータ状態が Disabled または - (ハイフン) であることを確認してから再操作してください。

Perform one of the following operations:

- Ask the user to disable the Compression Acceleration setting for all LDEVs from RAID Manager.
- Disable the capacity saving setting for all LDEVs for which the Compression Acceleration setting is enabled.
- Delete all LDEVs for which the Compression Acceleration setting is enabled.

After that, verify that the Compression Acceleration status for all LDEVs is Disabled or - (hyphen), and then retry the operation.

30762 208947 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208948 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208949 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208950 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208951 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208952 (E)

CHB ダンプのダウンロードに失敗しました。

A CHB dump file cannot be downloaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208953 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30762 208954 (E)

別のダンプ要求を処理中です。

Collecting a different dump file is in process.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

30762 208955 (E)

閉塞している CHB に対して、CHB ダンプは取得できません。

A dump file of the blocked CHB cannot be collected.

対処方法：ステータスおよびアラートを確認し、CHB を回復してください。

Verify the status and the alert information, and then restore the blocked CHB.

30762 208956 (E)

増設したコントローラボードのバッテリー搭載数、またはバッテリー充電量が不足しています。

There are not enough batteries on the installed controller boards, or the battery charge is not sufficient.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208957 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208958 (E)

減設作業中に、CFMM の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the CFMM cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208959 (E)

減設作業中に、MPU の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the MPU cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208960 (E)

減設作業中に、MPU の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the MPU cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208961 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208962 (E)

減設作業中に、MP の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the MP cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208963 (E)

減設作業中に、MP の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the MP cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208964 (E)

減設作業中に、HIE の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the HIE cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208965 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208966 (W)

増設作業中に、LAN ボードの回復処理に失敗しました。

Restoring the LAN board cannot be performed during the installation.

対処方法：回復処理に失敗した LAN ボードに対応している CTL を交換してから、LAN ボードを回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the CTL for the LAN board that could not be restored, and then restore the LAN board. If the LAN board cannot be restored, contact customer support as described in the manual.

30762 208967 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208968 (W)

増設作業中に、キャッシュメモリの回復処理に失敗しました。

Restoring the cache memory cannot be performed during the installation.

対処方法：回復処理に失敗したキャッシュメモリを搭載する CTL を、交換し回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the CTL on which the cache memory could not be restored, and then restore the cache memory.

If the cache memory cannot be restored, contact customer support as described in the manual.

30762 208969 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208970 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208971 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208972 (E)

増設したコントローラボードのキャッシュメモリ、CFMM、CTL タイプ、CAM について、搭載ルールに違反しているものが含まれています。

Any of cache memory, CFMMs, CTL types, and CAMs on the installed controller board do not follow the installation rules.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208973 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208974 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208975 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208976 (W)

最小キャッシュ容量を確保できないため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the minimum cache memory capacity cannot be maintained.

対処方法：マニュアルを参照して、CLPRO のキャッシュ容量を確認してください。

See the manual and verify the cache memory capacity of CLPRO.

30762 208977 (W)

保守対象の CHB に FICON DM パスが接続されているため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because a FICON DM path is connected to the maintenance target CHB.

対処方法：FICON DM パスを削除してから、再操作してください。

Remove the FICON DM path, and then retry the operation.

30762 208978 (W)

保守対象の CHB に FICON DM パスが接続されているため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because a FICON DM path is connected to the maintenance target CHB.

対処方法：FICON DM パスを削除してから、再操作してください。

Remove the FICON DM path, and then retry the operation.

30762 208979 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208980 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

30762 208981 (W)

コピー中のドライブが存在します。

There is a drive that is being copied.

対処方法：コピーが完了してから、再操作してください。

Wait until the copying is complete, and then retry the operation.

30762 208982 (W)

コピー中のドライブが存在します。

There is a drive that is being copied.

対処方法：コピーが完了してから、再操作してください。

Wait until the copying is complete, and then retry the operation.

30762 208983 (E)

CAM の異常を検知しました。

An error was detected in the CAM.

対処方法：CAM を交換し、保守を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the CAM, and then retry the maintenance operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

30762 208988 (E)

選択されたチャンネルボードまたは選択されたコントローラボード内のチャンネルボードに NVM サブシステムポートが設定されているため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because an NVM subsystem port is set on the selected channel board or on the channel board in the selected controller board.

対処方法：NVM サブシステムポートの設定解除が必要です。RAID Manager による設定解除をユーザに依頼してください。

The NVM subsystem port setting must be disabled. Ask the user to disable the setting from Command Control Interface.

30762 208989 (W)

指定されたプログラムプロダクトは、アンインストールまたは無効にできません。

The specified software cannot be removed or disabled.

対処方法：指定したプログラムプロダクトを確認してください。

Verify the specified software.

30762 208990 (W)

ファームウェア更新処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because the firmware update processing is running.

対処方法：15 分待ってから、再操作してください。

Wait for 15 minutes, and then retry the operation.

30762 208991 (E)

内部エラーが発生しました。

An internal error occurred.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30762 208997 (E)

保守対象の部品をサポートされていないロケーションに搭載しようとしています。または、保守対象の部品と他の部品が混載不可能な組合せになっています。

Installing the maintenance target part in an unsupported location is attempted.

Alternatively, the maintenance target part cannot be used together with a different part.

対処方法：メンテナンスマニュアルのトラブルシューティングセクションを参照して、問題を解決してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual to solve the problem.

30762 208998 (E)

保守対象の部品をサポートされていないロケーションに搭載しようとしています。または、保守対象の部品と他の部品が混載不可能な組合せになっています。

Installing the maintenance target part in an unsupported location is attempted. Alternatively, the maintenance target part cannot be used together with a different part.

対処方法：メンテナンスマニュアルのトラブルシューティングセクションを参照して、問題を解決してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual to solve the problem.

2.8 部位コード 30863

30863 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200008 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200009 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、この機能をサポートしていません。

The current firmware version of the DKCMAIN does not support this function.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

30863 200010 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200011 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200012 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200013 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200014 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200015 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200016 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200017 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200018 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200019 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200022 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200023 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200024 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200025 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200026 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200027 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200028 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200029 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200030 (E)

ストレージシステム内の処理間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during the processing in the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200031 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200032 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200040 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200045 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200046 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200047 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200048 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200049 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200050 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200051 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200052 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200053 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200054 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200055 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200056 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200057 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200058 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200059 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200060 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200061 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200062 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200063 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

30863 200064 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200065 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 200066 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

30863 204798 (E)

保守作業完了時のシステムロック解除に失敗しました。

The system lock cannot be released when the maintenance work is complete.

対処方法：保守作業を完了させるために、システムロック強制解除を実行してシステムロックを解除してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform Force Release System Lock to release the system lock so that the maintenance work can be completed. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

メッセージ(部位コードグループ 31nnn)

ここでは、部位コード 31162 から 31962 までのメッセージを示しています。

- [3.1 部位コード 31162](#)
- [3.2 部位コード 31262](#)
- [3.3 部位コード 31462](#)
- [3.4 部位コード 31662](#)
- [3.5 部位コード 31862](#)
- [3.6 部位コード 31962](#)

3.1 部位コード 31162

31162 000002 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法：設定内容を確認してから、再ログインしてください。

Verify the setting, and then log in again.

31162 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31162 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31162 200010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

3.2 部位コード 31262

31262 000210 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000211 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000212 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000213 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000214 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000215 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000216 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000310 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000311 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000312 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000313 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000314 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000315 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000316 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000317 (E)

指定された MPC 接続証明書ファイルまたはパスワードが正しくありません。

The specified MPC connection certificate file or the password is not valid.

対処方法：正しい MPC 接続証明書ファイルまたはパスワードを指定してください。MPC 接続証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the correct MPC connection certificate file or enter the correct password.

If the valid certificate file and password are specified, contact customer support provided in the manual.

31262 000318 (E)

指定された MPC 接続証明書ファイルまたはパスワードが正しくありません。

The specified MPC connection certificate file or the password is not valid.

対処方法：正しい MPC 接続証明書ファイルまたはパスワードを指定してください。MPC 接続証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the correct MPC connection certificate file or enter the correct password.
If the valid certificate file and password are specified, contact customer support provided in the manual.

31262 000502 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31262 000503 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

3.3 部位コード 31462

31462 203021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203022 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203023 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203201 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203202 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203204 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203205 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203206 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31462 203207 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203208 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31462 203209 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 203304 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31462 203305 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31462 204010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 204011 (E)

SNMP トラップのテスト送信ができない状態です。

A test SNMP trap cannot be sent.

対処方法：次の対処を実施してから、再操作してください。

- SNMP Agent をインストールする。
- SNMP Agent のライセンス状態が無効の場合は有効にする。
- SNMP エージェントの通知設定を有効にする。

Take the following actions, and then retry the operation:

- Install SNMP Agent.
- If the license of SNMP Agent is disabled, enable the license.

- Select Enable for SNMP Agent on the Set Up Alert Notifications window.

31462 204012 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31462 204203 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

3.4 部位コード 31662

31662 200020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200022 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200023 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200024 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200025 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31662 200026 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

3.5 部位コード 31862

31862 200001 (E)

指定された IPv4 アドレスのネットワークアドレスが保守ポートまたは内部ネットワークと重複しています。

The network address of the specified IPv4 address is the same as that of the maintenance port or the internal network.

対処方法：指定した IPv4 アドレス、保守ポート、および内部ネットワークのネットワークアドレスを確認してください。

Verify the network addresses of the specified IPv4 address, the maintenance port, and the internal network.

31862 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200008 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200011 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードのネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the controller board to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200012 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードのネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the controller board to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200013 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードのネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the controller board to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200014 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードのネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the controller board to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200015 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200017 (E)

指定されたサービス IP アドレスと CTL の IP アドレスが重複しています。

The specified service IP address and the CTL IP address are the same.

対処方法：サービス IP アドレスと CTL の IP アドレスを確認してください。

Verify the service IP address and the CTL IP address.

31862 200018 (E)

指定されたサービス IP アドレスと CTL の IP アドレスのネットワークアドレスが一致していません。

The network address of the specified service IP address is not the same as that of the specified CTL IP address.

対処方法：サービス IP アドレスと CTL の IP アドレスを確認してください。

Verify the service IP address and the CTL IP address.

31862 200020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200021 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードの日時設定でエラーが発生しました。

An error occurred during setup of the system date & time of the controller board to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。NTP サーバを使用する場合は、先に、NTP サーバと通信できる状態であること（NTP サーバの状態、IP アドレス、通信ポートの開放など）を確認してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. To use an NTP server, first verify that the communication with the NTP server is available (such as the NTP server status, the IP address, and an open communication port). If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200022 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードの日時設定でエラーが発生しました。

An error occurred during setup of the system date & time of the controller board to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。NTP サーバを使用する場合は、先に、NTP サーバと通信できる状態であること（NTP サーバの状態、IP アドレス、通信ポートの開放など）を確認してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. To use an NTP server, first verify that the communication with the NTP server is available (such as the NTP server status, the IP address, and an open communication port). If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200023 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200024 (E)

日時設定でエラーが発生しました。

An error occurred during setup of the system date & time.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でアラートを確認してから、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify alerts on the Maintenance Utility main window, and then contact customer support provided in the manual.

31862 200025 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200026 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200027 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31862 200028 (E)

指定された時刻は、サマータイム移行用の存在しない時刻のため、無効です。

The specified time is not valid because it does not exist due to daylight saving time adjustment.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

31862 200030 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200040 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200052 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードの初期ログイン画面設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Select Login Window on the controller board to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200053 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードの初期ログイン画面設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Select Login Window on the controller board to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200060 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200062 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードのログインメッセージ設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Edit Login Message on the controller board to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200063 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードのログインメッセージ設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Edit Login Message for the controller board to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 200070 (E)

指定された DNS サーバの合計が 3 つを超えています。

The total number of specified DNS servers exceeds three.

対処方法：IPv4 と IPv6 の DNS サーバの数の合計が 3 つ以内となるように指定してください。

Specify DNS servers so that the total number of IPv4 and IPv6 DNS servers is three or less.

31862 200071 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv4 構成 CTL01IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 CTL01 IP address

31862 200072 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv4 構成 CTL02IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 CTL02 IP address

31862 200073 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv4 構成サービス IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 service IP address

31862 200074 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv4 構成サブネットマスク

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 subnet mask

31862 200075 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv6 構成 CTL01IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 CTL01 IP address

31862 200076 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

• IPv6 構成 CTL02IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 CTL02 IP address

31862 200077 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv6 構成サービス IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 service IP address

31862 200078 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv6 構成サブネットマスク

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 subnet mask

31862 200079 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv4 構成 AMC-0 IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 AMC-0 IP address

31862 200080 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv4 構成 AMC-1 IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv4 AMC-1 IP address

31862 200081 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv6 構成 AMC-0 IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 AMC-0 IP address

31862 200082 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：次の設定を確認して再操作してください。

- IPv6 構成 AMC-1 IP アドレス

Verify the following setting, and then retry the operation:

IPv6 AMC-1 IP address

31862 201011 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC のネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the AMC to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201012 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC のネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the AMC to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201013 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC のネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the AMC to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201014 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC のネットワーク設定でエラーが発生しました。

An error occurred in network settings for the AMC to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201017 (E)

指定されたサービス IP アドレスと AMC の IP アドレスが重複しています。

The specified service IP address and the AMC IP address are the same.

対処方法：サービス IP アドレスと AMC の IP アドレスを確認してください。

Verify the service IP address and the AMC IP address.

31862 201018 (E)

指定されたサービス IP アドレスと AMC の IP アドレスのネットワークアドレスが一致していません。

The network address of the specified service IP address is not the same as that of the specified AMC IP address.

対処方法：サービス IP アドレスと AMC の IP アドレスを確認してください。

Verify the service IP address and the AMC IP address.

31862 201021 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC の日時設定でエラーが発生しました。

An error occurred during setup of the system date & time of the AMC to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。NTP サーバを使用する場合は、先に NTP サーバの状態を確認してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. To use an NTP server, verify the status of the NTP server beforehand. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31862 201022 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC の日時設定でエラーが発生しました。

An error occurred during setup of the system date & time of the other AMC to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。NTP サーバを使用する場合は、先に NTP サーバの状態を確認してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. To use an NTP server, verify the status of the NTP server beforehand. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31862 201052 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC の初期ログイン画面設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Select Login Window on the AMC to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201053 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC の初期ログイン画面設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Select Login Window on the AMC to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201062 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC のログインメッセージ設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Edit Login Message on the AMC to which Maintenance Utility is connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31862 201063 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC のログインメッセージ設定でエラーが発生しました。

An error occurred in Edit Login Message for the AMC to which Maintenance Utility is not connected.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

3.6 部位コード 31962

31962 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200008 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31962 200012 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFM に障害または閉塞が発生しているときは、CFM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFM, replace the CFM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31962 200013 (E)

Maintenance Utility が接続しているコントローラボードの ESM リポートが失敗しました。

ESM on the controller board to which Maintenance Utility is connected cannot be rebooted.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200014 (E)

Maintenance Utility が接続していない方のコントローラボードの ESM リポートが失敗しました。

ESM on the controller board to which Maintenance Utility is not connected cannot be rebooted.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 200015 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 201010 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31962 201012 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：更新ボタンをクリックして、Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認してください。CFMM に障害または閉塞が発生しているときは、CFMM を交換してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a CFMM, replace the CFMM. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

31962 201013 (E)

Maintenance Utility が接続している AMC の ESM リポートが失敗しました。

ESM on the AMC to which Maintenance Utility is connected cannot be rebooted.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

31962 201014 (E)

Maintenance Utility が接続していない方の AMC の ESM リポートが失敗しました。

ESM on the AMC to which Maintenance Utility is not connected cannot be rebooted.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

メッセージ(部位コードグループ 32nnn)

ここでは、部位コード 32061 から 32961 までのメッセージを示しています。

- 4.1 部位コード 32061
- 4.2 部位コード 32161
- 4.3 部位コード 32261
- 4.4 部位コード 32361
- 4.5 部位コード 32461
- 4.6 部位コード 32561
- 4.7 部位コード 32661
- 4.8 部位コード 32761
- 4.9 部位コード 32861
- 4.10 部位コード 32961

4.1 部位コード 32061

32061 203003 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 203004 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 203007 (E)

ユーザ情報の取得に失敗しました。

The user information cannot be collected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 203008 (E)

システム情報の取得に失敗しました。

The system information cannot be collected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 203009 (E)

ハードウェア情報の取得に失敗しました。

The hardware information cannot be collected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 203012 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 203013 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 203015 (E)

ログインメッセージの取得に失敗しました。

The login message cannot be collected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 203021 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 203036 (E)

暗号化スイートの取得に失敗しました。

The cipher suite cannot be obtained.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 203037 (E)

システムパラメタの取得に失敗しました。

The system parameters cannot be obtained.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 203039 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 203067 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 203999 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 204001 (E)

Web サーバでHTTP ステータス異常が発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32061 204002 (E)

Web サーバで HTTP ステータス異常が発生しました。

The web server is in the abnormal HTTP status.

対処方法：ネットワークが正常であることを確認してください。

ネットワークに問題がない場合は、Maintenance Utility にログインし直してください。

- 。 ログイン後に、処理実行中のメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってください。
- 。 ログイン後に、処理実行中のメッセージが表示されない場合は、直前に実施した操作を再実施してください。

Verify that the network is operating normally. If there is no problem with the network, log back in to Maintenance Utility.

- 。 After logging in, if a message indicating that processing is running is displayed, follow the message.
- 。 After logging in, if the message indicating that processing is running is not displayed, retry the previous operation.

32061 205005 (W)

セッションが切断されました。

The session is disconnected.

対処方法：再ログインしてください。

Log in again.

32061 205006 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：正しいユーザ名またはパスワードを入力してください。

Enter the correct user name or password.

32061 205014 (E)

ログインメッセージが長すぎます。

The login message is too long.

対処方法：2048 文字以内で入力してください。

Enter the login message within 2048 characters.

32061 205016 (E)

編集するシステムパラメタが選択されていません。

No system parameters for editing are selected.

対処方法：システムパラメタを1つ以上選択してください。

Select one or more system parameters.

32061 205022 (E)

暗号化スイートが選択されていません。

Cipher Suite is not selected.

対処方法：暗号化スイートを選択してから再操作してください。

Select Cipher Suite, and then retry the operation.

32061 205023 (E)

チェックボックスが選択されていません。

Check box is not selected.

対処方法：チェックボックスを選択してから再操作してください。
Select check box, and then retry the operation.

32061 205024 (W)

入力された内容に誤りがあります。
Some entries are not valid.
対処方法：内容を確認して再操作してください。
Check the contents, and retry.

32061 205025 (W)

入力された内容に誤りがあります。
Some entries are not valid.
対処方法：内容を確認して再操作してください。
Check the contents, and retry.

32061 205040 (W)

入力された内容に誤りがあります。
Some entries are not valid.
対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。
Verify the entries, and then retry the operation.

32061 205041 (E)

入力されたパスワードが正しくありません。
The password entered is incorrect.
対処方法：正しいパスワードを入力してください。
Enter the correct password.

32061 205064 (E)

権限が割り当てられている画面がないため、どの画面も表示できません。
No window cannot be displayed because permission to display any window is not assigned to you.
対処方法：管理者に権限の設定を依頼してください。
Ask the administrator to provide permission.

32061 205065 (E)

指定した画面を表示する権限がありません。
You do not have permission to display the specified window.
対処方法：管理者に権限の設定を依頼してください。
Ask the administrator to provide permission.

32061 205068 (W)

システムダンプをダウンロードします。
The system dump will be downloaded.
対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。
To continue, click [OK].

32061 207011 (E)

内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 207017 (E)

現在の UPS モードの取得に失敗しました。

The current UPS mode cannot be collected.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 207018 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 207019 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32061 207020 (E)

内部エラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのアンインストールを中止しました。

The NAS unified firmware removal is canceled due to an internal error.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 207999 (E)

クライアント側で予期せぬエラーが発生しました。

An unexpected error occurred on the client side.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32061 208063 (i)

< xxx > を実行中のため、ストレージシステムの状態や設定情報の参照操作だけです。実行中の処理が完了するまで、メンテナンス操作やストレージシステムの設定操作はできません。

Only viewing the storage system status and the setting information is available because xxx is in process. Maintenance operations and storage system settings cannot be performed until the ongoing operation is complete.

対処方法：しばらくしてから、更新ボタンをクリックし、画面上部の [システムロック中] の表示が [システム未ロック] に変わったことを確認してから、メンテナンス操作やストレージシステムの設定操作を実行してください。

Wait for a while, click the refresh button, verify that [System Locked] has changed to [System Unlocked], and then perform the maintenance operations or storage system settings.

32061 208064 (i)

< xxx >を実行中のため、ストレージシステムの状態や設定情報の参照操作だけです。実行中の処理が完了するまで、メンテナンス操作やストレージシステムの設定操作はできません。

Only viewing the storage system status and the setting information is available because xxx is in process. Maintenance operations and storage system settings cannot be performed until the ongoing operation is complete.

対処方法：[閉じる] をクリックしてください。その後、[ファームウェア更新] 画面を開いて、ファームウェア更新の進捗状況を確認してください。

Click Close, open the Update Firmware window, and then verify the progress of the firmware update.

32061 208066 (E)

ハードウェア情報の取得に失敗しました。

The hardware information cannot be collected.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして、画面を最新の情報に更新してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32061 208999 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32061 209010 (i)

ログアウトしました。

You are logged out.

対処方法：ブラウザを閉じてください。

Close the web browser.

32061 209020 (W)

この操作により、ESM が再起動します。操作を続けますか？

By performing this operation, ESM will be restarted. Do you want to continue the operation?

対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

32061 209026 (i)

ログインメッセージ編集が完了しました。

Edit Login Message was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209027 (i)

システムパラメタ編集が完了しました。

Editing the system parameters is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209028 (i)

UPS モード編集が完了しました。

Edit UPS Mode was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209029 (i)

システムロック強制解除が完了しました。

Force Release System Lock was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209030 (i)

ストレージシステムの電源 ON 処理を開始しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

Powering on the storage system is started. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209031 (i)

ストレージシステムの電源 OFF 処理を開始しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

Powering off the storage system is started. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209032 (i)

ESM リブートを開始しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

Rebooting the ESM is started. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209033 (i)

暗号化スイート選択が完了しました。

Select Cipher Suite was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209034 (i)

証明書ファイル更新を有効にするには、ESM を再起動する必要があります。

To enable the updated certificate files, ESM needs to be restarted.

対処方法：[OK] ボタンをクリックして ESM を再起動してください。ESM が再起動を終えるのを待ってから再ログインしてください。

To restart ESM, click OK. Wait until the ESM restart is complete, and then log in again.

32061 209035 (i)

初期設定が完了しました。

The initial settings are complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209038 (W)

システムロックを強制的に解除した場合、ストレージシステムの操作に大きな影響を与えるおそれがあります。システムロックを解除する前に、ストレージシステムの管理者に問い合わせ、問題がないことを確認してください。強制的にシステムロックを解除しますか？

Forcibly releasing the system lock might have a significant impact on the operation of the storage system. Before releasing the system lock, contact the administrator of the storage system to verify that there is no problem to do it. Are you sure you want to forcibly release the system lock?

対処方法：システムロックを解除するときは [OK] ボタンを、解除しないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To release the system lock, click [OK].

32061 209042 (W)

ストレージシステムをセーフモードで起動します。この操作は、システムダウンまたはデータロス等の重大障害を引き起こす危険性があります。必ずマニュアルの指示に従って操作してください。

When starting a storage system in safe mode, make sure to follow the procedure described in the manual.

Performing this operation might cause a serious failure such as system down or data loss.

対処方法：セーフモードで起動するときは [OK] ボタンを、止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To start the storage system in safe mode, click [OK].

32061 209043 (i)

ストレージシステムはセーフモードで起動を開始しました。

The storage system was started in safe mode.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209044 (i)

証明書ファイル更新が完了しました。

Update Certificate Files were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209050 (i)

手動フェールオーバー処理が完了しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

The manual failover processing is complete.

Wait for a while, and then log back in.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click Close.

32061 209051 (i)

この操作により、手動フェールオーバー処理が実行されます。[Active ESMを強制停止する] にチェックを入れた場合は、Active ESMが強制停止します。操作を続けますか？

Performing this operation causes a manual failover processing to run. If the check box of Forcibly stop Active ESM is selected, Active ESM is forced to stop. Are you sure you want to continue the operation?

対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click OK.

32061 209052 (i)

コモンクライテリア認証設定が完了しました。ESMをリブートします。

The common criteria authentication setting is complete. ESM will restart.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click OK.

32061 209053 (i)

ESM リブートを開始しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

Rebooting the ESM is started. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209054 (i)

セッションタイムアウト時間編集が完了しました。

Editing the session time-out period is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209062 (i)

初期設定が完了しました。ESMを再起動します。

しばらくしてから再ログインしてください。

The initial settings are complete and ESM will restart. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32061 209063 (W)

NAS ユニファイドファームウェアのアンインストールは、ストレージシステムの操作に大きな影響を与えます。ストレージシステムの管理者に確認してから実行してください。

アンインストールするには、次の状態であることが必要です。

- CTL01/CTL02 の NAS ユニファイドファームウェアを停止している。
- NAS プラットフォーム (ユーザ LU) のポートのパスを解除している。

NAS ユニファイドファームウェアのアンインストールを実行しますか？

Removing the NAS unified firmware might have a significant impact on the operation of the storage system. Before removing the firmware, contact the administrator of the storage system to verify that there is no problem to do it.

The following two conditions are required for removal:

- The NAS unified firmware of CTL01/CTL02 is stopped.
- The paths of the NAS platform (User LU) port are released.

Do you want to remove the NAS unified firmware?

対処方法: アンインストールするときは [OK] ボタンを、アンインストールしないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

Click [OK] to remove the firmware.

32061 209064 (i)

NAS ユニファイドファームウェアのアンインストールが完了しました。

The NAS unified firmware has been removed.

対処方法: ESM リブートを実行してください。

Perform Reboot ESM.

32061 209126 (W)

スモールシステムダンプをダウンロードします。

The small system dump will be downloaded.

対処方法: 処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

4.2 部位コード 32161

32161 206000 (E)

パスワードが一致しません。

The passwords are not the same.

対処方法: 新しいパスワードとパスワード再入力には同じパスワードを入力してください。

Enter the same password for the new one and the re-entered one.

32161 209000 (W)

パスワードの有効期限 (残り < xxx > 日) が近付いています。

The password expiration date (xxx days left) is approaching.

対処方法: パスワードを変更してください。

Change the password.

4.3 部位コード 32261

32261 201000 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, click Refresh, and then verify the system lock status.

If the status has changed to System Unlocked, verify that the hardware status is normal and all settings have been applied.

32261 202000 (E)

ユニファイドハイパバイザ保守モードの設定に失敗しました。

The unified hypervisor maintenance mode cannot be set.

対処方法：次に示すエラーコードのリストから、エラーの内容を確認してください。

Verify the details of the error from the following error code list.

32261 202001 (E)

ユニファイドハイパバイザ保守モード情報の取得に失敗しました。

The unified hypervisor maintenance mode information cannot be collected.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32261 205001 (E)

キャッシュフラッシュメモリが選択されていません。

Cache Flash Memory is not selected.

対処方法：キャッシュフラッシュメモリを選択してから再操作してください。

Select Cache Flash Memory, and then retry the operation.

32261 205004 (E)

チャンネルボードが選択されていません。

Channel Board is not selected.

対処方法：チャンネルボードを選択してから再操作してください。

Select Channel Board, and then retry the operation.

32261 205005 (E)

チャンネルボード種別が選択されていません。

Channel Board type is not selected.

対処方法：チャンネルボード種別を選択してから再操作してください。

Select Channel Board type, and then retry the operation.

32261 205007 (E)

LDKC:CU 番号が選択されていません。

The LDKC CU number is not selected.

対処方法：LDKC:CU 番号を選択してから再操作してください。

Select an LDKC CU number, and then retry the operation.

32261 205012 (E)

ディスクボードが選択されていません。

Disk Board is not selected.

対処方法：ディスクボードを選択してから再操作してください。

Select Disk Board, and then retry the operation.

32261 205013 (E)

ディスクボードの種別が選択されていません。

Disk Board type is not selected.

対処方法：ディスクボードの種別を選択してから再操作してください。

Select Disk Board type, and then retry the operation.

32261 205016 (E)

ディスクボードの種別が選択されていません。

Disk Board type is not selected.

対処方法：ディスクボードの種別を選択してから再操作してください。

Select Disk Board type, and then retry the operation.

32261 205018 (E)

LAN ボードが選択されていません。

LAN Board is not selected.

対処方法：LAN ボードを選択してから再操作してください。

Select LAN Board, and then retry the operation.

32261 205020 (E)

増設対象のDKBが選択されていません。

The DKBs to be installed are not selected.

対処方法：増設するDKBを選択してください。

Select the DKBs to be installed.

32261 205034 (W)

キャッシュメモリの容量が最大値に達しているため、増設できません。

No more cache memory can be added because the maximum amount of cache memory is already installed.

対処方法：構成を確認してください。

Verify the configuration.

32261 205035 (W)

現在の構成では、キャッシュメモリタイプ変更交換は実施できません。

Replacing cache memory (type change) cannot be performed in the current configuration.

対処方法：マニュアルを参照して、本操作に適した構成を確認してください。

See the manual to verify the configuration that is valid for this operation.

32261 205039 (E)

シェアドメモリファンクションが追加されていません。

No shared memory functions are added.

対処方法：追加するシェアドメモリファンクションを選択してください。

Select shared memory functions to be added.

32261 205040 (E)

キャッシュメモリの増設は、CTL01 を先に行う必要があります。

It is required to install cache memory on the CTL01 first.

対処方法：CTL02 へ接続し、CTL01 のキャッシュメモ리를増設してください。

Connect with the CTL02, and then install cache memory on the CTL01.

32261 205041 (E)

部品が選択されていません。

No parts are selected.

対処方法：部品を選択してから、再操作してください。

Select parts, and then retry the operation.

32261 205043 (E)

Storage Management Controller が選択されていません。

A storage management controller is not selected.

対処方法：Storage Management Controller を選択してから再操作してください。

Select a storage management controller, and then retry the operation.

32261 205044 (E)

減設するシェアドメモリファンクションが選択解除されていません。

Shared memory function to remove is not deselected.

対処方法：1 つ以上のシェアドメモリファンクションを選択解除してください。

Deselect 1 or more Shared Memory Function.

32261 205045 (E)

PCIe チャネルボードが選択されていません。

No PCIe channel board is selected.

対処方法：PCIe チャネルボードを選択してから、再操作してください。

Select a PCIe channel board, and then retry the operation.

32261 205046 (E)

スイッチパッケージが選択されていません。

No switch package is selected.

対処方法：スイッチパッケージを選択してから、再操作してください。

Select a switch package, and then retry the operation.

32261 205047 (E)

PCIe ケーブルコネクションパッケージが選択されていません。

No PCIe-cable connecting package is selected.

対処方法：PCIe ケーブルコネクションパッケージを選択してから、再操作してください。

Select a PCIe-cable connecting package, and then retry the operation.

32261 205048 (E)

指定されたチャネルボードボックスにはチャネルボードが実装されているため、減設できません。

The specified channel board box cannot be removed because a channel board exists in the channel board box.

対処方法：実装されているすべてのチャネルボードを減設してから、再操作してください。

Remove all existing channel boards, and then retry the operation.

32261 205049 (E)

接続する PCIe チャンネルボードが選択されていません。

No PCIe channel board for connection is selected.

対処方法：PCIe チャンネルボードを選択してから、再操作してください。

接続する PCIe チャンネルボードが表示されないときは、選択した拡張モードで必要となる、PCIe チャンネルボードを搭載する空きスロットが不足しています。拡張モードを変更するか、PCIe チャンネルボードを搭載するためのスロットを空けてから、再操作してください。

Select a PCIe channel board, and then retry the operation. If the PCIe channel board is not displayed, slots to install PCIe channel boards are not enough for the selected expansion mode. Change the expansion mode value or empty slots to install PCIe channel boards, and then retry the operation.

32261 205050 (E)

コンバージドストレージコネクタモジュールが選択されていません。

No converged storage connection module is selected.

対処方法：コンバージドストレージコネクタモジュールを1つ選択してから、再操作してください。

Select a converged storage connection module, and then retry the operation.

32261 205051 (E)

ホストパスが選択されていません。

No host path is selected.

対処方法：ホストパスを1つ選択してから、再操作してください。

Select a host path, and then retry the operation.

32261 205052 (E)

選択されたコンバージドストレージコネクタモジュールにはチャンネルボードが未実装のため、交換できません。

The selected converged storage connection module cannot be replaced because no channel board is installed in it.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してください。

チャンネルボードが実装されていることを確認してから、再操作してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, verify that the channel board is installed, and then retry the operation.

32261 205053 (E)

選択されたコンバージドストレージコネクタモジュールの状態が Normal のため、回復できません。

The selected converged storage connection module cannot be restored because the status is Normal.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してください。

コンバージドストレージコネクタモジュールの状態が、Normal でないことを確認してから、再操作してください。

状態が Normal のときは、コンバージドストレージコネクタモジュールを閉塞してから、再操作してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, verify that the status of the converged storage connection module is not Normal, and then retry the operation. If the status is Normal, block the converged storage connection module, and then retry the operation.

32261 205054 (E)

選択されたホストパスの状態が Normal のため、回復できません。

The selected host path cannot be restored because the status is Normal.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックして画面を最新の情報に更新してください。

ホストパスの状態が、Normal でないことを確認してから、再操作してください。

状態が Normal のときは、ホストパスを閉塞してから、再操作してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, verify that the status of the host path is not Normal, and then retry the operation. If the status is Normal, block the host path, and then retry the operation.

32261 205055 (E)

接続する PCIe チャンネルボードが選択されていません。

No PCIe channel board for connection is selected.

対処方法：PCIe チャンネルボードを選択してから、再操作してください。

接続する PCIe チャンネルボードが表示されないときは、選択した拡張モードで必要となる、PCIe チャンネルボードを搭載する空きスロットが不足しています。拡張モードを変更するか、PCIe チャンネルボードを搭載するためのスロットを空けてから、再操作してください。

Select a PCIe channel board, and then retry the operation. If the PCIe channel board is not displayed, slots to install PCIe channel boards are not enough for the selected expansion mode. Change the expansion mode value or empty slots to install PCIe channel boards, and then retry the operation.

32261 205056 (E)

選択されたロケーションの部品は、アクセラレータモジュールにタイプ変更交換できません。

The type of the specified part on the location cannot be changed to Accelerator Module.

対処方法：アクセラレータモジュールにタイプ変更交換するには、BKMF-x0 または BKMF-x2 の部品を選択してから、再操作してください。

To change the type to Accelerator Module, select the part on BKMF-x0 or BKMF-x2, and then retry the operation.

32261 205057 (E)

アクセラレータモジュールが選択された状態で、バックアップモジュールを閉塞しようとした。

Block BKM cannot be performed for the BKMF whose type is Accelerator Module.

対処方法：部品選択または操作内容を確認してから、再操作してください。

Verify that the selected part or the operation is correct, and then retry the operation.

32261 205058 (E)

バックアップモジュールが選択された状態で、アクセラレータモジュールを交換しようとした。

Replace ACLF cannot be performed for the BKMF whose type is Backup Module.

対処方法：部品選択または操作内容を確認してから、再操作してください。

Verify that the selected part or the operation is correct, and then retry the operation.

32261 205059 (E)

新しいBKMFタイプが選択されていません。

New BKMF Type is not selected.

対処方法：新しいBKMFタイプを選択してから、再操作してください。

Select New BKMF Type, and then retry the operation.

32261 205060 (E)

CHB ダンプダウンロードがサポートされていないCHBが選択されています。

A CHB that does not support dump file download is selected.

対処方法：CHB ダンプダウンロードをサポートしているCHBをマニュアルで確認してください。

See the manual to verify CHBs that support dump file download.

32261 205061 (E)

バッテリーが選択されていません。

A battery is not selected.

対処方法：バッテリーを選択してから再操作してください。

Select a battery, and then retry the operation.

32261 205062 (E)

FAN モジュールが選択されていません。

A FAN module is not selected.

対処方法：FAN モジュールを選択してから再操作してください。

Select a FAN module, and then retry the operation.

32261 205063 (E)

ディスクボードのタイプが一致していないため、ディスクボードの増設は実施できません。

The disk boards cannot be installed because the types of installed disk boards are not the same.

対処方法：ディスクボードのタイプ変更交換を実施し、ディスクボードタイプを一致させてください。その後、ディスクボード増設を再実行してください。

Replace disk boards by changing types so that all disk board types can be the same, and then install the disk boards again.

32261 205064 (E)

暗号化環境が設定されているため、タイプ変更交換は実行できません。

Replace Controller Board (Type Change) cannot be performed because the encryption environment setting is not in the initial state.

対処方法：暗号化環境設定を初期化してから、再操作してください。

Initialize the encryption environmental settings, and then retry the operation.

32261 205065 (W)

閉塞しているCFMMにより、CFMMの冗長度が失われたため、ファームウェア情報を手動で回復させる必要があります。

The firmware information must be manually restored, because the CFMM redundancy is lost due to the blocked CFMMs.

対処方法：閉塞しているすべての CFMM を交換した後に、オンラインでファームウェアを更新してください。

Replace all blocked CFMMs, and then update the firmware online.

32261 205066 (E)

アラート情報が選択されていません。

No alert information is selected.

対処方法：アラート情報を1つ以上選択してください。

Select one or more alert information.

32261 205070 (E)

現在の構成では、ディスクボードのタイプ変更交換はできません。

Replace Disk Board (Type Change) cannot be performed in the current configuration.

対処方法：・暗号化対応のディスクボードにタイプ変更交換する場合は、先にコントローラボードを暗号化対応のものにタイプ変更交換してください。¥n・暗号化非対応のディスクボードにタイプ変更交換する場合は、先にコントローラボードを暗号化非対応のものにタイプ変更交換してください。

To replace the disk board with the one that supports encryption, replace the controller board with the encryption supported one first.¥nTo replace the disk board with the one that does not support encryption, replace the controller board with the non-encryption supported one first.

32261 205071 (E)

コントローラボードのタイプ(暗号化または非暗号化)が一致していないため、ディスクボードを増設できません。

The disk board cannot be installed, because the type (encryption or non-encryption) differs between the controller boards.

対処方法：先に、コントローラボードのタイプ変更交換を実施し、コントローラボードのタイプを一致させてください。

Perform Replace Controller Board (Type Change) so that the type is the same between the controller boards, and then retry the operation.

32261 205100 (W)

FAN モジュールの種別が混在しているため、タイプ変更交換を実施する必要があります。

The type change replacement must be performed, because the FAN module type is not the same.

対処方法：混在を解消するために保守操作を継続してください。詳細はマニュアルを参照してください。

Continue the maintenance operation until the type is the same. For details, see the manual.

32261 205109 (E)

タイプ変更交換できないタイプの CHB が選択されています。

The selected CHB does not support this operation.

対処方法：タイプ変更交換可能な CHB をマニュアルで確認してください。

See the manual to verify the CHB that can be replaced (type change).

32261 205110 (E)

選択された CHB の SFP データ転送速度は、交換後の CHB ではサポートされていないため、タイプ変更交換できません。

The CHB cannot be replaced (type change), because the new CHB to be used after replacement does not support the current SFP data transfer rate.

対処方法：[Small Form-factor Pluggable] 画面で、選択した CHB の SFP データ転送速度を確認してください。先に、現在搭載されている CHB の SFP データ転送速度を変更する必要があります。データ転送速度が 32Gbps の SFP をすべて 16Gbps の SFP に交換してから、再操作してください。

In the Small Form-factor Pluggable window, verify the SFP data transfer rate of the selected CHB. Change the SFP data transfer rate of the currently installed CHB first. Replace all SFP modules whose data transfer rate is 32 Gbps with SFP modules of 16 Gbps, and then retry the operation.

32261 205111 (E)

指定したキャッシュメモリサイズは最小キャッシュメモリサイズを下回ってしまうため、減設できません。

The cache memory cannot be removed, because the specified cache memory size is less than the minimum cache memory size.

対処方法：構成を確認してください。

Verify the configuration.

32261 205112 (E)

キャッシュメモリの減設は、CTL01 を先に行う必要があります。

To remove the cache memory, first remove the cache memory of CTL01.

対処方法：保守用 PC を CTL02 へ接続し、CTL01 のキャッシュメモリを減設してください。

Connect the maintenance PC to CTL02, and then remove the cache memory of CTL01.

32261 205114 (E)

暗号化環境が設定されているため、タイプ変更交換は実行できません。

Replace Disk Board (Type Change) cannot be performed, because the encryption environmental settings are not in the initial state.

対処方法：暗号化環境設定を初期化してから、再操作してください。

Initialize the encryption environmental settings, and then retry the operation.

32261 205120 (E)

DKC エミュレーションが選択されていません。

The DKC emulation type is not selected.

対処方法：DKC エミュレーションを選択してから再操作してください。

Select a DKC emulation, and then retry the operation.

32261 205408 (E)

ユニファイドハイパバイザ保守モードが選択されていません。

The unified hypervisor maintenance mode is not selected.

対処方法：ユニファイドハイパバイザ保守モードを選択してください。

Select a unified hypervisor maintenance mode value.

32261 205409 (E)

すべてのシェアドメモリファンクションが増設済のため、これ以上増設できません。

No more shared memory functions can be installed, because all shared memory functions are already installed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 205410 (E)

減設できるシェアドメモリファンクションがありません。増設済のシェアドメモリファンクションのみ減設できます。

There are no shared memory functions that can be removed. Only the installed shared memory functions can be removed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 207002 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207003 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207006 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207007 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207009 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207010 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207011 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

- 32261 207014 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207015 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207017 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207019 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207020 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207021 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207022 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207023 (E)
内部論理矛盾が発生しました。
An internal logic contradiction occurred.
対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Contact customer support as described in the manual.
- 32261 207024 (i)

相互接続チャンネルボード交換が完了しました。

Replacing the Interconnect Channel Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 207025 (E)

相互接続チャンネルボードが選択されていません。

Interconnect Channel Board is not selected.

対処方法：相互接続チャンネルボードを選択してから再操作してください。

Select Interconnect Channel Board, and then retry the operation.

32261 207026 (E)

マルチチャンネルボード増設が失敗しました。

The multi channel board installation cannot be performed.

対処方法：エラーリストのエラーコードをクリックして、詳細のエラー内容を確認して対処してください。

増設が失敗したチャンネルボードに対して、マルチチャンネルボード増設またはチャンネルボード増設を実行してください。

Click the error code in the error list, verify the error details, and then perform the multi channel board installation or the channel board installation for the channel boards that could not be installed.

32261 207027 (E)

マルチディスクボード増設が失敗しました。

The multi disk board installation cannot be performed.

対処方法：エラーリストのエラーコードをクリックして、詳細のエラー内容を確認して対処してください。

増設が失敗したディスクボードに対して、マルチディスクボード増設またはディスクボード増設を実行してください。

Click the error code in the error list, verify the error details, and then perform the multi disk board installation or the disk board installation for the disk boards that could not be installed.

32261 207028 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207029 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207030 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 207031 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32261 209008 (W)

チャンネルボードを強制的に閉塞します。処理を続けますか？

A channel board is blocked forcibly. Do you want to continue?

対処方法：処理を続けるときはパスワードを入力してください。

Enter a password, when you continue processing.

32261 209020 (i)

キャッシュフラッシュメモリ交換が完了しました。

Replace Cache Flash Memory was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209021 (i)

SFP タイプ変更が完了しました。

Change SFP Type was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209022 (i)

チャンネルボード増設が完了しました。

Install Channel Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209023 (i)

チャンネルボード減設の準備が完了しました。

The channel board is ready to be removed.

対処方法：マニュアルの手順に従って、< xxx >を抜去してください。作業が完了したら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Follow the procedure provided in the manual to remove xxx. After the removal is complete, click [Close].

32261 209024 (i)

チャンネルボード交換が完了しました。

Replace Channel Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209025 (i)

キャッシュメモリ増設が完了しました。

Install Cache Memories were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209026 (i)

シェアドメモリ増設が完了しました。

Install Shared Memories were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209027 (i)

シェアドメモリ減設が完了しました。

Remove Shared Memories were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209028 (i)

コントローラボード交換が完了しました。

Replace Controller Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209029 (i)

ディスクボード増設が完了しました。

Install Disk Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209030 (i)

ディスクボード減設の準備が完了しました。

The disk board is ready to be removed.

対処方法：マニュアルの手順に従って、< xxx >を抜去してください。作業が完了したら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Follow the procedure provided in the manual to remove xxx. After the removal is complete, click [Close].

32261 209031 (i)

ディスクボード交換が完了しました。

Replace Disk Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209032 (i)

LAN ボード交換が完了しました。

Replace LAN Board was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209033 (i)

HUB リセットが完了しました。

Reset HUB was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209036 (i)

キャッシュメモリ交換が完了しました。

Replacing the cache memory is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209037 (i)

FAN 交換が完了しました。

Replacing the fan is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209038 (i)

キャッシュメモリタイプ変更交換が完了しました。

Replacing the cache memory (type change) is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209039 (i)

バックアップモジュール閉塞が完了しました。

Blocking the backup module is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209040 (i)

バックアップモジュール閉塞が完了しました。

Blocking the backup module is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209043 (i)

選択されたコントローラボードの状態は Normal です。

コントローラボードを閉塞した場合、ストレージシステムの操作に大きな影響を与えるおそれがあります。

この操作を続けますか？

CTL Status of the selected controller board is Normal.

Blocking the controller board may have a significant impact on the operation of the storage system.

Are you sure you want to continue this operation?

対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

32261 209045 (W)

ディスクボードのタイプが一致していません。

Disk board types are not the same.

対処方法：ディスクボードのタイプ変更交換を実施し、ディスクボードタイプを一致させてください。

Replace disk boards by changing types so that all disk board types can be the same.

32261 209046 (i)

< xxx >のタイプ変更交換が完了しました。

Replacing the DKB (type change) of xxx is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209047 (i)

< xxx >のタイプ変更交換が完了しました。

Replacing the DKB (type change) of xxx is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32261 209048 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209049 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。

- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209050 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209051 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209052 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209053 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209054 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209055 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209056 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209057 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209058 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209059 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209060 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209061 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209062 (W)

< xxx >のユニファイドハイパバイザのリセットを実行します。この操作は、システムダウンまたはデータロス等の重大障害を引き起こす危険性があります。必ずマニュアルの指示に従って操作してください。

The unified hypervisor of xxx will be reset. This operation might cause a serious failure such as system down or data loss. Make sure to follow the procedure described in the manual.

対処方法：リセットするときは [リセット] ボタンを、リセットしないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To reset, click [Reset].

32261 209063 (W)

< xxx >のハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行します。この操作は、システムダウンまたはデータロス等の重大障害を引き起こす危険性があります。必ずマニュアルの指示に従って操作してください。

The hypervisor network module of xxx will be reset. This operation might cause a serious failure such as system down or data loss. Make sure to follow the procedure described in the manual.

対処方法：リセットするときは [リセット] ボタンを、リセットしないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To reset, click [Reset].

32261 209064 (W)

ストレージシステム内で閉塞している CFM により、CFM の冗長度が失われたため、ファームウェア情報を手動で回復させる必要があります。

The firmware information must be manually restored because CFM redundancy is lost due to blocked CFMs in the storage system.

対処方法：閉塞しているすべての CFM を交換した後に、オンラインでファームウェアを更新してください。

Replace all blocked CFMs, and then update the firmware online.

32261 209065 (i)

< xxx >のユニファイドハイパバイザをリセットしました。

The unified hypervisor of xxx has been reset.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209066 (i)

< xxx >のハイパバイザネットワークモジュールをリセットしました。

The hypervisor network module of xxx has been reset.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209067 (i)

< xxx >のNASユニファイドファームウェアをリセットしました。

The NAS unified firmware of xxx has been reset.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209068 (i)

ユニファイドハイパバイザ保守モードを設定しました。

The unified hypervisor maintenance mode has been set.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209069 (i)

チャンネルボード減設の準備が完了しました。

The channel board is ready to be removed.

対処方法：マニュアルの手順に従って、< xxx >を抜去してください。次に、NAS モジュール用のバッテリー (BAT-F10/F20) を抜去してください。作業が完了したら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Remove xxx by following the procedure described in the manual, remove the battery for the NAS module, BAT-F10/F20, and then click [Close].

32261 209070 (i)

チャンネルボードボックス増設が完了しました。

The channel board box has been installed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209071 (i)

チャンネルボードボックス減設の準備が完了しました。

The channel board box is ready to be removed.

対処方法：マニュアルの手順に従って< xxx >を抜去し、チャンネルボードボックスを減設してください。作業が完了したら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Remove the xxx and then the channel board box by following the procedure described in the manual. When the removal is complete, click [Close].

32261 209072 (i)

PCIe チャンネルボード交換が完了しました。

The PCIe channel board has been replaced.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209073 (i)

スイッチパッケージ交換が完了しました。

The switch package has been replaced.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209074 (i)

PCIe ケーブルコネクションパッケージ交換が完了しました。

The PCIe-cable connecting package has been replaced.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209075 (W)

< xxx >のNAS ユニファイドファームウェアのリセットを実行します。この操作は、システムダウンまたはデータロス等の重大障害を引き起こす危険性があります。必ずマニュアルの指示に従って操作してください。

The NAS unified firmware of xxx will be reset. This operation might cause a serious failure such as system down or data loss. Make sure to follow the procedure described in the manual.

対処方法：リセットするときは [リセット] ボタンを、リセットしないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To reset, click [Reset].

32261 209076 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209077 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209078 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209079 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209080 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209081 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209082 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209083 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209084 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209085 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209086 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209096 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209097 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209098 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209099 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209100 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209101 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209102 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209103 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209104 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209105 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209106 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209107 (W)

コントローラのタイプが一致していません。

Controller board types are not the same.

対処方法：コントローラボードのタイプ変更交換を実施し、コントローラボードタイプを一致させてください。

Replace controller boards by changing types so that controller board types can be the same.

32261 209108 (W)

暗号化環境が設定されています。

The encryption environment setting is applied.

対処方法：保守作業が完了してから、暗号化鍵の外部バックアップを実施してください。

Wait until the maintenance operation is complete, and then back up the encryption keys to a location outside the storage system.

32261 209111 (i)

< xxx >のタイプ変更交換が完了しました。

Replacing xxx (type change) is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209112 (i)

< xxx >のタイプ変更交換が完了しました。

Replacing xxx (type change) is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32261 209113 (W)

< xxx >の CHB タイプが一致していません。

Types of CHBs installed on xxx are different.

対処方法：CHB のタイプ変更交換を実施し、CHB タイプを一致させてください。

Perform Replace Channel Board (Type Change) to have the CHB type match each other.

32261 209114 (i)

SFP のタイプ変更が完了しました。

Change SFP Type is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209115 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209116 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209117 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209118 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209119 (W)

バックアップモジュールとアクセラレータモジュールが混載された状態です。

BKMFs whose types are Accelerator Module and Backup Module coexist.

対処方法：タイプ変更交換を続けて、BKMF-x0 と BKMF-x2 の部品種別を一致させてください。

Repeat Replace (Type Change) until the type becomes the same among BKMF-x0 and BKMF-x2.

32261 209120 (i)

キャッシュメモリ減設が完了しました。

Removal of the cache memory is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209121 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209122 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.

- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209123 (i)

CFM 交換が完了しました。

Replacing the CFM is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209124 (i)

バッテリー交換が完了しました。

Replacing the Battery is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209125 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209126 (i)

バックアップモジュール交換が完了しました。

The Backup Module replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209127 (i)

DKCPS 交換が完了しました。

The DKCPS replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209128 (W)

< xxx >が閉塞したため、閉塞時のダンプが保持されています。このまま操作を続けると、ダンプが上書きされます。操作を続けますか？

There is a dump file collected when xxx was blocked. If you continue the operation, the dump file will be overwritten. Are you sure you want to continue the operation?

対処方法：操作を続けるときは [OK] ボタンをクリックしてください。

保持されている閉塞時のダンプを取得するときには [Cancel] ボタンをクリックしてください。その後、メニューの [システム管理] から [システムダンプダウンロード] を選択して、ダンプを取得してください。

To continue, click OK.

To download the retained dump file, click Cancel, select System Management from the menu, select Download System Dump, and then download the dump file.

32261 209129 (i)

マルチディスクボード増設が完了しました。

The multi disk board installation is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209130 (i)

マルチチャネルボード増設が完了しました。

The multi channel board installation is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209133 (i)

バックアップモジュールタイプ変更交換が完了しました。

Replace Backup Module (Type Change) is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209134 (i)

アクセラレータモジュール交換が完了しました。

Replace Accelerator Module is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209135 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

。 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。

- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209136 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209137 (i)

Storage Management Controller 交換が完了しました。

Storage management controller replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209138 (i)

FAN モジュール交換が完了しました。

FAN module replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209139 (i)

FAN モジュールのタイプ変更交換が完了しました。

FAN module type change replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209140 (i)

表示するデータはありません。

There is no data to be displayed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32261 209141 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209142 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209143 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209144 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209145 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utilityにログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32261 209147 (i)

アラートコンプリートが完了しました。

The selected alert is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click OK.

4.4 部位コード 32361

32361 203012 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32361 205002 (E)

ドライブが選択されていません。

Drive is not selected.

対処方法：ドライブを選択してから再操作してください。

Select Drive, and then retry the operation.

32361 205003 (E)

ドライブが複数選択されています。

Two or more Drives are selected.

対処方法：ドライブを1つ選択してから、再操作してください。

Select one Drive, and then retry the operation.

32361 205005 (E)

ENC が選択されていません。

ENC is not selected.

対処方法：ENC を選択してから再操作してください。

Select ENC, and then retry the operation.

32361 205014 (E)

選択されたドライブは、コピー中ではありません。

The selected drive is not being copied.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 207004 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32361 207006 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32361 209001 (W)

スペア退避を実行しますか？

Do you execute sparing from a drive to a reserve disk?

対処方法：スペア退避をするときは [はい] をクリックしてください。

Click [yes], when you perform sparing.

32361 209007 (i)

ドライブ保守閉塞が完了しました。

Block Drives were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 209008 (i)

ドライブ増設が完了しました。

Install Drives were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 209009 (i)

コピー処理の中止が完了しました。

The copy process has been stopped.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 209010 (i)

ドライブ減設が完了しました。

Remove Drives were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 209011 (i)

ENC 交換が完了しました。

Replace ENC was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32361 209012 (W)

選択されたドライブが抜去されていません。

Any of the selected drives has not been removed.

対処方法：選択したドライブを抜いてから、[OK] ボタンをクリックしてください。選択されたドライブの LED を強制的に消灯する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。選択したドライブをすべて抜いていても本メッセージが表示される場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Remove the selected drives, and then click [OK]. To forcibly turn off the LEDs of the selected drives, click [Cancel].

If this message is displayed again after removing all of the selected drives, contact customer support provided in the manual.

32361 209013 (W)

選択されたドライブの LED を強制的に消灯します。

LEDs of the selected drives will be turned off forcibly.

対処方法：選択したドライブがすべて抜かれていることを確認してから、[OK] ボタンをクリックしてください。

Verify that all of the selected drives are removed, and then click [OK].

4.5 部位コード 32461

32461 205002 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

Check the contents, and retry.

32461 205003 (E)

ユーザが選択されていません。

User is not selected.

対処方法：ユーザを選択してから再操作してください。

Select User, and then retry the operation.

32461 205004 (E)

ビルトインユーザは削除できません。

The built-in user cannot be deleted.

対処方法：ビルトインユーザ以外のユーザを選択してから、再操作してください。

Select other than an Built-in user, and then retry the operation.

32461 205009 (E)

External ユーザは編集できません。

The External user cannot be edited.

対処方法：External ユーザ以外のユーザを選択してから、再操作してください。

Select other than an External user, and then retry the operation.

32461 205010 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

Check the contents, and retry.

32461 205011 (E)

ユーザが選択されていません。

User is not selected.

対処方法：ユーザを選択してから再操作してください。

Select User, and then retry the operation.

32461 205012 (E)

ユーザが複数選択されています。

Two or more Users are selected.

対処方法：ユーザを1つ選択してから、再操作してください。

Select one User, and then retry the operation.

32461 205019 (E)

ユーザグループの選択数が正しくありません。

The number of selected user groups is not valid.

対処方法：1から8個のユーザグループを選択してください。

Select 1 to 8 user groups.

32461 205020 (E)

ログインしたユーザ自身のユーザアカウントは削除できません。

A login user cannot remove his or her own user account.

対処方法：別のユーザアカウントを選択してから、再操作してください。

Select a different user account, and then retry the operation.

32461 207001 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32461 207005 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32461 207006 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32461 207007 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32461 207008 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32461 207018 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

32461 209013 (i)

ユーザ作成が完了しました。

Create User was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32461 209014 (i)

ユーザ削除が完了しました。

Delete Users were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32461 209015 (i)

ユーザ編集が完了しました。

Edit User was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32461 209016 (i)

ユーザアカウント情報のバックアップが完了しました。

Backup of the user account information is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32461 209017 (i)

ユーザアカウント情報のリストアが完了しました。

Restoration of the user account information is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32461 209021 (W)

このユーザアカウントは保守員のメンテナンス作業にも使用されます。

パスワードを変更した場合は、保守員にパスワードを連絡する必要があります。

操作を続けますか？

This user account is used by your service engineer for maintenance. If the password is changed, the service engineer must be informed of the new password. Do you want to continue this operation?

対処方法：操作を続けるときは [OK] ボタンを、操作を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

32461 209022 (W)

このユーザアカウントは保守員のメンテナンス作業にも使用されます。

設定を変更した場合は、保守員に変更内容を連絡する必要があります。

操作を続けますか？

This user account is used by your service engineer for maintenance. If the user information is edited, the service engineer must be informed of the new information. Do you want to continue this operation?

対処方法：操作を続けるときは [OK] ボタンを、操作を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

4.6 部位コード 32561

32561 203101 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 203201 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 203202 (E)

[Syslog] タブ上のプライマリサーバのクライアント証明書のアップロードに失敗しました。

The client certificate file of the primary server cannot be uploaded on the [Syslog] tab.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 203203 (E)

[Syslog] タブ上のプライマリサーバのルート証明書のアップロードに失敗しました。

The root certificate file of the primary server cannot be uploaded on the [Syslog] tab.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 203204 (E)

[Syslog] タブ上のセカンダリサーバのクライアント証明書のアップロードに失敗しました。

The client certificate file of the secondary server cannot be uploaded on the [Syslog] tab.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 203205 (E)

[Syslog] タブ上の、セカンダリサーバのルート証明書のアップロードに失敗しました。

The root certificate file of the secondary server cannot be uploaded on the [Syslog] tab.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 205001 (E)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

32561 205002 (W)

テーブル行が選択されていません。

No table rows are selected.

対処方法：テーブル行を1つ以上選択してください。

Select one or more table rows.

32561 205003 (W)

アラート通知のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Notification Alert is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205004 (W)

テーブル行が選択されていないか、または複数選択されています。

No table row, or two or more table rows are selected.

対処方法：テーブル行を1つ選択してください。

Select one table row.

32561 205005 (W)

選択行を削除します。よろしいですか？

Are you sure you want to remove the selected rows?

対処方法：削除するときは [OK] ボタンを、削除しないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To remove the rows, click [OK].

32561 205101 (E)

[Email] タブ上で入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid on the [Email] tab.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

32561 205102 (W)

登録できるメールアドレスの数が最大値に達しているため、これ以上登録できません。

No more e-mail addresses can be registered because the number of registered e-mail addresses has reached the maximum.

対処方法：メールアドレスの登録数を減らしてから、再操作してください。

Reduce the number of registered e-mail addresses, and then retry the operation.

32561 205103 (W)

[Email] タブ上のメール通知（有効/無効）のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Email Notice (Enable/Disable) is not selected on the [Email] tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205104 (W)

[Email] タブ上のメールアドレス (To) に、メールアドレスが登録されていません。

No e-mail addresses are registered to Mail Address (To) on the [Email] tab.

対処方法：[登録アドレス] テーブル上に、少なくとも1つのメールアドレスが表示されるように、メールアドレスを登録してください。

Register e-mail addresses so that at least one e-mail address appears on the [Registered Addresses] table.

32561 205105 (W)

[Email] タブ上の SMTP 認証 (有効/無効) のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for SMTP Authentication (Enable/Disable) is not selected on the [Email] tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205106 (E)

[Email] タブ上のメールサーバのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Mail Server is not selected on the [Email] tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205107 (W)

保守員用の情報が設定されています。

次のどれかを変更した場合は、保守員に変更内容を連絡する必要があります。操作を続けますか？

- メールアドレス (From)
- メールサーバ設定
- SMTP 認証

The information for the service engineer is set, and any changes in the following items must be notified to the service engineer. Do you want to continue this operation?

- Email Address (From)
- Mail Server Settings
- SMTP Authentication

対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

32561 205108 (W)

[Email] タブ上の ASSIST 設定 (有効/無効) のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for ASSIST Settings (Enable/Disable) is not selected on the Email tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205109 (W)

[Email] タブ上の ALIVE 通知 (有効/無効) のラジオボタンが選択されていません。
The radio button for ALIVE Notice (Enable/Disable) is not selected on the Email tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205201 (E)

[Syslog] タブ上で入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid on the [Syslog] tab.

対処方法 : ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

32561 205202 (W)

[Syslog] タブ上の転送プロトコルのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Transfer Protocol is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205203 (W)

[Syslog] タブ上のプライマリサーバ (有効/無効) のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Primary Server (Enable/Disable) is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205204 (W)

[Syslog] タブ上の、プライマリサーバの Syslog サーバのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Syslog Server of Primary Server is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205205 (W)

[Syslog] タブ上のセカンダリサーバ (有効/無効) のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Secondary Server (Enable/Disable) is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205206 (W)

[Syslog] タブ上の、セカンダリサーバの Syslog サーバのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Syslog Server of Secondary Server is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法 : ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205207 (W)

[Syslog]タブのプライマリサーバとセカンダリサーバに同じ IP アドレスまたはホスト名が指定されています。

The same IP address or host name is specified for the primary server and the secondary server on the Syslog tab.

対処方法：正しい IP アドレスまたはホスト名を設定してください。

Enter the correct IP address or host name.

32561 205208 (W)

[Syslog] タブ上のリトライのラジオボタン（有効/無効）が選択されていません。

The radio button for Retry (Enable/Disable) is not selected on the [Syslog] tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205209 (E)

[Syslog] タブ上のプライマリサーバのクライアント証明書が設定されていません。

The client certificate of the primary server is not set on the [Syslog] tab.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32561 205210 (E)

[Syslog] タブ上のプライマリサーバのルート証明書が設定されていません。

The root certificate of the primary server is not set on the [Syslog] tab.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32561 205211 (E)

[Syslog] タブ上のセカンダリサーバのクライアント証明書が設定されていません。

The client certificate of the secondary server is not set on the [Syslog] tab.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32561 205212 (E)

[Syslog] タブ上のセカンダリサーバのルート証明書が設定されていません。

The root certificate of the secondary server is not set on the [Syslog] tab.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32561 205301 (E)

[SNMP] タブ上で入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid on the [SNMP] tab.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

32561 205303 (W)

[SNMP] タブ上の SNMP エージェント（有効/無効）のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for SNMP Agent (Enable/Disable) is not selected on the [SNMP] tab.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

32561 205304 (W)

登録できるトラップ送信先の数が最大値に達しているため、これ以上登録できません。

No more trap destinations can be added because the number of trap destinations that are added has reached the maximum.

対処方法：登録済みのトラップ送信先を変更してください。または、不要なトラップ送信先を削除してから、再操作してください。

Change the added trap destination. Alternatively, delete unnecessary trap destinations, and then retry the operation.

32561 205305 (W)

登録できるユーザ名の数最大値に達しているため、これ以上登録できません。

No more user names can be added because the number of user names that are added has reached the maximum.

対処方法：登録済みのユーザ名を変更してください。または、不要なユーザ名を削除してから、再操作してください。

Change the added user name. Alternatively, delete unnecessary user names, and then retry the operation.

32561 205401 (W)

入力されたメールアドレスは、すでに使用されています。

The entered e-mail address is already used.

対処方法：別のメールアドレスを指定してください。

Enter a different e-mail address.

32561 205402 (W)

入力されたコミュニティは、すでに使用されています。

The entered community is already used.

対処方法：別のコミュニティを指定してください。

Enter a different community.

32561 205403 (W)

入力された IP アドレスは、すでに使用されています。

The entered IP address is already used.

対処方法：別の IP アドレスを指定してください。

Enter a different IP address.

32561 205404 (W)

登録できるコミュニティの数最大値に達しているため、これ以上登録できません。

No more communities can be added because the number of communities that are added has reached the maximum.

対処方法：登録済みのコミュニティを変更してください。または、不要なコミュニティを削除してから、再操作してください。

Change the added community. Alternatively, delete unnecessary communities, and then retry the operation.

32561 205406 (W)

入力されたユーザ名は、リクエスト許可設定で、すでに使用されています。

The entered user name is already added in the request authentication settings.

対処方法：使用していないユーザ名を入力してください。

Enter a user name that is not used.

32561 205407 (W)

指定された IP アドレスは、登録済または登録しようとしている IP アドレスと重複していません。

The specified IP address is the same as the one that is already added or is ready to be added.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32561 207001 (E)

エラーが発生しました。

An error occurred.

対処方法：次に示すエラーコードのリストから、エラーの内容を確認してください。

Verify the details of the error from the following error code list.

32561 207002 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32561 207114 (E)

クライアント側で予期せぬエラーが発生しました。

An unexpected error occurred on the client side.

対処方法：しばらくしてから再ログインしてください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, log in again, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32561 207115 (E)

クライアント側で予期せぬエラーが発生しました。

An unexpected error occurred on the client side.

対処方法：[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再ログインしてください。その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [Cancel]. Wait for a while, log in again, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32561 209000 (i)

アラート通知の設定が完了しました。

The Alert Notifications setting is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32561 209001 (i)

テストメールを送信しました。

A test e-mail has been sent.

対処方法：設定した送信先に、テストメールが届いていることを確認してください。

Verify that the test e-mail was delivered to the specified destination.

32561 209002 (i)

テストメールを送信しました。

A test e-mail has been sent.

対処方法：設定した送信先に、テストメールが届いていることを確認してください。

Verify that the test e-mail was delivered to the specified destination.

32561 209101 (i)

テストメッセージを送信しました。

A test message has been sent.

対処方法：設定した送信先に、テストメッセージが届いていることを確認してください。

Verify that the test message was delivered to the specified destination.

32561 209201 (i)

テストトラップを送信しました。

A test trap has been sent.

対処方法：設定した送信先に、テストトラップが届いていることを確認してください。

Verify that the test trap was delivered to the specified destination.

4.7 部位コード 32661

32661 205000 (E)

プログラムプロダクトが選択されていません。

No program products are selected.

対処方法：プログラムプロダクトを1つ以上選択してください。

Select one or more program products.

32661 205001 (E)

指定されたプログラムプロダクトは、インストールされていません。

The specified program product is not installed.

対処方法：ライセンスの状態を確認してください。

Verify the license status.

32661 205002 (E)

指定されたプログラムプロダクトは、Installed (Disabled)状態でないため、有効に設定できません。

The specified program product cannot be enabled because the status is not Installed (Disabled).

対処方法：ライセンスの状態を確認してください。

Verify the license status.

32661 205003 (E)

指定されたプログラムプロダクトは、キータイプがTermでないため、無効に設定できません。

The specified program product cannot be disabled because the license key type is not Term.

対処方法：ライセンスのキータイプを確認してください。

Verify the license key type.

32661 205004 (E)

指定されたプログラムプロダクトは、Installed 状態でないため、無効に設定できません。
The specified program product cannot be disabled because the status is not Installed.

対処方法：ライセンスの状態を確認してください。

Verify the license status.

32661 205005 (E)

キーコードが入力されていません。

No key code.

対処方法：キーコードを入力してください。

Enter the key code.

32661 205006 (E)

ライセンスキーファイルが選択されていません。

The license key file is not selected.

対処方法：ライセンスキーファイルを選択してください。

Select a license key file.

32661 205007 (E)

キーコードの文字数が正しくありません。

The number of characters for the key code is not valid.

対処方法：75 文字で入力してください。

Enter the key code with 75 characters.

32661 205008 (E)

キーコードに使用できない文字が含まれています。

Invalid characters are used in the key code.

対処方法：半角英数字だけを使用して入力してください。

Enter alphanumeric characters only.

32661 205009 (E)

ライセンスキーファイル名が 200 文字を超えています。

The license key file name exceeds 200 characters.

対処方法：ライセンスキーファイルを上の階層に移動させて、ファイル名を 200 文字以内にしてから、再操作してください。

Move the license key file to an upper hierarchy so as to have the file name be within 200 characters, and then retry the operation.

32661 205010 (E)

ライセンスキーファイルのアップロードに失敗しました。

The license key file cannot be uploaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 206000 (E)

ライセンス情報を取得できませんでした。

The license information cannot be obtained.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 206001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 206002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 206003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 206004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32661 207001 (E)

エラーが発生しました。

An error occurred.

対処方法：次に示すエラーコードのリストから、エラーの内容を確認してください。

Verify the details of the error from the following error code list.

32661 209000 (i)

インストールが完了しました。

The installation is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32661 209001 (i)

ライセンスアンインストールが完了しました。

The license removal is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32661 209002 (i)

ライセンスが有効になりました。

The license is enabled.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32661 209003 (i)

ライセンスが無効になりました。

The license is disabled.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

32661 209004 (i)

全てのプログラムプロダクトのライセンス状態の更新が完了しました。

Updating the license status of all software is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click Close.

4.8 部位コード 32761

32761 205001 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

Verify the entered values, and then retry the operation.

32761 205002 (W)

NTP サーバのドメイン名または IP アドレスに使用できない文字が入力されています。

Invalid characters are used in the domain name or IP address of at least one NTP server.

対処方法：設定内容を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

32761 209002 (i)

日時設定が完了しました。

Set up Date & Time was completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

4.9 部位コード 32861

32861 200000 (i)

ログイン画面設定を変更しました。

The login window setting has been changed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32861 204000 (E)

デフォルト表示する画面の設定に失敗しました。

The window displayed by default cannot be set.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

32861 204001 (W)

保守ポートと内部ネットワークのネットワークアドレス設定が競合しています。

The same network address is set for the maintenance port and the internal network.

対処方法：保守ポートと内部ネットワークで異なるネットワークアドレスを設定してから、再操作してください。

Set different network addresses for the maintenance port and the internal network address, and then retry the operation.

32861 205002 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entries, and then retry the operation.

32861 205003 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

Check the contents, and retry.

32861 206000 (E)

デフォルト表示する画面が選択されていません。

The window displayed by default is not selected.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

32861 207001 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32861 209004 (i)

ネットワーク拒否設定が完了しました。ESMを再起動します。

しばらくしてから再ログインしてください。

Setting up the network permission is complete and ESM will restart. Wait for a while, and then log in again.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32861 209005 (i)

新しいネットワーク設定を有効にするには、ESM を再起動する必要があります。

To enable the new network settings, ESM needs to be restarted.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックして ESM を再起動してください。ESM が再起動を終えるのを待ってから再ログインしてください。

To restart ESM, click OK. Wait until the ESM restart is complete, and then log in again.

32861 209006 (i)

ネットワーク設定が完了しました。

The network settings are complete.

対処方法 : [閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32861 209007 (E)

ネットワーク拒否設定で、エラーが発生しました。

An error occurred during setup of the network permission .

対処方法 : 次に示すエラーコードのリストから、エラーの内容を確認してください。

Verify the details of the error from the following error code list.

32861 209008 (i)

ESM リブートを開始しました。

しばらくしてから再ログインしてください。

Rebooting the ESM is started. Wait for a while, and then log in again.

対処方法 : [閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32861 209123 (i)

ネットワーク設定の変更を反映しています。OK をクリックしてログアウトし、数分後に再ログインしてください。

The change of network settings is being reflected. Click [OK] to log out, and log in again a few minutes later.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

4.10 部位コード 32961

32961 203014 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法 : この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32961 205001 (E)

新規ドライブボックス数が選択されていません。

The number of new Drive Boxes are not selected.

対処方法：新規ドライブボックス数を選択してから再操作してください。

Select the number of new Drive Boxes, and then retry the operation.

32961 205002 (E)

ドライブボックス種別が選択されていません。

Drive Box type is not selected.

対処方法：ドライブボックス種別を選択してから再操作してください。

Select Drive Box type, and then retry the operation.

32961 205003 (E)

ドライブボックスが選択されていません。

Drive Box is not selected.

対処方法：ドライブボックスを選択してから再操作してください。

Select Drive Box, and then retry the operation.

32961 205004 (E)

Xパスケーブルが選択されていません。

X-path Cable is not selected.

対処方法：Xパスケーブルを選択してから再操作してください。

Select X-path Cable, and then retry the operation.

32961 205005 (E)

最大搭載数を超えるため、DKUを増設できません。

No more DKUs can be installed because the number of DKUs exceeds the maximum.

対処方法：設定を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

32961 205008 (W)

減設可能なドライブボックスが存在しません。

There is no drive box that can be removed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 205009 (E)

DKUタイプが選択されていません。

No DKU type is selected.

対処方法：DKUタイプを選択してから再操作してください。

Select DKU types, and then retry the operation.

32961 205010 (W)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entries, and then retry the operation.

32961 205011 (E)

最大搭載数を超えるため、ドライブボックスを増設できません。

No more drive boxes can be added because the number of drive boxes exceeds the maximum that can be installed.

対処方法：設定を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

32961 205013 (E)

減設する DKU 数が選択されていません。

No value is selected for Number of DKUs to Remove.

対処方法：減設する DKU 数を選択してから再操作してください。

Select the value, and then retry the operation.

32961 205014 (E)

シャーシが選択されていません。

No chassis is selected.

対処方法：シャーシを選択してから再操作してください。

Select one or more chassis, and then retry the operation.

32961 205016 (E)

新しいコントローラシャーシ数が選択されていません。

No value is selected for Number of New Controller Chassis.

対処方法：新しいコントローラシャーシ数を選択してから再操作してください。

Select the value, and then retry the operation.

32961 205017 (E)

減設するコントローラシャーシ数が選択されていません。

No value is selected for Number of Controller Chassis to Remove.

対処方法：減設するコントローラシャーシ数を選択してから再操作してください。

Select the value, and then retry the operation.

32961 205062 (E)

選択されたロケーションの部品は、タイプ変更交換できません。

The type of the selected part on the location cannot be changed.

対処方法：部品選択または操作内容を確認してから、再操作してください。

Verify that the selected part or the operation is correct, and then retry the operation.

32961 205079 (W)

DBF2 が搭載できないロケーションを指定しています。

Locations where DFB2 cannot be installed are specified.

対処方法：対象のロケーションに搭載できるドライブボックス種別をマニュアルで確認してから、再操作してください。

Verify the types of drive boxes that can be installed in each of the locations referring to the manual, and then retry the operation.

32961 207001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32961 207002 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32961 207003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

32961 207024 (i)

Xパスケーブル交換が完了しました。

The X-path cable replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 208016 (E)

次のどちらかの理由により、ドライブボックスの増設処理に失敗しました。

- <xxx>の接続が正しくない。
- <xxx>のタイプが画面で選択したタイプと一致していない。

Installing the drive box cannot be performed due to one of the following reasons.

- xxx is not properly connected.
- The type of xxx does not match the one selected on the window.

対処方法：次の確認をしてから、再操作してください。

- <xxx>と<xxx>が正しく接続されているか。
- <xxx>のタイプが画面で選択したタイプと一致しているか。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation.

- xxx is correctly connected to xxx.
- The type of xxx is the same as the one selected on the window.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32961 208017 (E)

<xxx>を検出できません。

xxx cannot be detected.

対処方法：次の確認をしてください。

- <xxx>と<xxx>が正しく接続されているか。
- <xxx>に障害または閉塞が発生していないか。

これらに問題がない場合は、次の部品を交換してから、再操作してください。

- <xxx>
- <xxx>
- <xxx>と<xxx>を接続するケーブル

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following items:

- *xxx* is correctly connected to *xxx*.
- No error or blockage occurs in *xxx*.

If there is no problem, replace the following parts, and then retry the operation.

- *xxx*
- *xxx*
- The cable connected *xxx* and *xxx*

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

32961 208018 (E)

< *xxx* >を検出できません。

xxx cannot be detected.

対処方法：次の確認をしてください。

- ドライブボックスの電源が ON になっているか。
- < *xxx* >と< *xxx* >が正しく接続されているか。
- < *xxx* >に障害または閉塞が発生していないか。

これらに問題がない場合は、次の部品を交換してから、再操作してください。

- < *xxx* >
- < *xxx* >
- < *xxx* >と< *xxx* >を接続するケーブル

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following items:

- The drive box is powered on.
- *xxx* is correctly connected to *xxx*.
- No error or blockage occurs in *xxx*.

If there is no problem, replace the following parts, and then retry the operation.

- *xxx*
- *xxx*
- The cable connected *xxx* and *xxx*

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32961 209004 (i)

ドライブボックス増設が完了しました。

Install Drive Boxes were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209005 (i)

ドライブボックス減設が完了しました。

Remove Drive Boxes were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209006 (i)

Locate LED 点灯が完了しました。

Turn on Locate LEDs were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209007 (i)

Locate LED 消灯が完了しました。

Turn off Locate LEDs were completed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209009 (i)

システム情報設定が完了しました。

The system information settings are complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209011 (i)

Xパス関連部品交換が完了しました。

The X-path related parts replacement is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209012 (W)

エアフィルタの使用期間情報をリセットしますか?

リセットから装置稼働時間の累計が1年を経過した時点で、エアフィルタの交換が通知されません。

Do you reset the duration of use for the air filter?

Replacing an air filter is notified when machine uptime reaches one year from resetting the duration.

対処方法：リセットするときは [OK] ボタンを、リセットしないときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To reset the duration, click [OK].

32961 209013 (i)

エアフィルタの使用期間情報をリセットしました。

Resetting the duration of use for the air filter is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209015 (i)

エアフィルタの交換通知設定の編集が完了しました。

Editing of the setting for the air filter replacement notice is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209019 (i)

Locate LED の点灯に失敗したシャーンがあります。

The Locate LED on some chassis could not be turned on.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

32961 209020 (i)

Locate LED の消灯に失敗したシャーシがあります。

The Locate LED on some chassis could not be turned off.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

32961 209021 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

32961 209022 (i)

コントローラシャーシ増設が完了しました。

Installing the controller chassis is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209023 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32961 209024 (i)

DKU 増設が完了しました。

Installing DKUs is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209025 (i)

コントローラシャーシ減設が完了しました。

Removing the controller chassis is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

32961 209026 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法：Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

32961 209027 (i)

DKU 減設が完了しました。

Removing DKUs is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

メッセージ(部位コードグループ 33nnn)

ここでは、部位コード 33061 から 33462 までのメッセージを示しています。

- [5.1 部位コード 33061](#)
- [5.2 部位コード 33161](#)
- [5.3 部位コード 33261](#)
- [5.4 部位コード 33361](#)
- [5.5 部位コード 33462](#)

5.1 部位コード 33061

33061 203101 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203102 (E)

監査ログファイルのエクスポートに失敗しました。

The audit log file cannot be exported.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203201 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203202 (E)

プライマリサーバのクライアント証明書のアップロードに失敗しました。

The client certificate file of the primary server cannot be uploaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203203 (E)

プライマリサーバのルート証明書のアップロードに失敗しました。

The root certificate file of the primary server cannot be uploaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203204 (E)

セカンダリサーバのクライアント証明書のアップロードに失敗しました。

The client certificate file of the secondary server cannot be uploaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 203205 (E)

セカンダリサーバのルート証明書のアップロードに失敗しました。

The root certificate file of the secondary server cannot be uploaded.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33061 205202 (E)

転送プロトコルのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Transfer Protocol is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205203 (E)

プライマリサーバ（有効／無効）のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Primary Server (Enable/Disable) is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205204 (E)

プライマリサーバの Syslog サーバのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Syslog Server of Primary Server is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205205 (E)

セカンダリサーバ（有効／無効）のラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Secondary Server (Enable/Disable) is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205206 (E)

セカンダリサーバの Syslog サーバのラジオボタンが選択されていません。

The radio button for Syslog Server of Secondary Server is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205207 (E)

プライマリサーバとセカンダリサーバに同じ IP アドレスまたはホスト名が指定されています。

The same IP address or host name is specified for the primary server and the secondary server.

対処方法：正しい IP アドレスまたはホスト名を設定してください。

Enter the correct IP address or host name.

33061 205208 (E)

リトライのラジオボタン（有効／無効）が選択されていません。

The radio button for Retry (Enable/Disable) is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205209 (E)

詳細情報出力のラジオボタン（有効／無効）が選択されていません。

The radio button for Output Detailed Information (Enable/Disable) is not selected.

対処方法：ラジオボタンを選択してから、再操作してください。

Select the radio button, and then retry the operation.

33061 205210 (E)

プライマリサーバのクライアント証明書が設定されていません。

The client certificate of the primary server is not set.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

33061 205211 (E)

プライマリサーバのルート証明書が設定されていません。

The root certificate of the primary server is not set.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

33061 205212 (E)

セカンダリサーバのクライアント証明書が設定されていません。

The client certificate of the secondary server is not set.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

33061 205213 (E)

セカンダリサーバのルート証明書が設定されていません。

The root certificate of the secondary server is not set.

対処方法：設定内容を確認してください。

Verify the setting.

33061 209101 (i)

テストメッセージを送信しました。

A test message has been sent.

対処方法：syslog サーバにメッセージが届いていることを確認してください。

Verify that the syslog server received the test message.

33061 209201 (i)

監査ログ syslog サーバの設定が完了しました。

The setting of the audit log syslog server is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

33061 209202 (i)

Maintenance Utility が接続している CTL から ESM の監査ログをエクスポートします。

Audit logs of ESM will be exported from the CTL connected to Maintenance Utility.

対処方法：処理を続けるときは、[OK] をクリックしてください。

ESM の監査ログは、< xxx >および< xxx >のそれぞれに蓄積されています。一つ目の CTL から ESM の監査ログのエクスポートを終えた後、もう一方の CTL から監査ログをエクスポートしてください。

To continue, click OK.

The audit logs of ESM are stored on xxx and xxx. Export the audit logs from one CTL and then the other.

33061 209203 (i)

DKC の監査ログをエクスポートします。

Audit logs of DKC will be exported.

対処方法：処理を続けるときは、[OK] をクリックしてください。

To continue, click OK.

33061 209212 (i)

Maintenance Utility が接続している AMC から ESM の監査ログをエクスポートします。

Audit logs of ESM will be exported from the AMC connected to Maintenance Utility.

対処方法：処理を続けるときは、[OK] をクリックしてください。

ESM の監査ログは、< xxx >および< xxx >のそれぞれに蓄積されています。一つ目の AMC から ESM の監査ログのエクスポートを終えた後、もう一方の AMC から監査ログをエクスポートしてください。

To continue, click OK.

The audit logs of ESM are stored on xxx and xxx. Export the audit logs from one AMC and then the other.

5.2 部位コード 33161

33161 200002 (i)

アラート情報を取得できませんでした。

The alert information cannot be obtained.

対処方法：装置の構成を確認してください。

Verify the configuration of the storage system.

33161 200003 (i)

ESM からのアラート情報を取得できませんでした。

The alert information from the ESM cannot be obtained.

対処方法：装置の構成を確認してください。

Verify the configuration of the storage system.

33161 203001 (i)

表示するデータはありません。

There is no data to be displayed.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

33161 203002 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33161 203003 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33161 203101 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33161 207002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33161 207101 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

5.3 部位コード 33261

33261 209000 (i)

ファームウェア更新が正常に終了しました。

The firmware update was completed successfully.

対処方法：ファームウェア一覧に表示されるバージョンが正しく更新されたことを確認してください。

Check the version of firmware was updated correctly.

33261 209002 (E)

ファームウェアファイルが選択されていません。

Firmware File is not selected.

対処方法：ファームウェアファイルが選択されているか確認してから、再操作してください。

Check Firmware File is selected, and then retry the operation.

33261 209003 (E)

ファームウェアファイル名が文字数の上限を超えています。

Firmware File name exceeds the maximum characters.

対処方法：ファームウェアファイル名を短くしてから、再操作してください。

Shorten the file name, and then retry the operation.

33261 209004 (E)

Web サーバと通信中に内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in communication with the web server.

対処方法：問い合わせ窓口にご連絡してください。

Contact Support Center.

33261 209005 (E)

カスタム定義ファイルが選択されていません。

Custom Definition File is not selected.

対処方法：カスタム定義ファイルが選択されているか確認してから、再操作してください。

Check Custom Definition File is selected, and then retry the operation.

33261 209006 (E)

カスタム定義ファイル名が文字数の上限を超えています。

Custom Definition File exceeds the maximum characters.

対処方法：カスタム定義ファイル名を短くしてから、再操作してください。

Shorten the file name, and then retry the operation.

33261 209007 (E)

Web サーバと通信中にタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33261 209008 (E)

Maintenance Utility 内で内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred in Maintenance Utility.

対処方法：問い合わせ窓口にご連絡してください。

Contact Support Center.

33261 209009 (W)

FcWizard が実行中です。

FcWizard is running.

対処方法：FcWizard が完了するのを待ってから、再操作してください。

Wait until FcWizard is complete, and then retry the operation.

33261 209010 (W)

ファームウェア更新が実行中です。

Firmware update is running.

対処方法：ファームウェア更新が完了するのを待ってから、再操作してください。

Wait until the firmware update is complete, and then retry the operation.

33261 209011 (i)

ESM または ESM OS のファームウェアを更新すると、対象の ESM がリブートされるため通信できなくなります。ファームウェア更新の進捗を確認したい場合、ESM の再起動後に再ログインしてください。

When the ESM or ESM OS is updated, communication with ESM is not available because ESM reboots. To check the progress of firmware update, login again after ESM reboots.

対処方法：操作を続ける場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

33261 209012 (i)

FcWizard 実行中に ESM または ESM OS のファームウェアが更新された場合、対象の ESM がリブートされるため通信できなくなります。ファームウェア更新の進捗を確認したい場合、ESM の再起動後に再ログインしてください。

If the ESM or ESM OS is updated in FcWizard, communication with ESM is not available because ESM reboots. To check the progress of firmware update, login again after ESM reboots.

対処方法：操作を続ける場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

33261 209013 (i)

ファームウェア更新処理により ESM の再起動が実行され、Maintenance Utility との接続が失われました。

Due to the firmware update, the ESM is restarted and the connection to Maintenance Utility is lost.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてログアウトし、Web ブラウザのキャッシュを削除してください。

ログアウト後、Maintenance Utility と接続可能になるまで 5 分待ってから、Maintenance Utility に再ログインしてください。

Click OK to log out, and then clear the cache of the web browser.

After logging out, wait for five minutes until the connection to Maintenance Utility is available, and then log back in to Maintenance Utility.

5.4 部位コード 33361

33361 003400 (i)

前回実行したファームウェア更新が成功しました。

The firmware renewal carried out last time succeeded.

対処方法：[OK] をクリックしてください。

新たにファームウェア更新を行う場合は、ファームウェア更新を再実施してください。

Please click [OK].

When doing a firmware renewal newly, please put a firmware renewal into effect.

33361 004301 (E)

ESM の Version 取得が失敗しました。

The ESM firmware version cannot be obtained.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.

- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004302 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗しました。

The ESM firmware cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004306 (W)

ESM の並列更新が失敗しました。

An error occurred on the ESM parallel firmware update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004307 (E)

ESM へファームウェアを書き込みできませんでした。

The firmware cannot be installed on the ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004308 (E)

ESM のファームウェア更新進捗確認が失敗しました。

The update progress of the ESM firmware cannot be obtained.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004309 (E)

ESM のベリファイが失敗しました。

The ESM cannot be verified.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004310 (E)

ESM のベリファイ進捗確認が失敗しました。

The progress of verifying the ESM cannot be obtained.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004312 (E)

ESM のリブートが失敗しました。

The ESM cannot be rebooted.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004313 (E)

ESM のファームウェア更新を完了できませんでした。

The ESM firmware cannot be completely updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004400 (i)

前回実行したファームウェア更新が成功しました。

The firmware renewal carried out last time succeeded.

対処方法：[OK] をクリックしてください。

新たにファームウェア更新を行う場合は、ファームウェア更新を再実施してください。

Please click [OK].

When doing a firmware renewal newly, please put a firmware renewal into effect.

33361 004401 (E)

前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004402 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 004403 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、

前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time

because the ESM firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004405 (E)

ESM のファームウェア転送が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the firmware could not be transferred to the ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004406 (E)

ESM または ESC のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the ESM or ESC firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004407 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004408 (E)

ESM のファームウェア更新進捗確認が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the update progress of the ESM firmware could not be obtained.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004409 (E)

ESM のベリファイが失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the ESM could not be verified.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004410 (E)

ESM のベリファイ進捗確認が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time

because the verification progress of the ESM could not be performed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004411 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time

because the ESM firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.

- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004412 (E)

ESM のファームウェア更新が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 004413 (E)

ESM のファームウェア更新の終了が失敗したため、
前回実行したファームウェア更新が失敗しました。

The firmware could not be updated last time
because the ESM firmware could not be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 005011 (W)

ファームウェアの情報取得中に論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue because a logic contradiction occurred during
firmware information collection.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005021 (W)

NASFWCF のアップロード中に通信エラーが発生しました。

A communication error occurred while uploading NASFWCF.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005022 (W)

NASFWCF のアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading NASFWCF.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005023 (W)

NASFWCF のアップロード中に論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue because a logic contradiction occurred while uploading NASFWCF.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005024 (W)

NASFWCF のアップロード中に通信エラーが発生しました。

NASFW の更新は実施できません。

A communication error occurred during the NASFWCF upload.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 005025 (W)

NASFWCF のアップロード中にエラーが発生しました。

NASFW の更新は実施できません。

An error occurred during the NASFWCF upload.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 005031 (W)

NASFW のバージョンチェック中に通信エラーが発生しました。

A communication error occurred while checking for the NASFWCF version.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005032 (W)

NASFW のバージョンチェックが失敗しました。

The NASFWCF version check cannot be performed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後、NAS エラーメッセージに表示されるエラーを解決してから、再操作してください。

解決方法がわからないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

< xxx >

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

After that, fix the error described in the NAS error message, and then retry the operation.

For information on how to fix the error, contact customer support provided in the manual.

xxx

33361 005033 (W)

指定されたファームウェアの組み合わせではNASFWを更新できません。

NASFWCF cannot be updated with the combination of the specified firmware versions.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

更新するファームウェアが NAS をサポートしたバージョンであることを確認してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Verify that the firmware version to install on the storage system supports NAS, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005034 (W)

NASFW のバージョンチェック中に通信エラーが発生しました。

NASFW の更新は実施できません。

A communication error occurred while the NASFW version is verified.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 005035 (W)

NASFW のバージョンチェックが失敗しました。

NASFW の更新は実施できません。

The NASFW version cannot be verified.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 005036 (W)

指定されたファームウェアの組み合わせではNASFWを更新できません。

The NASFW cannot be updated with the specified firmware combination.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 005037 (W)

NASFW のバージョンチェックが失敗しました。

The NASFWCF version check cannot be performed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005041 (W)

NASFW のアップロード中に通信エラーが発生しました。

A communication error occurred while uploading NASFWCF.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005042 (W)

NASFW のアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading NASFW.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005051 (W)

NASFW の更新中に通信エラーが発生しました。
A communication error occurred while updating NASFW.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005052 (W)

NASFW の更新中にエラーが発生しました。
An error occurred while updating NASFW.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
その後、NAS エラーメッセージに表示されるエラーを解決してから、再操作してください。
解決方法がわからないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
< xxx >
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
After that, fix the error described in the NAS error message, and then retry the operation.
For information on how to fix the error, contact customer support provided in the manual.
xxx

33361 005053 (W)

NASFW の更新中にエラーが発生しました。
An error occurred while updating NASFW.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005061 (W)

NASFW 更新処理の進捗確認中に通信エラーが発生しました。
A communication error occurred while checking for NASFW update progress.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005062 (W)

NASFW 更新処理の進捗確認中にエラーが発生しました。

An error occurred while checking for NASFW update progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後、NAS エラーメッセージに表示されるエラーを解決してから、再操作してください。

解決方法がわからないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

< xxx >

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

After that, fix the error described in the NAS error message, and then retry the operation.

For information on how to fix the error, contact customer support provided in the manual.

xxx

33361 005063 (W)

NASFW 更新処理の進捗確認中にエラーが発生しました。

An error occurred while checking for NASFW update progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005071 (W)

NASFW 更新の処理中に通信エラーが発生しました。

A communication error occurred while processing the NASFW update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 005072 (W)

更新した NASFW を適用中にエラーが発生しました。

An error occurred while applying the NASFW update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後、NAS エラーメッセージに表示されるエラーを解決してから、再操作してください。

解決方法がわからないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

< xxx >

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

After that, fix the error described in the NAS error message, and then retry the operation.

For information on how to fix the error, contact customer support provided in the manual.

xxx

33361 005073 (W)

更新した NASFW を適用中にエラーが発生しました。

An error occurred while applying the NASFW update.

対処方法 : [OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 009802 (W)

DKC が Ready 状態でないため、ESM 単体以外のファームウェア更新は実行できません。

The firmware update is available only for ESM because the DKC status is not Ready.

対処方法 : ESM 単体以外のファームウェアを更新するときは、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

障害または閉塞が発生している部品を回復してください。

その後、DKC の状態が Ready であることを確認してから、再操作してください。

To update firmware other than the ESM firmware, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.

If an error or a blockage occurred in a part, restore the part.

After that, verify that the DKC status is Ready, and then retry the operation.

33361 009803 (W)

DKC と通信ができないため、ESM 単体以外のファームウェア更新は実行できません。

The firmware update is available only for ESM because communication with DKC is not available.

対処方法 : ESM 単体以外のファームウェアを更新する場合は、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

障害または閉塞が発生していないときは、ファームウェア更新の設定を見直してから再操作してください。

To update firmware other than the ESM firmware, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.

If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

There is no error or blockage in any part, verify the firmware update setting, and then retry the operation.

33361 009804 (W)

DKC が Ready 状態でないため、ファームウェア更新は実行できません。
The firmware update is not available because the DKC status is not Ready.
対処方法：再ログインしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。
障害または閉塞が発生している部品を回復してください。
その後、DKC の状態が Ready であることを確認してから、再操作してください。
Log in again, and then verify the status of parts and alert information.
If an error or a blockage occurred in a part, restore the part.
After that, verify that the DKC status is Ready, and then retry the operation.

33361 009805 (i)

ファームウェア更新が完了しました。
The firmware update is complete.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

33361 009806 (E)

ファームウェア更新の終了処理が失敗しました。
The firmware update cannot be completed.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。
AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK].
Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
If the problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 009807 (E)

オンラインヘルプ画面が開けませんでした。
The online help window cannot be opened.
対処方法：ブラウザが起動できるように問題を解決してから、再操作してください。
Fix the problem with the browser, verify that the browser starts up, and then retry the operation.

33361 200101 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200102 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200120 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200197 (E)

セッションタイムアウトです。

A time-out error occurred.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

33361 200201 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200202 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200203 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200220 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200398 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200399 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200401 (E)

- メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200402 (E)
メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200403 (E)
メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200404 (E)
メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200405 (E)
メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200406 (W)
ファイルが選択されていません。
No files are selected.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200499 (E)
メディアファイルにフォーマット異常を検出しました。
The media file is in the invalid format.
対処方法：ファイルを選択してください。
Select files.
- 33361 200501 (E)
Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200502 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200503 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 200520 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201001 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201002 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201003 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201020 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201101 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201102 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201103 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201120 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201201 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201202 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201203 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201206 (E)

誤ったメディアが指定されたため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified media is not correct

対処方法：次のことを確認してから、再操作してください。

- ファームウェア更新用のメディアであること
- メディアをアップロード済みであること
- メディアタイプが正しいこと

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following conditions, and then retry the operation:

- The media is used for the firmware update.
- The media has been uploaded.
- The media type is correct.

If this problem occurs again, contact customer support.

33361 201220 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201301 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201302 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201303 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201304 (W)

バージョンダウングレードとなるファームウェアが検出されたため、ファームウェアの更新処理は中止されました。

The firmware cannot be updated, because the version will be downgraded.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

表示される機能 ID、ESM 用機能 ID を確認し、問題を解決してから再操作してください。

Click OK.

Verify the function ID and the function ID for ESM shown on the window, solve the problem, and then retry the operation.

33361 201305 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201306 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201307 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201308 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201309 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201320 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201400 (i)

ファームウェア更新が完了しました。

The firmware update is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

更新を有効にするために、ファームウェア画面のブラウザを閉じてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

To enable the update, close the Firmware window.

33361 201401 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201402 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201403 (E)

ファームウェアのアップロードは完了しましたが、ファームウェア更新中にエラーが発生しました。

The firmware upload is complete, but an error occurred during the firmware update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックして、ファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後で、次の対処を実施してください。

保守用 PC、MPC、ストレージシステム間のネットワーク構成を確認してください。

ネットワーク構成上にプロキシなどの中継サーバが接続されている場合は、一時的に中継サーバを経由しないネットワーク経路に変更してから、再操作してください。

それ以外の場合は、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態を確認してください。閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

閉塞が発生していないときは、DKCMAIN、CHB、DKB を対象にしてファームウェアを更新してください。

同じバージョンのファームウェアを再更新したときは、アップロードは省略されます。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click OK, click the close button on the Update Firmware window, and then perform the following procedure.

Check the network configuration of the maintenance PC, MPC, and storage system.

If a relay server, such as a proxy server, is connected to the network, temporarily use a different network not through the relay server, and then retry the operation.

If it is not the case, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts.

When a part is blocked, restore the part, and then retry the operation.

When no part is blocked, select DKCMAIN, CHB, and DKB, and then update the firmware.

If the updated firmware version is the same as the current one, the upload processing is skipped. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 201404 (W)

プロセッサの稼働率が上限を超えているため、ファームウェアの更新処理が中止されました。

The firmware cannot be updated because the processor usage rate exceeds the upper limit.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

I/O 処理を減らしてプロセッサの稼働率を下げってから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Reduce I/O to lower the processor usage rate, and then retry the operation.

If the problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201420 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201421 (E)

選択したファームウェアの更新はできません。

The selected firmware cannot be updated.

対処方法：ファームウェア更新に使用したファームウェアメディアが正しいか確認し、再操作してください。

Verify that the firmware media used for the firmware update is correct, and then retry the operation.

33361 201501 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201502 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201503 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201504 (i)

ESM がリブートしました。ファームウェア更新は継続しています。

ESM is rebooted. The online firmware update continues.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

約5分後に ESM に接続し、[管理] から [ファームウェア] を選択してください。

ファームウェア画面で、ファームウェア更新状態を確認してください。

ESM に接続できない場合は、ネットワーク障害もしくは DKC 障害の可能性がありますので、

ネットワークおよびDKCの状態を確認してください。

Click [OK].

Wait for about five minutes, connect to ESM, select [Firmware] under Administration.

On the Firmware window, verify the firmware update settings.

If it is not possible to connect to the ESM, verify the network and the storage system

because an error might occur in the network or the storage system.

33361 201505 (i)

ESMがリブートしました。ファームウェア更新は継続しています。

ESM is rebooted. The online firmware update continues.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

33361 201506 (i)

ファームウェア更新が完了し、ESMがリブートしました。

The firmware update is complete, and ESM is rebooted.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Environmental Settings 画面のアップデートの状態が Completed になるまで5分程度お待ちください。

Click [OK].

Wait for about five minutes until the update status on the Environmental Settings window changes to Completed.

33361 201507 (W)

Webサーバとの通信でエラーが発生しました。ファームウェア更新は継続しています。

An error occurred during communication with the web server. The online firmware update continues.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

ESMに接続してください。

ESMに接続できない場合は、ネットワーク障害もしくはDKC障害の可能性がありますので、ネットワークおよびDKCの状態を確認してください。

Click [OK].

Connect to ESM.

If it is not possible to connect to the ESM, verify the network and the storage system

because an error might occur in the network or the storage system.

33361 201520 (E)

Webサーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201601 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201602 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201603 (E)

ファームウェアのアップロードは完了しましたが、ファームウェア更新中にエラーが発生しました。

The firmware upload is complete, but an error occurred during the firmware update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックして、ファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後で、次の対処を実施してください。

保守用 PC、MPC、ストレージシステム間のネットワーク構成を確認してください。

ネットワーク構成上にプロキシなどの中継サーバが接続されている場合は、一時的に中継サーバを経由しないネットワーク経路に変更してから、再操作してください。

それ以外の場合は、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態を確認してください。閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

閉塞が発生していないときは、DKCMAIN、CHB、DKB を対象にしてファームウェアを更新してください。

同じバージョンのファームウェアを再更新したときは、アップロードは省略されます。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click OK, click the close button on the Update Firmware window, and then perform the following procedure.

Check the network configuration of the maintenance PC, MPC, and storage system.

If a relay server, such as a proxy server, is connected to the network, temporarily use a different network not through the relay server, and then retry the operation.

If it is not the case, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts.

When a part is blocked, restore the part, and then retry the operation.

When no part is blocked, select DKCMAIN, CHB, and DKB, and then update the firmware.

If the updated firmware version is the same as the current one, the upload processing is skipped. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 201604 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。

An error occurred while updating the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201620 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201701 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201702 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201703 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。
An error occurred while updating the firmware.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201704 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。
An error occurred while updating the firmware.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201720 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201801 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201802 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201803 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。
An error occurred while updating the firmware.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201804 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。
An error occurred while updating the firmware.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201820 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201900 (i)

ファームウェア更新が完了しました。

The firmware update is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

更新を有効にするために、ファームウェア画面のブラウザを閉じてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

To enable the update, close the Firmware window.

33361 201901 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201902 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201903 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。

An error occurred while updating the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201904 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。

An error occurred while updating the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201905 (E)

ファームウェア更新でエラーが発生しました。
An error occurred while updating the firmware.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 201920 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202001 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202002 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202003 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202004 (W)

ファームウェア更新を実施するためにはESMを強制リブートする必要があります。

To implement the firmware update, it is necessary to reboot the ESM forcibly.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

メニューの [システム管理] から [ESMリブート] を選択してESMをリブートしてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click [System Management] under Menu, and then click [Reboot ESM] to reboot the ESM.

33361 202020 (E)

Webサーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202101 (E)

Webサーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202102 (E)

Webサーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202103 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202110 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード<xxx>のESMに接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択してESMをリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202120 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード<xxx>のESMに接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択してESMをリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202201 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202202 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202203 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202210 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード< xxx >の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202220 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202301 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202302 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202303 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202310 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード< xxx >の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202320 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード< xxx >の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202401 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202402 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202403 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202410 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード<xxx>のESMに接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択してESMをリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202420 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード<xxx>のESMに接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択してESMをリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

33361 202501 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202502 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202503 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202510 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202520 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202601 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202602 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202603 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202605 (E)

ESM のタイムアウトを検出しました。

A time-out error occurred on the ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートしてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click [System Management] under Menu, and then click [Reboot ESM] to reboot the ESM.

33361 202606 (E)

ESMのタイムアウトを検出しました。

A time-out error occurred on the ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

メニューの [システム管理] から [ESMリブート] を選択してESMをリブートしてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click [System Management] under Menu, and then click [Reboot ESM] to reboot the ESM.

33361 202607 (E)

ESMのタイムアウトを検出しました。

A time-out error occurred on the ESM.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

メニューの [システム管理] から [ESMリブート] を選択してESMをリブートしてください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click [System Management] under Menu, and then click [Reboot ESM] to reboot the ESM.

33361 202610 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESMリブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202620 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESMリブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board *xxx*, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.
Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202701 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202702 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202703 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202710 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < *xxx* > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリポート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.
Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202720 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、
ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202801 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202802 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202803 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202810 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202820 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202901 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202902 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202903 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 202910 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、
ファームウェア更新を再操作してください。
ESM のリブート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.
Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 202920 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
約 30 分経過後にコントローラボード < xxx > の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リブート] を選択して ESM をリブートした後、

ファームウェア更新を再操作してください。

ESM のリポート時に問題が発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about 30 minutes, connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again. If an error occurs at rebooting the ESM, contact customer support.

33361 203000 (i)

ファームウェア更新が完了し、リポートしました。

Firmware renewal was completed and reboot.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

約 5 分後に ESM に接続し、[管理] から [ファームウェア] を選択してください。

ファームウェア画面で、ファームウェア更新状態を確認してください。

ESM に接続できない場合は、ネットワーク障害もしくは DKC 障害の可能性があるので、ネットワークおよび DKC の状態を確認してください。

Click [OK].

Wait for about five minutes, connect to ESM, select [Firmware] under Administration.

On the Firmware window, verify the firmware update settings.

If it is not possible to connect to the ESM, verify the network and the storage system

because an error might occur in the network or the storage system.

33361 203001 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203002 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203003 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203010 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード< xxx >の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、

ファームウェア更新を再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again.

33361 203020 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

コントローラボード< xxx >の ESM に接続し、メニューの [システム管理] から [ESM リポート] を選択して ESM をリポートした後、

ファームウェア更新を再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Connect to the ESM on the controller board xxx, select [System Management] under Menu and then [ESM Reboot] to reboot the ESM.

Then, update the firmware again.

33361 203101 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203102 (W)

DKC と通信ができないため、ファームウェア更新は実行できません。

The firmware cannot be updated because communication with DKC is not available.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

障害または閉塞が発生していないときは、ファームウェア更新の設定を見直してから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.

If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

If there is no error or blockage in any part, verify the firmware update setting, and then retry the operation.

33361 203103 (E)

ファームウェア更新の終了処理が失敗しました。

The firmware update cannot be completed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

33361 203104 (W)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

33361 203105 (E)

サーバでエラーが発生しました。

An error occurred on the server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203106 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203107 (E)

サーバでエラーが発生しました。

An error occurred on the server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203108 (W)

ユーザセッションが有効ではありません。

The user session is not valid.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Log in to Maintenance Utility again, and then retry the operation.

33361 203109 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203110 (W)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because an operation by a different user is in progress.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

しばらくしてから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for a while, and then retry the operation.

33361 203111 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203112 (E)

DKC でエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203113 (E)

サーバでエラーが発生しました。

An error occurred on the server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203114 (E)

サーバでエラーが発生しました。

An error occurred on the server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203115 (E)

サーバでエラーが発生しました。

An error occurred on the server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203116 (W)

ファームウェア更新中です。

The firmware is being updated.

対処方法：ファームウェア更新が完了するのを待ってから、再操作してください。

Wait until the firmware update is complete, and then retry the operation.

33361 203120 (W)

DKC と通信ができないため、ファームウェア更新は実行できません。

The firmware cannot be updated because communication with DKC is not available.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。

障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

障害または閉塞が発生していないときは、ファームウェア更新の設定を見直してから再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information.

If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then retry the operation.

If there is no error or blockage in any part, verify the firmware update setting, and then retry the operation.

33361 203201 (W)

システムロックの解除が失敗しました。

The system lock cannot be released.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203202 (W)

システムロックの解除が失敗しました。

The system lock cannot be released.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203203 (W)

システムロックの解除が失敗しました。

The system lock cannot be released.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203220 (W)

システムロックの解除が失敗しました。

The system lock cannot be released.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203501 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203502 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203503 (E)

ファームウェアの更新チェックが失敗しました。

The firmware update files cannot be verified.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各 부품の状態を確認してください。

閉塞が発生している部品を回復してから、再操作してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts.

When a part is blocked, restore the blocked part, and then retry the operation.

33361 203601 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203602 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203603 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203604 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：テクニカルサポート部署の支援を受けてください。

Please call the Technical Support Division.

33361 203701 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203702 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203703 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。
The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203801 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。
A time-out error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203802 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。
An error occurred during communication with the web server.
対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。
5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.
Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.
If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203803 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 203901 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203902 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 203903 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204000 (W)

ESM 並列更新でエラーが発生しました。

ESM parallel firmware update cannot continue due to an error.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK].

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204100 (W)

ESM の更新は成功しリブートしましたが、DKC でエラーが発生しました。

ESM firmware update was completed and reboot, but an error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、DKC の対処を実施してください。

Click [OK].

Wait for five minutes or longer, and then perform the troubleshooting of the storage system.

33361 204200 (W)

ESM の更新は成功しましたが、DKC でエラーが発生しました。

ESM firmware update was completed, but an error occurred on the storage system.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

DKC の対処を実施してください。

Click [OK].

Perform the troubleshooting of the storage system.

33361 204500 (i)

ファームウェア更新が完了し、 ESM がリブートしました。

The firmware update is complete, and ESM is rebooted.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

約 5 分後に ESM に接続してください。

ESM に接続できない場合は、ネットワーク障害もしくは DKC 障害の可能性がありますので、ネットワークおよび DKC の状態を確認してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for about five minutes, connect to ESM.

If it is not possible to connect to the ESM, verify the network and the storage system

because an error might occur in the network or the storage system.

33361 204601 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204602 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204603 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204605 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204606 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204607 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204608 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204609 (E)

ファームウェアファイルのアップロード中にエラーが発生しました。

An error occurred while uploading the firmware.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204620 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 204800 (W)

ESM と DKC の間でエラーが発生しました。

An error occurred between ESM and DKC.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

DKC の対処を実行する前に、[管理] から [ファームウェア] を選択してください。

ファームウェア画面で、ファームウェア更新状態を確認してください。
更新中であれば、進捗画面が表示されます。更新中でなければ、DKC の対処を実施してください。

Click [OK].

connect to ESM, select [Firmware] under Administration.

On the Firmware window, verify the firmware update settings before Performing the troubleshooting of the storage system.

If it is being updated, a progress screen will be displayed.

If it is not being updated, Perform the troubleshooting of the storage system.

33361 205101 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205102 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205103 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5 分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205201 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205202 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205203 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

5分以上経過してから、再度ファームウェアを更新してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Wait for five minutes or longer, and then update the firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 205301 (W)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

NASFW の更新は実施できません。

A time-out error occurred during communication with the web server.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 205302 (W)

Web サーバで HTTP ステータスエラーが発生しました。

NASFW の更新は実施できません。

An HTTP error occurred on the web server.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 205303 (W)

エラーが発生したため、処理を継続できません。

NASFW の更新は実施できません。

The processing cannot continue due to an error.

The NASFW cannot be updated.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

NASFW 以外を更新する場合は、このままファームウェア更新の操作を続けてください。

NASFW も更新する場合は、一度ファームウェア更新操作をキャンセルし、5分以上経過してから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click [OK].

To update firmware other than NASFW, continue the update operation.

To update firmware including NASFW, cancel the update operation, wait for five minutes or longer, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

33361 205601 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [X] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リポートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 205602 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 205603 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 205701 (E)

Web サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 205702 (E)

Web サーバとの通信でエラーが発生しました。

An error occurred during communication with the web server.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 205703 (W)

ESM 並列更新の実行に失敗したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue because an error occurred on ESM Parallel firmware update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてからファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

次の操作を行ってください。

- AMC-0/AMC-1 の ESM にそれぞれ接続し、ESM リブートを実行してください。
- システムロックを強制解除してください。
- 状態が Normal でない SMC が存在する場合、SMC 交換を実施し回復してください。

Click [OK], and then click the close button on the Update Firmware window.

Perform the following procedure.

- Connect to ESM on AMC-0 and that on AMC-1 respectively, and then perform Reboot ESM.
- Perform Force Release System Lock to unlock the system.
- If the storage management controller whose status is not Normal exists, replace it.

33361 208000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

33361 208001 (E)

仮想化が有効に設定されているパリティグループが存在するため、仮想化モードが未サポートのファームウェアバージョンに変更できません。

The firmware cannot be changed to the version that does not support the accelerated compression because the storage system contains parity groups with the accelerated compression enabled.

対処方法：次のどちらかに従って対処してください。

- 仮想化モードをサポートしているファームウェアバージョンを指定して更新する。
- すべてのパリティグループの仮想化を無効に設定してから、仮想化モードが未サポートのファームウェアに変更する。

Perform one of the following:

- Specify a firmware version that supports the accelerated compression, and then make the update.
- Disable the accelerated compression on all parity groups, and then change the firmware to a version that does not support the accelerated compression.

33361 208002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support.

33361 208003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 208004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 208005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 208006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 208007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 208008 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

33361 209120 (E)

DKCMAIN と DKB(SAS/12G)ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and DKB(SAS/12G) firmware versions is not valid.

対処方法：DKB(SAS/12G)と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and DKB(SAS/12G) firmware, and then retry the operation.

33361 209121 (E)

DKCMAIN と CHB(FC16G)ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CHB(FC16G) firmware versions is not valid.

対処方法：CHB(FC16G)と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and CHB(FC16G) firmware, and then retry the operation.

33361 209122 (E)

DKCMAIN と CHB(iSCSI)ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CHB(iSCSI) firmware versions is not valid.

対処方法：CHB(iSCSI)と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and CHB(iSCSI) firmware, and then retry the operation.

33361 209123 (E)

DKCMAIN と CHB(32G FC)ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CHB(32G FC) firmware versions is not valid.

対処方法：CHB(32G FC)と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and CHB(32G FC) firmware, and then retry the operation.

33361 209124 (E)

DKCMAIN と DKBN ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and DKBN firmware versions is not valid.

対処方法：DKBN と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and DKBN firmware, and then retry the operation.

33361 209125 (E)

DKCMAIN と ENC (NVMe/Gen3) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and ENC (NVMe/Gen3) firmware versions is not valid.

対処方法：ENC (NVMe/Gen3) と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and ENC (NVMe/Gen3) firmware, and then retry the operation.

33361 209126 (E)

DKCMAIN と DKBN ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and DKBN firmware versions is not valid.

対処方法：DKBN と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and DKBN firmware, and then retry the operation.

33361 209127 (E)

DKCMAIN と ENC (NVMe/Gen3) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and ENC (NVMe/Gen3) firmware versions is not valid.

対処方法：ENC (NVMe/Gen3) と DKCMAIN のファームウェアを選択して、再操作してください。

Select the DKCMAIN and ENC (NVMe/Gen3) firmware, and then retry the operation.

33361 209128 (E)

選択した DKCMAIN と EDKBN マイクロプログラムバージョンの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and EDKBN micro-program versions is not valid.

対処方法：DKCMAIN と EDKBN マイクロプログラムバージョンの正しい組み合わせで、マイクロプログラム交換を再実施してください。

Retry the micro-program exchange in a right combination of DKCMAIN and EDKBN micro-program versions.

33361 209129 (E)

選択した DKCMAIN と CTL_NSW ファームウェアバージョンの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN firmware version and the CTL_NSW firmware version is not correct.

対処方法：保守マニュアルのファームウェア更新中の障害回復手順を参照し、DKCMAIN と CTL_NSW のファームウェア更新を再操作してください。

Retry the firmware update of the DKCMAIN firmware and the CTL_NSW firmware by following Trouble Recovery Procedure in Firmware Update in the maintenance manual.

33361 209130 (E)

選択した DKCMAIN と CTL_eDKBN ファームウェアバージョンの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN firmware version and the CTL_eDKBN firmware version is not correct.

対処方法：保守マニュアルのファームウェア更新中の障害回復手順を参照し、DKCMAIN と CTL_eDKBN のファームウェア更新を再操作してください。

Retry the firmware update of the DKCMAIN firmware and the CTL_NSW firmware by following Trouble Recovery Procedure in Firmware Update in the maintenance manual

33361 209131 (E)

DKCMAIN と CTL_NSW2 ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CTL_NSW2 firmware versions is not valid.

対処方法 : DKCMAIN と CTL_NSW2 のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the DKCMAIN and CTL_NSW2 firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 209132 (E)

DKCMAIN と DKB(NVMe/Gen4) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and DKB(NVMe/Gen4) firmware versions is not valid.

対処方法 : DKCMAIN と DKB(NVMe/Gen4) のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the DKCMAIN and DKB(NVMe/Gen4) firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 209133 (E)

DKCMAIN と ENC(NVMe/Gen4) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and ENC(NVMe/Gen4) firmware versions is not valid.

対処方法 : DKCMAIN と ENC(NVMe/Gen4) のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the DKCMAIN and ENC(NVMe/Gen4) firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 209134 (E)

DKCMAIN と CHB(FC64G) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CHB(FC64G) firmware versions is not valid.

対処方法 : DKCMAIN と CHB(FC64G) のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the DKCMAIN and CHB(FC64G) firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

33361 209135 (E)

DKCMAIN と CHB(25G Eth, 100G Eth) ファームウェアの組み合わせが正しくありません。

The combination of the selected DKCMAIN and CHB(25G Eth, 100G Eth) firmware versions is not correct.

対処方法 : DKCMAIN と CHB(25G Eth, 100G Eth) のファームウェアを選択して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the DKCMAIN and CHB(25G Eth, 100G Eth) firmware, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33361 209999 (E)

異常が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logical contradiction.

対処方法：テクニカルサポート部署の支援を受けてください。

Please call the Technical Support Division.

5.5 部位コード 33462

33462 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200065 (E)

ファームウェアのアップロードは完了しましたが、ファームウェア更新中にエラーが発生しました。

The firmware upload is complete, but an error occurred during the firmware update.

対処方法：[OK] ボタンをクリックして、ファームウェア更新画面の [×] ボタンをクリックしてください。

その後で、次の対処を実施してください。

保守用 PC、MPC、ストレージシステム間のネットワーク構成を確認してください。

ネットワーク構成上にプロキシなどの中継サーバが接続されている場合は、一時的に中継サーバを経由しないネットワーク経路に変更してから、再操作してください。

それ以外の場合は、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態を確認してください。閉塞が発生しているときは、その部品を回復してから再操作してください。

閉塞が発生していないときは、DKCMAIN、CHB、DKBを対象にしてファームウェアを更新してください。

同じバージョンのファームウェアを再更新したときは、アップロードは省略されます。

Click [OK], click the close button on the Update Firmware window, and then perform the following procedure.

Check the network configuration of the maintenance PC, MPC, and storage system.

If a relay server, such as a proxy server, is connected to the network, temporarily use a different network not through the relay server, and then retry the operation.

If it is not the case, click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts.

When a part is blocked, restore the part, and then retry the operation.

When no part is blocked, select DKCMAIN, CHB, and DKB, and then update the firmware.

If the update firmware version is the same as the current one, the upload processing is skipped.

33462 200201 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200202 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

33462 200203 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

メッセージ(部位コードグループ 34nnn)

ここでは、部位コード 34062 のメッセージを示しています。

□ 6.1 部位コード 34062

6.1 部位コード 34062

34062 203101 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203102 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203103 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203104 (E)

プライマリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードが正しくありません。

The client certificate file of the primary server or the password is not valid.

対処方法：正しいクライアント証明書ファイルまたはパスワードを入力する場合は正しいパスワードを指定してください。クライアント証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify the correct client certificate file, or if entering a password, enter the correct password. If the valid client certificate file and password are specified, contact customer support provided in the manual.

34062 203105 (E)

プライマリサーバのルート証明書ファイルが正しくありません。

The root certificate file of the primary server is not valid.

対処方法：正しいルート証明書ファイル選択してください。ルート証明書ファイルが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the correct root certificate file. If the valid root certificate file is selected, contact customer support provided in the manual.

34062 203106 (E)

プライマリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されましたが、セカンダリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードが正しくないため、セカンダリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されませんでした。

The client certificate and the root certificate of the primary server have been set. However, the client certificate and the root certificate of the secondary server cannot be set, because the client certificate file or the password of the secondary server is not valid.

対処方法：正しいセカンダリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードを入力する場合は正しいパスワードを指定して再操作してください。再操作の際、プライマリサーバの設定も再度入力してください。クライアント証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a valid client certificate file, or if entering a password, enter the correct password for the secondary server, and then retry the operation. Re-enter the settings also for the primary server before retrying the operation. If the client certificate file and the password are valid, contact customer support as described in the manual.

34062 203107 (E)

プライマリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されましたが、セカンダリサーバのルート証明書が正しくないため、セカンダリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されませんでした。

The client certificate and the root certificate of the primary server have been set. However, the client certificate and the root certificate of the secondary server cannot be set, because the root certificate of the secondary server is not valid.

対処方法：正しいセカンダリサーバのルート証明書ファイルを指定して再操作してください。再操作の際、プライマリサーバの設定も再度入力してください。ルート証明書ファイルが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a valid root certificate file for the secondary server, and then retry the operation. Re-enter the settings also for the primary server before retrying the operation. If the root certificate file is valid, contact customer support as described in the manual.

34062 203201 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203202 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203203 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203301 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203302 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203303 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203310 (E)

プライマリサーバへの送信が失敗しました。

Failed to send a test message to the primary server.

対処方法：下記を確認してから、再操作してください。

- ホスト名、ポート番号の入力内容が正しいこと。
- タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
- クライアント証明書、ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The specified host name and port number are correct.
- The specified timeout value is appropriate.
- The client, root and server certificate is correct.

If this problem persists, contact customer support.

34062 203311 (E)

セカンダリサーバへの送信が失敗しました。

Failed to send a test message to the secondary server.

対処方法：下記を確認してから、再操作してください。

- ホスト名、ポート番号の入力内容が正しいこと。
- タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
- クライアント証明書、ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the following, and then retry the operation:

- The specified host name and port number are correct.
- The specified timeout value is appropriate.
- The client, root and server certificate is correct.

If this problem persists, contact customer support.

34062 203401 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203402 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203403 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203501 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203502 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203503 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203504 (E)

[Syslog] タブ上で指定されたプライマリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードが正しくありません。

The client certificate file or the password of the primary server on the [Syslog] tab is not valid.

対処方法：正しいクライアント証明書ファイルまたはパスワードを入力する場合は正しいパスワードを指定してください。クライアント証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify the correct client certificate file, or if entering a password, enter the correct password. If the valid client certificate file and password are specified, contact customer support provided in the manual.

34062 203505 (E)

[Syslog] タブ上で指定されたプライマリサーバのルート証明書ファイルが正しくありません。

The root certificate file of the primary server on the [Syslog] tab is not valid.

対処方法：正しいルート証明書ファイル選択してください。ルート証明書ファイルが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the correct root certificate file. If the valid root certificate file is selected, contact customer support provided in the manual.

34062 203506 (E)

[Syslog] タブ上で指定したプライマリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されましたが、[Syslog] タブ上で指定したセカンダリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードが正しくないため、セカンダリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されませんでした。

The client certificate and the root certificate of the primary server on the Syslog tab have been set. However, the client certificate and the root certificate of the secondary server cannot be set, because the client certificate file or the password of the secondary server on the Syslog tab is not valid.

対処方法：正しいセカンダリサーバのクライアント証明書ファイルまたはパスワードを入力する場合は正しいパスワードを指定して再操作してください。再操作の際、プライマリサーバの設定も再度入力してください。クライアント証明書ファイルとパスワードが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a valid client certificate file, or if entering a password, enter the correct password for the secondary server, and then retry the operation. Re-enter the settings also for the primary server before retrying the operation. If the client certificate file and the password are valid, contact customer support as described in the manual.

34062 203507 (E)

[Syslog] タブ上で指定したプライマリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されましたが、[Syslog] タブ上で指定したセカンダリサーバのルート証明書が正しくないため、セカンダリサーバのクライアント証明書とルート証明書は設定されませんでした。

The client certificate and the root certificate of the primary server on the Syslog tab have been set. However, the client certificate and the root certificate of the secondary server cannot be set, because the root certificate of the secondary server on the Syslog tab is not valid.

対処方法：正しいセカンダリサーバのルート証明書ファイルを指定して再操作してください。再操作の際、プライマリサーバの設定も再度入力してください。ルート証明書ファイルが正しいときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a valid root certificate file for the secondary server, and then retry the operation. Re-enter the settings also for the primary server before retrying the operation. If the root certificate file is valid, contact customer support as described in the manual.

34062 203601 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203602 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203603 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203701 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203702 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

34062 203703 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

34062 203710 (E)

プライマリサーバへの送信が失敗しました。

Failed to send a test message to the primary server.

対処方法：下記を確認してから、再操作してください。

- 。 ホスト名、ポート番号の入力内容が正しいこと。

- タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
 - クライアント証明書、ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。
- この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
- Verify the following, and then retry the operation:

- The specified host name and port number are correct.
 - The specified timeout value is appropriate.
 - The client, root and server certificate is correct.
- If this problem persists, contact customer support.

34062 203711 (E)

セカンダリサーバへの送信が失敗しました。

Failed to send a test message to the secondary server.

対処方法：下記を確認してから、再操作してください。

- ホスト名、ポート番号の入力内容が正しいこと。
 - タイムアウトの入力内容が適切な時間であること。
 - クライアント証明書、ルート証明書およびサーバ側の証明書が正しいこと。
- この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
- Verify the following, and then retry the operation:

- The specified host name and port number are correct.
 - The specified timeout value is appropriate.
 - The client, root and server certificate is correct.
- If this problem persists, contact customer support.

メッセージ(部位コードグループ 35nnn)

ここでは、部位コード 35162 から 35961 までのメッセージを示しています。

- [7.1 部位コード 35162](#)
- [7.2 部位コード 35261](#)
- [7.3 部位コード 35362](#)
- [7.4 部位コード 35462](#)
- [7.5 部位コード 35562](#)
- [7.6 部位コード 35661](#)
- [7.7 部位コード 35961](#)

7.1 部位コード 35162

35162 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

35162 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

35162 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

7.2 部位コード 35261

35261 201000 (E)

Web サーバとの通信でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the web server.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 201001 (E)

Web サーバで HTTP エラーが発生しました。

An HTTP error occurred on the web server.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202000 (E)

NAS ユニファイドファームウェアのインストール準備が失敗しました。

An error occurred while preparing the installation of the NAS unified firmware.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202001 (E)

NAS ユニファイドファームウェアのインストール準備が失敗しました。

An error occurred while preparing the installation of the NAS unified firmware.

対処方法：しばらくしてから、再ログインしてください。

Wait for a while, and then log in again.

35261 202002 (E)

セッションのタイムアウトエラーが発生しました。

A session time-out error occurred.

対処方法：ログインし直してから、再操作してください。

Log in again, and then retry the operation.

35261 202003 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202004 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの構成処理に失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be configured.

対処方法：マニュアルの手順に従って、ストレージシステムを不揮発電断してから再起動してください。ストレージシステムの再起動後に、メインスイッチをオンしてください。

Perform the procedure "Non volatilization power-off and restarting" in the manual to power off and on the storage system, and then turn on the main switch.

35261 202005 (E)

NAS ユニファイドファームウェアの構成処理に失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be configured.

対処方法：マニュアルの手順に従って、ストレージシステムを不揮発電断してから再起動してください。ストレージシステムの再起動後に、メインスイッチをオンしてください。

Perform the procedure "Non volatilization power-off and restarting" in the manual to power off and on the storage system, and then turn on the main switch.

35261 202006 (E)

NAS ユニファイドファームウェアのインストールができません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルの手順に従って、ストレージシステムを不揮発電断してから再起動してください。ストレージシステムの再起動後に、メインスイッチをオンしてください。

その後、インストール先に指定したパリティグループ内のすべてのLDEVを削除してから、NASユニファイドファームウェアをアンインストールしてください。アンインストール後に、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the procedure "Non volatilization power-off and restarting" in the manual to power off and on the storage system, and then turn on the main switch. After that, delete all LDEVs in the parity group specified for installation, remove the NAS unified firmware, and then install the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

35261 202007 (E)

NASユニファイドファームウェアのインストールで、タイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during installation of the NAS unified firmware.

対処方法：このエラーコードの対処方法を、メンテナンスマニュアルで確認してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify corrective actions for the error code in the maintenance manual. If this problem persists, contact customer support.

35261 202008 (E)

NASユニファイドファームウェアのインストールで、タイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during installation of the NAS unified firmware.

対処方法：マニュアルの手順に従って、インストール先に指定したパリティグループ内のすべてのLDEVを削除してから、NASユニファイドファームウェアをアンインストールしてください。

アンインストール後に、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Follow the procedure in the manual to delete all LDEVs in the parity group specified for installation, and then remove the NAS unified firmware. After the removal, install the firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202009 (E)

NASユニファイドファームウェアのインストールで、タイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during installation of the NAS unified firmware.

対処方法：マニュアルの手順に従って、ストレージシステムを不揮発電断してから再起動してください。ストレージシステムの再起動後に、メインスイッチをオンしてください。

その後で、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the procedure "Non volatilization power-off and restarting" in the manual to power off and on the storage system, turn on the main switch, and then install the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

35261 202010 (E)

NASユニファイドファームウェアのインストールで、タイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during installation of the NAS unified firmware.

対処方法：マニュアルの手順に従って、ストレージシステムを不揮発電断してから再起動してください。ストレージシステムの再起動後に、メインスイッチをオンしてください。

その後で、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the procedure "Non volatilization power-off and restarting" in the manual to power off and on the storage system, turn on the main switch, and then install the firmware again. If this problem persists, contact customer support.

35261 202011 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202012 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202013 (E)

ユニファイドハイパバイザと DKCMAIN で、ファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the combination of the DKCMAIN and unified hypervisor firmware versions is not valid.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、ストレージシステムのファームウェアを最新バージョンに更新してから、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, update all firmware on the storage system to the latest, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202014 (E)

NAS プラットフォーム（システム LU）が閉塞しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the NAS platform (system LU) is blocked.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

次に、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

その後、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual. Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then install the NAS unified firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202015 (E)

NAS モジュールに障害または閉塞が発生しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the NAS module has a failure or is blocked.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

次に、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

その後、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual. Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then install the NAS unified firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202016 (E)

CFM からのデータ読み込み処理で異常が発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because an error occurred while reading data from the CFM.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

次に、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。障害または閉塞が発生していないときは、ストレージシステムのファームウェアを最新バージョンに更新してください。

その後、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual.

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. When an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then install the NAS unified firmware again. With no error or blockage in any part, update all firmware on the storage system to the latest version, and then install the NAS unified firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202017 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

ユニファイドハイパバイザの初期化に失敗しています。

An internal error occurred on the storage system. The unified hypervisor cannot be initialized.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202018 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

ユニファイドハイパバイザの状態が正しくありません。

An internal error occurred on the storage system. The unified hypervisor status is not valid.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202019 (E)

ユニファイドハイパバイザの起動処理でタイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because a timeout error occurred during the unified hypervisor startup.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

NAS プラットフォームのステータスが正しくありません。

An internal error occurred on the storage system. The NAS platform status is not valid.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

NAS プラットフォームの起動処理でタイムアウトエラーが発生しています。

An internal error occurred on the storage system. More specifically, a timeout error occurred during the NAS platform startup.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 202022 (E)

ユニファイドハイパバイザに異常が発生しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the unified hypervisor is in the abnormal state.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202023 (E)

NASFWINST の読み込みでタイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because a timeout error occurred while reading NASFWINST.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202024 (E)

NASFWINST の処理が異常終了したか、タイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because NASFWINST ended abnormally or a timeout error occurred.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202025 (E)

内部処理でタイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because a timeout error occurred during the internal processing.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202026 (E)

ユニファイドハイパバイザのダンプデータを採取中のため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the dump data of the unified hypervisor is being collected.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202027 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202028 (E)

すでにNASFWINST が起動しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because NASFWINST is being started.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202029 (E)

ユニファイドハイパバイザが起動していないため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the unified hypervisor is not started.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202030 (E)

ユニファイドハイパバイザに異常が発生しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the unified hypervisor is in the abnormal state.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202031 (E)

NASFWINST の読み込みでタイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because a timeout error occurred while reading NASFWINST.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202032 (E)

NASFWINST の処理が異常終了したか、タイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because NASFWINST ended abnormally or a timeout error occurred.

対処方法：ユニファイドハイパバイザリセットを実行してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the unified hypervisor, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202034 (E)

ユニファイドハイパバイザと DKCMAIN で、ファームウェアバージョンの組み合わせが正しくないため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the combination of the DKCMAIN and unified hypervisor firmware versions is not valid.

対処方法：ストレージシステムのファームウェアを最新バージョンに更新してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Update all firmware on the storage system to the latest, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202035 (E)

内部処理でタイムアウトエラーが発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because a timeout error occurred during the internal processing.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202036 (E)

ユニファイドハイパバイザに異常が発生しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the unified hypervisor is in the abnormal state.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202037 (E)

ユニファイドハイパバイザに異常が発生しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the unified hypervisor is in the abnormal state.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202038 (E)

ユニファイドハイパバイザのダンプデータを採取中のため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the dump data of the unified hypervisor is being collected.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202039 (E)

ハイパバイザネットワークモジュールのリセットを実行中のため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because the hypervisor network module is being reset.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202040 (E)

すでにNASFWINST が起動しているため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because NASFWINST is being started.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202041 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202042 (E)

CFMからのデータ読み込み処理で異常が発生したため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because an error occurred while reading data from the CFM.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

次に、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

その後、再度インストールを実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual. Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part, and then install the NAS unified firmware again.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202043 (E)

NASFWINST を起動できなかったため、NAS ユニファイドファームウェアのインストールは失敗しました。

The NAS unified firmware cannot be installed because NASFWINST cannot be started.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202044 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202045 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202046 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202047 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202048 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202049 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202050 (E)

NAS ユニファイドファームウェアのインストールは完了しましたが、起動処理でエラーが発生しました。

The NAS unified firmware has been installed, but an error occurred during the startup process.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

キャッシュ上のライトペンディングデータが多いと、起動処理に影響が出る可能性があります。キャッシュの負荷を下げることを推奨します。

この問題が解消されない場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button to have the latest information displayed on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of parts and alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part.

Because high cache write pending may affect the startup processing, reducing the load on the cache is recommended.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 202051 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：マニュアルに記載する、NAS ユニファイドファームウェアのインストールが失敗したときの手順に従って回復してください。

その後、インストールを再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Perform the recovery procedure for when the NAS unified firmware cannot be installed in the manual, and then install the NAS unified firmware again. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 204000 (W)

現在の内部ネットワークにはグローバル IP アドレスが設定されています。NAS ユニファイドファームウェアをインストールするには、内部ネットワークにプライベートアドレスを設定する必要があります。

A global IP address is currently set for the internal network. To install the NAS unified firmware, a private IP address needs to be set to the internal network.

対処方法：Maintenance Utility のネットワーク設定画面で、内部ネットワークにプライベート IP アドレスを設定してください。

その後、再操作してください。

Set a private IP address for the internal network on the Set Up Network Settings window of Maintenance Utility, and then retry the operation.

35261 204001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 204360 (E)

保守用 PC が接続されていません。

Maintenance for the PC is not connected.

対処方法：保守用 PC とストレージシステムの接続状態、および保守 LAN ポートの IP アドレス設定を確認してください。

Verify the connection between the maintenance PC and the storage system and the IP address setting on the LAN port for maintenance.

35261 205000 (W)

NAS ユニファイドファームウェアファイルのファイル形式が正しくありません。

The format of the selected NAS unified firmware file is not valid.

対処方法：選択したファイルが、NAS ユニファイドファームウェアファイルであることを確認してください。

Verify that the selected file is the NAS unified firmware file.

35261 205001 (W)

NAS ユニファイドファームウェアファイルが選択されていません。

No NAS unified firmware file is selected.

対処方法：ファイルを選択してください。

Select an NAS unified firmware file.

35261 206000 (E)

NAS ユニファイドファームウェアファイルのコピーに失敗しました。

The selected NAS unified firmware file cannot be copied.

対処方法：保守用 PC 上の IIS-FTP サーバの設定を見直してください。

Verify the setting of the IIS-FTP server on the maintenance PC.

35261 206001 (E)

NAS ユニファイドファームウェアファイルのコピーに失敗しました。

The selected NAS unified firmware file cannot be copied.

対処方法：C ドライブに、< xxx >以上の空き容量を確保してから、再操作してください。

Reserve xxx or more space on C Drive, and then retry the operation.

35261 206002 (E)

NAS ユニファイドファームウェアファイルのコピーを実行中にタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred while the NAS unified firmware file is being copied.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 206003 (i)

NAS ユニファイドファームウェアをインストール中のため、Java を終了しないでください。

Do not stop Java because the NAS unified firmware is being installed.

対処方法：インストールが完了するまで待ってください。

Wait until the installation is complete.

35261 206004 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールすることができません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：保守用 PC を CTL01 の保守 LAN ポートに接続してから、再操作してください。

Connect the maintenance PC to the maintenance LAN port on CTL01, and then retry the operation.

35261 206005 (E)

セッションのタイムアウトエラーが発生しました。

A session time-out error occurred.

対処方法：ESM リブートを実行してください。

Perform Reboot ESM.

35261 206006 (E)

オンラインヘルプ画面が開けませんでした。

The online help window cannot be opened.

対処方法：ブラウザが起動できるように問題を解決してから、再操作してください。

Fix the problem with the browser, verify that the browser starts up, and then retry the operation.

35261 206007 (E)

必要なプログラムプロダクトのライセンスが有効になっていないため、NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed because the licenses of the required program products are not enabled.

対処方法：Open Volume Management と Resource Partition Manager のライセンス状態を有効にしてから、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Enable the licenses for Open Volume Management and Resource Partition Manager, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 206008 (E)

インストール可能なパリティグループかプールが存在しないため、NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed, because the available parity groups or pools do not exist.

対処方法：空き容量が 500GB 以上のパリティグループかプールを作成してから、再操作してください。

インストール可能なパリティグループ、プールの要件についてはマニュアルを参照してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Create parity groups or pools with 500 GB or greater space, and then retry the operation. For requirements of available parity groups and pools, see the manual.

If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 206009 (E)

必要なファームウェアがインストールされていないため、NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed because the required firmware is not installed.

対処方法：メディアから、ユニファイドハイパバイザと NASFWINST のファームウェアをインストールしてください。

その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Install the firmware of Unified Hypervisor and NASFWINST from the media, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

35261 206010 (W)

選択したファームウェアのバージョンが、< xxx >にインストールされているファームウェアのバージョンと異なっています。

The selected firmware version does not match the firmware version installed on xxx .

対処方法：インストールされているファームウェアと同じバージョンのファームウェアを選択してください。

その後、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Select the same firmware version as the installed one, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 206011 (W)

< xxx >にインストールされているファームウェアのバージョンが不明のため操作できません。

The operation cannot be performed because the firmware version installed on xxx is unknown.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35261 207000 (E)

クライアント側で予期せぬエラーが発生しました。

An unexpected error occurred on the client side.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35261 208000 (E)

他のユーザが処理を実行中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different user operation is in progress.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

35261 208001 (E)

NAS ユニファイドファームウェアをインストールできません。

The NAS unified firmware cannot be installed.

対処方法：ストレージシステムの管理者に確認してから、システムロックを強制解除してください。

その後、再操作してください。

Contact the administrator of the storage system to verify that performing Force Release System Lock does not cause any problems, perform Force Release System Lock, and then retry the operation.

35261 209000 (i)

NAS ユニファイドファームウェアのインストールが完了しました。ESM を再起動しています。

The NAS unified firmware has been installed. ESM is restarting.

対処方法：しばらく待ってから、ログインしてください。

Wait for a while, and then log in.

35261 209001 (i)

CTL <xxx >に NAS ユニファイドファームウェアを再インストールします。

The NAS unified firmware will be installed on CTLxxx again.

対処方法：処理を続けるときは [OK] ボタンを、処理を止めるときは [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

To continue, click [OK].

35261 209002 (i)

NAS ユニファイドファームウェアのインストールが完了しました。

The NAS unified firmware has been installed.

対処方法：しばらく待ってから、ログインしてください。

Wait for a while, and then log in.

35261 209003 (W)

NAS ユニファイドファームウェアの再インストールを行うには、対象ノードを NAS クラスタから削除する必要があります。

Re-installing the NAS unified firmware needs target nodes to be removed from the NAS cluster.

対処方法：NAS クラスタとノードの構成を確認する場合は、「キャンセル」をクリックして、NAS Manager を使用して確認してください。

操作を続ける場合は、「OK」をクリックしてください。

To verify the configuration of the NAS cluster and nodes, click [Cancel] and use NAS Manager.

To continue, click [OK].

35261 209004 (W)

選択されたプールに NAS ユニファイドファームウェアをインストールすると、プールの使用量が警告しきい値を超過します。

If the NAS unified firmware is installed on the selected pool, the used pool capacity will exceed the warning threshold.

対処方法：インストール先を変更する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして、プールを再選択してください。

操作を続ける場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

To change the installation destination, click [Cancel], and then select a pool again. To continue, click [OK].

35261 209005 (W)

選択されたプールに NAS ユニファイドファームウェアをインストールすると、プールの使用量が枯渇しきい値を超過します。

If the NAS unified firmware is installed on the selected pool, the used pool capacity will exceed the depletion threshold.

対処方法：インストール先を変更する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして、プールを再選択してください。

操作を続ける場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

To change the installation destination, click [Cancel], and then select a pool again. To continue, click [OK].

35261 209006 (W)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンは、プールへのインストールをサポートしていません。パリティグループへのインストールだけ行えます。

The current DKCMAIN firmware version does not support the firmware installation on a pool. Only the installation on a parity group can be performed.

対処方法：プールにインストールする場合は、DKCMAIN ファームウェアを更新してから、再操作してください。

To install the firmware on a pool, update the DKCMAIN firmware, and then retry the operation.

7.3 部位コード 35362

35362 201000 (E)

ストレージシステムへのアクセスでエラーが発生しました。

An error occurred during the attempt to access the storage system.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 201001 (E)

ストレージシステムでエラーが発生しました (詳細=< xxx >)。

An error occurred on the storage system. (details = xxx)

対処方法：レスポンスのエラーコードに SSB1 と SSB2 が出力されています。 *RAID Manager ユーザガイド* を参照し、該当する SSB コードの説明に従って対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

SSB1 and SSB2 are output in the error code of the response. See the *RAID Manager User Guide*, and then perform the procedures corresponding to the output SSB codes. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 201002 (E)

ストレージシステムでエラーが発生しました。

An error occurred on the storage system.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 202000 (E)

ストレージシステムへのアクセスでエラーが発生しました。

An error occurred during the attempt to access the storage system.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 202001 (E)

ストレージシステムへのアクセスでエラーが発生しました。

An error occurred during the attempt to access the storage system.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 202002 (E)

ESM の内部エラーが発生したおそれがあります。

An internal error might have occurred on ESM.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 202003 (E)

ストレージシステムへのアクセスでタイムアウトエラーが発生しました。

A timeout error occurred during the attempt to access the storage system.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35362 204000 (E)

ESM の内部エラーが発生したおそれがあります。

An internal error might have occurred on ESM.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

7.4 部位コード 35462

35462 201000 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法：Authorization ヘッダが正しく指定されていません。正しいユーザ ID とパスワードを指定し再実行してください。

The authorization header is incorrect. Specify the correct user ID and password, and then retry the operation.

35462 201001 (E)

ユーザ認証に失敗しました。

User authentication cannot be performed.

対処方法 : Authorization ヘッダが正しく指定されていません。Authorization ヘッダに正しいユーザー ID とパスワードを指定し再実行してください。この問題が再発するときは、システム全体あたりのセッション数が上限に達している可能性があります。使用していないセッションをクローズしたあと、再実行してください。それでもこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

The authorization header is incorrect. Specify the correct user ID and password in the authorization header, and then retry the operation. If this problem persists, the number of sessions per the entire system might have reached the maximum. Close any unused sessions, and then retry the operation. If this problem still persists, contact customer support provided in the manual.

35462 201002 (E)

指定されたセッションは無効であるか、または存在しません。

The specified session is not valid or does not exist.

対処方法 : ユーザ ID とパスワードを指定して再ログインしてください。

Specify the user ID and password, and then log in again.

35462 201003 (E)

セッション数の上限に達しているため、ログインできません。

Login cannot be performed, because the number of sessions has reached the maximum.

対処方法 : 使用していないセッションをクローズしたあと、ユーザ ID とパスワードを指定して再ログインしてください。

After closing the unused session, specify the user ID and password, and then log in again.

35462 201004 (E)

ストレージシステムが停止しているため実行できません。

The operation cannot be performed, because the storage system has stopped.

対処方法 : ストレージシステムの電源を ON にしてから、再実行してください。

Power on the storage system, and then retry the operation.

35462 202000 (E)

許可されていない HTTP メソッドを指定しています。

The specified HTTP method is not allowed.

対処方法 : HTTP メソッドを見直し再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the HTTP method, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35462 202001 (E)

指定した URI は見つかりませんでした。

No resource exists at the specified URI.

対処方法 : URI を見直し再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the URI, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35462 202002 (E)

ストレージシステムが見つかりませんでした。

The specified storage system cannot be found.

対処方法：ストレージシステムの指定を見直し再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Specify a different storage system, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35462 202003 (E)

ESM が処理できる量を超えていたため、ESM によってリクエストが拒否されました。

The request was rejected by ESM, because the length of the request exceeded the maximum length that can be processed by ESM.

対処方法：Content-Length ヘッダおよび、Body を見直し再実行してください。

Revise the Content-Length header and body parameters, and then retry the operation.

35462 202004 (E)

Body の読み込みに失敗しました。

The body parameter cannot be read.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35462 203000 (E)

ESM で予期しないエラーが発生しました。

An unexpected error occurred in ESM.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

35462 204000 (E)

ESM の内部エラーが発生したおそれがあります。

An internal error might have occurred in ESM.

対処方法：再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

7.5 部位コード 35562

35562 201000 (E)

構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded.

対処方法：ストレージシステムに異常があった場合、マニュアルを参照して回復してから、再操作してください。ストレージシステムに異常がなく、この問題が発生するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If an error has occurred in the storage system, resolve it by following the procedure described in the manual, and then retry the operation. If this problem persists even though the storage system is operating normally, contact customer support.

35562 204000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because an internal error occurred in the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発する場合は、ESM リブートを実行してから再操作してください。それでもこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, perform ESM Reboot, and then retry the operation. If this problem still persists, contact customer support.

35562 204021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because an internal error occurred in the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発する場合は、ESM リブートを実行してから再操作してください。それでもこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, perform ESM Reboot, and then retry the operation. If this problem still persists, contact customer support.

35562 204100 (E)

ストレージシステムで構成変更が発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because the configuration was changed on the storage system.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

35562 204101 (E)

ストレージシステムで構成変更が発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because the configuration was changed on the storage system.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

35562 204102 (E)

ストレージシステムで構成変更が発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because the configuration was changed on the storage system.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

35562 206000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生したため、構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because an internal error occurred in the storage system.

対処方法：再操作してください。この問題が再発する場合は、ESM リポートを実行してから再操作してください。それでもこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, perform ESM Reboot, and then retry the operation. If this problem still persists, contact customer support.

35562 206001 (E)

他のユーザが構成情報バックアップデータをダウンロード中のため、失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded, because a different user is currently downloading the data.

対処方法：しばらくしてから再操作してください。この問題が再発するときは、ESM リポートを実行してから再操作してください。それでもこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, perform ESM Reboot, and then retry the operation. If this problem still persists, contact customer support.

35562 208000 (E)

構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded.

対処方法：ストレージシステムに異常があった場合、マニュアルを参照して回復してから、再操作してください。ストレージシステムに異常がなく、この問題が発生するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If an error has occurred in the storage system, resolve it by following the procedure described in the manual, and then retry the operation. If this problem persists even though the storage system is operating normally, contact customer support.

35562 208001 (E)

構成情報バックアップデータのダウンロードに失敗しました。

The configuration backup data cannot be downloaded.

対処方法：ストレージシステムに異常があった場合、マニュアルを参照して回復してから、再操作してください。ストレージシステムに異常がなく、この問題が発生するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If an error has occurred in the storage system, resolve it by following the procedure described in the manual, and then retry the operation. If this problem persists even though the storage system is operating normally, contact customer support.

7.6 部位コード 35661

35661 209124 (i)

ダウンロードできる構成情報バックアップデータがありません。

There is no configuration backup data that can be downloaded.

対処方法：[閉じる]ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

35661 209125 (W)

構成情報バックアップデータをダウンロードします。ダウンロードが完了するまで [閉じる] ボタンをクリックしないでください。

The configuration backup data will now be downloaded. Do not click [Close] before the download is complete.

対処方法：構成情報バックアップデータのダウンロードが完了するのを待ってください。ダウンロードが完了する前に [閉じる] ボタンをクリックすると、正しいバックアップデータを取得できません。

Wait until the download of the configuration backup data is complete. If you click [Close] before the download is complete, the correct backup data cannot be obtained.

7.7 部位コード 35961

35961 205000 (E)

証明書ファイルが選択されていません。

The certificate file is not selected.

対処方法：証明書ファイルを選択してください。

Select the certificate file.

35961 205001 (E)

証明書ファイルのアップロードに失敗しました。

The certificate file cannot be uploaded.

対処方法：証明書ファイルを確認して再度実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the certificate file, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

35961 205002 (E)

プライマリサーバのホスト名が正しく入力されていません。

The host name specified for the primary server is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205003 (E)

プライマリサーバのポート番号が正しく入力されていません。

The port number specified for the primary server is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205004 (E)

ドメイン名が正しく入力されていません。

The specified domain name is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205005 (E)

ユーザ名属性が正しく入力されていません。

The specified user name attribute is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205006 (E)

タイムアウトの値が正しく入力されていません。

The specified timeout value is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205007 (E)

リトライ間隔が正しく入力されていません。

The specified retry interval is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205008 (E)

リトライ回数が正しく入力されていません。

The specified number of retries is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205009 (E)

Base DN が正しく入力されていません。

The specified base DN is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205010 (E)

検索用ユーザ DN が正しく入力されていません。

The specified search user's DN is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205011 (E)

パスワードが正しく入力されていません。

The specified password is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205012 (E)

セカンダリサーバのホスト名が正しく入力されていません。

The host name specified for the secondary server is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205013 (E)

セカンダリサーバのポート番号が正しく入力されていません。

The port number specified for the secondary server is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205014 (E)

テストユーザ名が正しく入力されていません。

The specified test user name is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 205015 (E)

テストユーザのパスワードが正しく入力されていません。

The specified password of the test user is not correct.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、エラーを修正してから、再操作してください。

Verify the tooltip, correct the specified value as needed, and then retry the operation.

35961 207000 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35961 207001 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35961 207002 (E)

内部論理矛盾が発生したため、処理を継続できません。

The processing cannot continue due to an internal logic contradiction.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

35961 209000 (i)

外部認証サーバの設定が完了しました。

The settings of the external authentication server are complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click Close.

35961 209001 (i)

サーバ構成テストが正常終了しました。

The server configuration test was successfully completed.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click OK.

メッセージ(部位コードグループ 36nnn)

ここでは、部位コード 36062 から 36962 までのメッセージを示しています。

- 8.1 部位コード 36062
- 8.2 部位コード 36162
- 8.3 部位コード 36361
- 8.4 部位コード 36562
- 8.5 部位コード 36662
- 8.6 部位コード 36761
- 8.7 部位コード 36861
- 8.8 部位コード 36962

8.1 部位コード 36062

36062 203000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36062 205000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36062 205100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

8.2 部位コード 36162

36162 200001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200005 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200007 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200008 (W)

ストレージシステムがビジーです。

The storage system is busy.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200009 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンでは、この機能をサポートしていません。

The current firmware version of the DKCMAIN does not support this function.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36162 200010 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200011 (E)

DKC の内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200012 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200013 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200014 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200015 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200016 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200017 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200018 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200019 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200020 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200021 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200022 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200023 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200024 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200025 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200026 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200027 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200028 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200029 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200030 (E)

ストレージシステム内の処理間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during the processing in the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200031 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200032 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200033 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200034 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200035 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200036 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200037 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200038 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200039 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200040 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200041 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200042 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200043 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200044 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200045 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200046 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200047 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200048 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200049 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200050 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200051 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200052 (E)

ストレージシステム内の通信が失敗しました。

The communication in the storage system cannot be performed.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200053 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200054 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200055 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200056 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200057 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200058 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200059 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200060 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200061 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200062 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200063 (E)

ストレージシステムの内部通信でエラーが発生しました。

An internal communication error occurred on the storage system.

対処方法：ストレージシステムの状態を確認してください。正常な場合は、しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status of the storage system. When the status is normal, wait for a while, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support provided in the manual.

36162 200064 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200065 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200066 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200067 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200068 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200069 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200070 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200071 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200072 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200073 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200074 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200075 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200076 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200077 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 200078 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36162 204100 (E)

パラメータ不正を検出しました。

Invalid parameter.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entries, and then retry the operation.

36162 204101 (E)

現在の DKCMAIN ファームウェアバージョンは、MPC がない構成での格納データ暗号化に対応していないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the current DKCMAIN firmware version does not support encryption for configurations without an MPC.

対処方法：DKCMAIN ファームウェアバージョンを確認してから、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the DKCMAIN firmware version, and then contact customer support as described in the manual.

36162 204102 (E)

暗号化環境が初期状態でないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the encryption environmental settings are not in the initial state.

対処方法：暗号化環境設定の初期化の操作を実施してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Initialize the encryption environmental settings, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204103 (E)

要求した暗号化環境設定はサポートされていません。

The requested encryption environmental settings are not supported.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the encryption environmental settings, and then retry the operation.

36162 204104 (E)

要求された変更は設定済みの内容と同じため、実行できません。

The settings cannot be changed, because the requested settings are the same as the existing settings.

対処方法：変更内容を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

36162 204105 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204106 (E)

暗号化環境が設定されていないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because encryption environmental settings are not applied.

対処方法：暗号化環境を設定してから、再操作してください。

Apply encryption environmental settings, and then retry the operation.

36162 204107 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204108 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204109 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204110 (E)

入力された削除鍵数または生成鍵数に誤りがあります。

The entered number of the generated or deleted keys is not correct.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entry, and then retry the operation.

36162 204111 (E)

ストレージシステムの内部処理でタイムアウトエラーが発生しました。

An internal time-out error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204112 (E)

暗号化の操作において、エラーが発生しました。

An error occurred during the encryption operation.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。これらに問題がない場合は、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status and the alert information on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed or blocked part. If there is no problem, retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204113 (E)

暗号化環境設定中のため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the encryption environmental settings are being configured.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204114 (E)

サポートされていない暗号化環境が設定されています。指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the specified encryption environmental settings are not supported.

対処方法：暗号化環境設定を見直して、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the encryption environmental settings, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204115 (E)

要求した変更を暗号化環境が禁止しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the encryption environment prohibits the requested change.

対処方法：変更を禁止された状態の暗号化環境設定を変更する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

To change the encryption environmental setting that prohibits the change, contact customer support as described in the manual.

36162 204116 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204117 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204118 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204119 (E)

入力された鍵管理サーバの数に誤りがあります。

The entered number of key management servers is not correct.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204120 (E)

入力された鍵管理サーバの ID に誤りがあります。

The entered ID of the key management server is not correct.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204121 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204122 (E)

入力された鍵管理サーバのクラスタ設定に誤りがあります。

The entered cluster setting of the key management server is not correct.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204123 (E)

ストレージシステムの内部処理で暗号化鍵のバックアップに失敗しました。

The encryption key cannot be backed up during the internal processing on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204124 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204125 (E)

暗号化環境設定で鍵管理サーバが無効になっているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the key management server is disabled in the encryption environment setting.

対処方法：暗号化環境設定を変更してから、再操作してください。

Change the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204126 (E)

暗号化環境設定で鍵管理サーバが有効になっているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the key management server is enabled in the encryption environment setting.

対処方法：暗号化環境設定を変更してから、再操作してください。

Change the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204127 (E)

暗号化環境設定で鍵管理サーバが有効になっているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the key management server is enabled in the encryption environment setting.

対処方法：暗号化環境設定を変更してから、再操作してください。

Change the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204128 (E)

暗号化環境が設定されていないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the encryption environment is not set.

対処方法：暗号化環境を設定してから、再操作してください。

Set the encryption environment, and then retry the operation.

36162 204129 (E)

鍵管理サーバの登録数が、上限を超えるため設定できません。

The key management server cannot be set, because the registered number of key management servers exceeds the upper limit.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204130 (E)

入力された鍵管理サーバの数に誤りがあります。

The entered number of key management servers is not correct.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204131 (E)

鍵管理サーバが登録されていないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the key management server is not registered.

対処方法：暗号化環境設定を変更してから、再操作してください。

Change the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204132 (E)

タイムアウトの合計値が 152 分を超えています。

The total time-out value exceeds 152 minutes.

対処方法：設定しようとしている暗号化環境設定のパラメータを見直してから、再操作してください。

Verify the parameter to be set for the encryption environmental setting, and then retry the operation.

36162 204200 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204201 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204202 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204203 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204204 (E)

暗号化鍵のバックアップの上限値は256です。

The upper limit of encryption key backups is 256.

対処方法：必要のない暗号化鍵を削除してから、再操作してください。

Delete unnecessary encryption keys, and then retry the operation.

36162 204205 (E)

正しいクライアント証明書が設定されていません。

A correct client certificate is not set.

対処方法：正しいクライアント証明書ファイルが設定されているかどうかを確認してください。

Verify that a correct client certificate file is set.

36162 204206 (E)

正しいルート証明書が設定されていません。

A correct root certificate is not set.

対処方法：正しいルート証明書ファイルが設定されているかどうかを確認してください。

Verify that a correct root certificate file is set.

36162 204207 (E)

鍵管理サーバからメッセージが返送されました。

A message is returned from the key management server.

対処方法：鍵管理サーバからエラーメッセージが返送されています。Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。解決しない場合は、鍵管理サーバの管理者にお問合せいただくか、お使いの鍵管理サーバのマニュアルを参照してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

An error message is returned from the key management server. Take actions by following the Troubleshooting section in the *Encryption License Key User Guide* to solve the problem. If this problem persists, contact your key management server administrator or see the manual for your key management server. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204208 (E)

鍵管理サーバとの通信に失敗しました。

A communication with the key management server cannot be established.

対処方法：次の内容を確認してください。

- 鍵管理サーバが起動していること
- ESM から鍵管理サーバに通信できること
- 鍵管理サーバのホスト名とポートが正しいこと
- クライアント証明書とパスワードが正しいこと
- クライアント証明書の条件を満たしていること
- ルート証明書が正しいこと

Verify the following conditions:

- The key management server is running
- The ESM can communicate with the key management server.
- The host name and the port of the key management server are correct.
- The client certificate and the password are correct.
- The client certificate meets the requirements.
- The root certificate is correct.

36162 204209 (E)

鍵管理サーバとの通信に失敗しました。

A communication with the key management server cannot be established.

対処方法：次の内容を確認してください。

- 鍵管理サーバが起動していること
- ESM から鍵管理サーバに通信できること
- 鍵管理サーバのホスト名とポートが正しいこと
- クライアント証明書とパスワードが正しいこと
- クライアント証明書の条件を満たしていること
- ルート証明書が正しいこと

Verify the following conditions:

- The key management server is running
- The ESM can communicate with the key management server.
- The host name and the port of the key management server are correct.
- The client certificate and the password are correct.
- The client certificate meets the requirements.
- The root certificate is correct.

36162 204210 (E)

指定された暗号化鍵の情報は破損しています。

The specified encryption key information is corrupted.

対処方法：指定した暗号化鍵は使用できません。バックアップされている別の暗号化鍵を指定してください。

The specified encryption key cannot be used. Specify a different encryption key that is backed up.

36162 204211 (E)

指定された暗号化鍵の保護鍵情報は、破損しています。

The protection key information for the specified encryption key is corrupted.

対処方法：指定した暗号化鍵は使用できません。バックアップされている別の暗号化鍵を指定してください。

The specified encryption key cannot be used. Specify a different encryption key that is backed up.

36162 204212 (E)

指定された暗号化鍵は、鍵管理サーバにありません。

The specified encryption key does not exist on the key management server.

対処方法：指定した内容を確認してください。

Verify the specified settings.

36162 204213 (E)

指定された暗号化鍵を鍵管理サーバから削除できませんでした。

The specified encryption key cannot be deleted from the key management server.

対処方法：鍵管理サーバからエラーメッセージが返送されています。Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。解決しない場合は、鍵管理サーバの管理者にお問合せいただくか、お使いの鍵管理サーバのマニュアルを参照してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

An error message is returned from the key management server. Take actions by following the Troubleshooting section in the *Encryption License Key User Guide* to solve the problem. If this problem persists, contact your key management server administrator or see the manual for your key management server. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204214 (E)

指定された暗号化鍵の保護鍵を鍵管理サーバから削除できないため、暗号化鍵の削除を中断しました。

Deleting the encryption key is suspended, because the specified protection key for the encryption key cannot be deleted from the key management server.

対処方法：鍵管理サーバからエラーメッセージが返送されています。Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。解決しない場合は、鍵管理サーバの管理者にお問合せいただくか、お使いの鍵管理サーバのマニュアルを参照してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

An error message is returned from the key management server. Take actions by following the Troubleshooting section in the *Encryption License Key User Guide* to solve the problem. If this problem persists, contact your key management server administrator or see the manual for your key management server. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204215 (E)

指定された暗号化鍵を鍵管理サーバから削除できませんでした。

The specified encryption key cannot be deleted from the key management server.

対処方法：鍵管理サーバからエラーメッセージが返送されています。Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。解決しない場合は、鍵管理サーバの管理者にお問合せいただくか、お使いの鍵管理サーバのマニュアルを参照してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

An error message is returned from the key management server. Take actions by following the Troubleshooting section in the *Encryption License Key User Guide* to solve the problem. If this problem persists, contact your key management server administrator or see the manual for your key management server. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204216 (E)

指定された暗号化鍵の保護鍵を鍵管理サーバから削除できませんでした。

The specified protection key for the encryption key cannot be deleted from the key management server.

対処方法：鍵管理サーバからエラーメッセージが返送されています。Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。解決しない場合は、鍵管理サーバの管理者にお問合せいただくか、お使いの鍵管理サーバのマニュアルを参照してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

An error message is returned from the key management server. Take actions by following the Troubleshooting section in the *Encryption License Key User Guide* to solve the problem. If this problem persists, contact your key management server administrator or see the manual for your key management server. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204217 (E)

指定された暗号化鍵を鍵管理サーバから削除しようとしたましたが、処理結果を取得できませんでした。

Deleting the specified encryption key from the key management server is suspended, because the processing result cannot be obtained.

対処方法：鍵管理サーバにバックアップされている鍵の一覧を確認してください。

Verify the list of keys that are backed up on the key management server.

36162 204218 (E)

指定された暗号化鍵の保護鍵を鍵管理サーバから削除しようとしたましたが、処理結果を取得できないため、暗号化鍵の削除を中断しました。

Deleting the specified protection key for the encryption key from the key management server is suspended, because the processing result cannot be obtained.

対処方法：鍵管理サーバにバックアップされている鍵の一覧を確認してください。

Verify the list of keys that are backed up on the key management server.

36162 204219 (E)

鍵管理サーバが設定されていません。

The key management server is not set.

対処方法：鍵管理サーバを設定してください。

Set the key management server.

36162 204220 (E)

鍵管理サーバが設定されていません。

The key management server is not set.

対処方法：鍵管理サーバを設定してください。

Set the key management server.

36162 204221 (E)

鍵管理サーバが設定されていません。

The key management server is not set.

対処方法：鍵管理サーバを設定してください。

Set the key management server.

36162 204222 (E)

鍵管理サーバが設定されていません。

The key management server is not set.

対処方法：鍵管理サーバを設定してください。

Set the key management server.

36162 204223 (E)

鍵管理サーバが無効に設定されています。

The key management server setting is disabled.

対処方法：鍵管理サーバを有効に設定してください。

Enable the key management server.

36162 204224 (E)

鍵管理サーバとの間でタイムアウトエラーが発生しました。

A time-out error occurred during communication with the key management server.

対処方法：タイムアウト時間を長く設定してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Increase the time-out period, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204225 (E)

接続されている鍵管理サーバに、必要な機能がサポートされていません。

An required function is not supported on the connected key management server.

対処方法：鍵管理サーバのファームウェアを最新にしてください。

Update the firmware of the key management server to the latest version.

36162 204226 (E)

指定された証明書の名称がすでに登録されています。

The specified certificate name is already registered.

対処方法：名称を変更してから、再操作してください。

Change the name, and then retry the operation.

36162 204227 (E)

証明書の登録上限値は8です。

The upper limit of certificates that can be registered is 8.

対処方法：必要のない証明書を削除してから、再操作してください。

Delete unnecessary certificates, and then retry the operation.

36162 204228 (E)

クライアント証明書が鍵管理サーバと連携しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the client certificate is associated with the key management server.

対処方法：鍵管理サーバの設定を見直してから、再操作してください。

Verify the key management server setting, and then retry the operation.

36162 204229 (E)

ルート証明書が鍵管理サーバと連携しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the root certificate is associated with the key management server.

対処方法：鍵管理サーバの設定を見直してから、再操作してください。

Verify the key management server setting, and then retry the operation.

36162 204230 (E)

クライアント証明書のパスワードが無効です。

The password of the client certificate is not valid.

対処方法：パスワードが正しく設定されているかどうかを確認してください。

Verify that the password is set correctly.

36162 204231 (E)

指定された証明書に誤りがあるため、指定した証明書は使用できません。

The specified certificate cannot be used, because there is an error in the certificate.

対処方法：登録されている別の証明書を指定してください。

Specify a different certificate that is registered.

36162 204299 (E)

内部エラーが発生しました。

An internal error occurred.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204310 (E)

内部エラーが発生しました。

An internal error occurred.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36162 204400 (E)

パラメータ不正を検出しました。

Invalid parameter.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entries, and then retry the operation.

36162 204880 (E)

Encryption License Key のライセンスが、インストールされていないか有効期限が切れているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the Encryption License Key software license is not installed or is expired.

対処方法：Encryption License Key のライセンスをインストール、または有効期限を延長してから、再操作してください。

Install or renew the Encryption License Key software license, and then retry the operation.

36162 204881 (E)

必要なハードウェアが搭載されていないため、この機能は使用できません。

This function cannot be used, because the required hardware is not installed.

対処方法：HSSC に連絡してください。

Contact the HSSC.

36162 204882 (E)

SAS ポートが閉塞しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because SAS ports are blocked.

対処方法：HSSC に連絡してください。暗号化環境設定の初期化時にこのメッセージが表示されたときは、Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照してください。

Contact the HSSC. If this message appears when the encryption environmental settings are initialized, see Troubleshooting in the *Encryption License Key User Guide*.

36162 204883 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。暗号化設定されているパリティグループが存在するため、暗号化環境設定の初期化ができません。

An error occurred on the DKC side. The encryption environmental settings cannot be initialized because there is an encrypted parity group.

対処方法：パリティグループの暗号化設定を無効にしてから、再操作してください。

Disable the encryption settings for the parity group, and then retry the operation.

36162 204884 (E)

暗号化環境が設定されていないため、操作できません。

The operation cannot be performed because the encryption environment setting is not applied.

対処方法：暗号化環境を設定してから、再操作してください。

Apply encryption environmental settings, and then retry the operation.

36162 204885 (E)

鍵の作成個数が上限を超えました。

The number of created keys exceeds the maximum.

対処方法：設定内容を確認してください。

Check the settings.

36162 204886 (E)

暗号化が有効なパリティグループに閉塞していないボリュームが含まれるため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because some volumes in an encryption enabled parity group are not blocked.

対処方法：暗号化鍵が設定されているパリティグループに属するすべてのボリュームを閉塞してから、再操作してください。

Block all volumes in the parity group, and then retry the operation.

36162 204888 (E)

キャッシュフラッシュメモリ (CFM) が閉塞しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the cache flash memory (CFM) is blocked.

対処方法：ステータスおよびアラートを確認し、CFMを回復してから、再操作してください。
Confirm the status and the alert, restore the CFM, and then retry the operation.

36162 204889 (E)

暗号化鍵が生成されていないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because an encryption key has not been generated.

対処方法：暗号化鍵を生成してから、再操作してください。

Generate the encryption key, and then retry the operation.

36162 204890 (E)

暗号化鍵の取得に失敗したため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because an encryption key cannot be obtained.

対処方法：暗号化鍵を取得してから、再操作してください。

Obtain the encryption key, and then retry the operation.

36162 204891 (E)

暗号化鍵の保護鍵の取得の操作は必要ありません。

The operation to obtain the protection key for the encryption key is not required any more.

対処方法：暗号化鍵の保護鍵の取得は成功していますので、鍵取得の操作は必要ありません。

The operation to obtain the key is not required any more, because the protection key for the encryption key has been successfully obtained.

36162 204892 (E)

暗号モジュール (ENCM) が閉塞しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the encryption module is blocked.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、暗号モジュール (ENCM) を回復してから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status and the alert information on the Maintenance Utility main window, restore the encryption module, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support.

36162 204893 (E)

必要な暗号モジュール (ENCM) またはディスクボード (DKB) が搭載されていないため、この機能は使用できません。

This function is not available, because the required encryption module or DKBs are not installed.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。その後、必要な暗号モジュール (ENCM) およびディスクボード (DKB) をすべて搭載してから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Click the refresh button on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of each part and the alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part. After that, install all of the required encryption module and DKBs, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support.

36162 204894 (E)

未使用暗号化鍵が不足しているため、指定された操作はできません

The specified operation cannot be performed, because there are not enough unused encryption keys.

対処方法：暗号化鍵を作成してから再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Create an encryption key, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support.

36162 204895 (E)

キャッシュフラッシュメモリモジュール (CFMM) が閉塞しているため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the cache flash memory module is blocked.

対処方法: Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、キャッシュフラッシュメモリモジュール (CFMM) を回復してから、再操作してください。

Verify the status and the alert information on the Maintenance Utility main window, restore the cache flash memory module, and then retry the operation.

36162 204896 (E)

鍵暗号化鍵が未取得、または生成できていないため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because a key encryption key cannot be obtained or created.

対処方法：鍵管理サーバを使用する設定の場合、*Encryption License Key ユーザガイド*に従って対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If using a key management server is enabled, take actions by following the *Encryption License Key User Guide*. If this problem occurs again, contact customer support.

36162 204900 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204901 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204902 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204903 (E)

パスワードの文字数が正しくありません。

The number of characters for the password is not valid.

対処方法：パスワードは、6 文字以上 255 文字以内で入力してください。

Enter the password using from 6 to 255 characters.

36162 204904 (E)

バックアップ時に入力したパスワードと異なります。または、バックアップファイルが壊れている可能性があります。

The restore operation cannot be performed due to one of the following reasons: ?

The password is different from the one that was entered at the time of backup. ?

The backup file might be broken.

対処方法：パスワードとバックアップファイルを確認してください。

Check the password and the backup file.

36162 204905 (E)

DKC 側で内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred on the DKC side.

対処方法：HSSC に連絡してください。

Contact the HSSC.

36162 204906 (E)

DKC 側で内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred on the DKC side.

対処方法：HSSC に連絡してください。

Contact the HSSC.

36162 204907 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204908 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204909 (E)

別の装置でバックアップしたファイルを使用してリストアを行ったため、暗号化鍵の装置製番が一致していません。

The serial number of the encryption key does not match the serial number of this storage system because the key is restored by using the backup file created by a different storage system.

対処方法：正しい暗号化鍵を使用してください。

Use the correct encryption key.

36162 204910 (E)

バックアップしたファイルが古いため、リストアできません。

The encryption key cannot be restored, because the selected backup file is not the latest backup data.

対処方法：バックアップファイルを確認してください。

Check the backup file.

36162 204911 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204912 (E)

鍵の作成個数が上限を超えました。

The number of created keys exceeds the maximum.

対処方法：設定内容を確認してください。

Check the settings.

36162 204913 (E)

DKC 側でパラメータエラーが発生しました。

A parameter error occurred on the storage system.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204914 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204915 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204916 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204917 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204918 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204919 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204920 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204921 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204922 (E)

DKC 側でエラーが発生したため、閉塞した部位があります。

Some blocked parts exist because an error occurred on the DKC side.

対処方法：HSSC に連絡して、閉塞を回復させてください。

Contact the HSSC to have the blockage restored.

36162 204923 (E)

空きの鍵数が不足しています。

There are not enough free keys.

対処方法：空きの鍵を作成してください。

Create free keys.

36162 204924 (E)

DKC 側でエラーが発生したため、閉塞した部位があります。

Some blocked parts exist because an error occurred on the DKC side.

対処方法：HSSC に連絡して、閉塞を回復させてください。

Contact the HSSC to have the blockage restored.

36162 204925 (E)

DKC 側でパラメータエラーが発生しました。

A parameter error occurred on the storage system.

対処方法：再発するときは HSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204926 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 204927 (E)

DKC 側でエラーが発生しました。

An error occurred on the DKC side.

対処方法：再発するときはHSSC に連絡してください。

If this problem persists, please call the HSSC.

36162 208298 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208299 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208300 (W)

キャッシュ処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because the cache processing is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208301 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208302 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208303 (W)

別のメンテナンス処理が動作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different maintenance operation is in process.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36162 208750 (E)

エラーが検出されました。

Errors are detected.

対処方法：操作に必要な暗号化の要件を満たしていない。又は、障害が発生している可能性があります。

・Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位があるかを確認する。

・Encryption License Key ユーザガイドのトラブルシューティングを参照して確認する。

問題があった場合は問題を解消してから、再操作してください。

The encryption requirements for the operations might not be met or a failure might have occurred. Verify the status and alerts on the Maintenance Utility main window to verify if there are any failed parts or blocked parts.

◦ See Troubleshooting in the *Encryption License Key User Guide*.

If any problems are identified, resolve the problems, and then retry the operation.

8.3 部位コード 36361

36361 205001 (E)

相互接続スイッチが選択されていません。

Interconnect Switch is not selected.

対処方法：相互接続スイッチを選択してから再操作してください。

Select Interconnect Switch, and then retry the operation.

36361 205002 (E)

オペレーションパネルが選択されていません。

An operation panel is not selected.

対処方法：オペレーションパネルを選択してから再操作してください。

Select an operation panel, and then retry the operation.

36361 205003 (E)

選択されたロケーションの部品は、タイプ変更交換できません。

The type of the selected part on the location cannot be changed.

対処方法：部品選択または操作内容を確認してから、再操作してください。

Verify that the selected part or the operation is correct, and then retry the operation.

36361 205004 (E)

交換対象の AMC の ESM クラスタロールが Active です。

The ESM cluster role of AMC to be replaced is active.

対処方法：ESM クラスタロールが Active 以外の AMC を交換してください。

Replace AMC whose ESM cluster role is not active.

36361 205005 (E)

現在接続されている AMC からは、この操作はできません。

This operation cannot be performed from the currently connected AMC.

対処方法：他系 AMC へ接続して行ってください。

Connect to the other AMC, and then retry the operation.

36361 205006 (E)

交換対象の HSN ボックスに搭載されている AMC の ESM クラスタロールが Active です。

The message occurs when Replace is clicked while the ESM cluster role of AMC mounted on the replacement target HSN box is active.

対処方法: ESM クラスタロールが Active 以外の AMC が搭載されている HSN ボックスを交換してください。

Replace an HSN box on which AMC whose ESM cluster role is not active is installed.

36361 205007 (E)

現在接続されている AMC からは、この操作はできません。

This operation cannot be performed from the currently connected AMC.

対処方法: 他系 AMC へ接続して行ってください。

Connect to the other AMC, and then retry the operation.

36361 207001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36361 207002 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36361 207003 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36361 207004 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36361 207005 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36361 207006 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法: マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

- 36361 209001 (i)
ISW 交換が完了しました。
The ISW replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click Close.
- 36361 209002 (i)
ISWFAN 交換が完了しました。
The ISWFAN replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click Close.
- 36361 209003 (i)
Array Management Controller 交換が完了しました。
Array management controller replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click [Close].
- 36361 209004 (i)
HSNPANEL 交換が完了しました。
HSNPANEL replacement is complete.
対処方法：REMOTE MAINTENANCE スイッチを交換前の状態に戻して、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Restore the REMOTE MAINTENANCE switch to the status before the replacement, and then click Close.
- 36361 209005 (i)
HSNPANEL 交換が完了しました。
HSNPANEL replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click [Close].
- 36361 209006 (i)
PCICON 交換が完了しました。
PCICON replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click [Close].
- 36361 209007 (i)
HSNPANEL のタイプ変更交換が完了しました。
HSNPANEL type change replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click [Close].
- 36361 209008 (i)
HSN ボックス交換が完了しました。
HSN box replacement is complete.
対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。
Click [Close].

36361 209009 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法 : Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

36361 209010 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法 : Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

36361 209011 (W)

処理中に通信タイムアウトが発生しましたが、処理は継続中です。

A communication time-out error occurred during processing, but the processing still continues.

対処方法 : Maintenance Utility にログインし直して、システムロック状態を確認してください。システムロック中の場合は、処理がまだ継続中です。処理が終了すると、システムロック状態がシステム未ロックになります。しばらく待ってから、更新ボタンをクリックして、システムロック状態を確認してください。

処理が終了していることを確認したら、次の操作を行ってください。

- 閉塞操作で、この問題が発生した場合は、閉塞操作を再実行してください。
- 回復、増設または減設操作で、この問題が発生した場合は、ハードウェアの状態が正常であること、および設定内容が適用されていることを確認してください。

Log in to Maintenance Utility again, and then verify the system lock status. If the status is System Locked, the processing still continues. If the status is System Unlocked, the processing has finished. In the first case, wait for a while, and then click Refresh to verify the system lock status. If the status has changed to System Unlocked, perform one of the following operations:

- If the error occurred during a blocking operation, retry the operation.
- If the error occurred during a restoring, installing, or removing operation, verify that the hardware status is normal and that all settings have been applied.

8.4 部位コード 36562

36562 204001 (E)

一時的な問題が発生しました。

A temporary issue has occurred.

対処方法 : 10 分以上経過してから再実行してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問合せ先に連絡してください。

Wait for 10 minutes or longer, and then retry the operation. If this problem persists, contact customer support.

36562 204002 (E)

アラートコンプリートに失敗しました。

The selected alert is not complete.

対処方法 : この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 204128 (E)

この機能はすでに実行中です。

This function is already in process.

対処方法 : しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

36562 205002 (E)

入力値が無効な形式です。

The input value format is not valid.

対処方法 : 正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205003 (E)

国名が無効な形式です。

The format of Country Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205004 (E)

都道府県名が無効な形式です。

The format of State or Province Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205005 (E)

市区町村名または地域名が無効な形式です。

The format of Locality Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205006 (E)

組織名が無効な形式です。

The format of Organization Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205007 (E)

部門名が無効な形式です。

The format of Organization Unit Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205008 (E)

一般名が無効な形式です。

The format of Common Name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205009 (E)

別の組織名が無効な形式です。

The format of Optional company name is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205010 (E)

サブジェクト代替名が無効な形式です。

The format of Subject Alternative Names is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205011 (E)

設定値が重複しています。

There is a duplicate setting value.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205012 (E)

パスワードが無効な形式です。

The format of Password is not valid.

対処方法：正常な値を入力し再実行してください。

Enter a valid value and try again.

36562 205013 (E)

プロファイル(*.cfg ファイル)の内容が無効な形式です。

The format of the Profile (*.cfg file) contents is not valid.

対処方法：プロファイル内容を正常な値へ修正し再実行してください。

Correct the profile contents and try again.

36562 205014 (E)

秘密鍵設定の鍵タイプ、鍵長は CNSA1.0 に準拠していません。

The key type and the key length for the private key settings do not comply with CNSA1.0.

対処方法：秘密鍵設定の鍵タイプ、鍵長は CNSA1.0 に準拠した内容に変更して再実行してください。

Change the key type and the key length for the private key settings to comply with CNSA1.0, and then retry the operation.

36562 208000 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208001 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208002 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208003 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208004 (W)

障害、閉塞、またはコレクションアクセス状態のドライブがあります。

There are failed drives, blocked drives, or drives in the correction access status.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害もしくは閉塞ドライブを回復、またはコレクションアクセス状態を解消してから、再操作してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, restore all failed or blocked drives, or eliminate the correction access status, and then retry the operation.

36562 208006 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208007 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208008 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36562 208009 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208010 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208011 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208012 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208013 (W)

障害、閉塞、またはコレクションアクセス状態のドライブがあります。

There are failed drives, blocked drives, or drives in the correction access status.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害もしくは閉塞ドライブを回復、またはコレクションアクセス状態を解消してから、再操作してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, restore all failed or blocked drives, or eliminate the correction access status, and then retry the operation.

36562 208015 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208016 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208017 (W)

減設後のシステム内 MP 稼働率がしきい値以上となるため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the MP usage rate will exceed the threshold on the storage system after the controller chassis are removed.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208018 (W)

CWP (cache write pending rate) がしきい値以上となるため、指定された操作はできません。

The operation cannot be performed, because the CWP (cache write pending rate) will exceed the threshold after the controller chassis are removed.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208021 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36562 208022 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36562 208023 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法：Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208024 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208025 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208026 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208027 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208028 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208029 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208030 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208031 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208032 (W)

コントローラボードの増設作業が完了していない可能性があります。構成変更中のため、指定された操作はできません。

Installing the controller boards might not be complete.

The operation cannot be performed, because the configurations are being changed.

対処方法: Controller Boards Installation Results 画面で増設作業が異常終了していることを確認し、増設したコントローラボードを減設してください。

正常終了している場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the installations have ended abnormally in the Controller Boards Installation Results window, and then remove the installed controller boards. If the installations have ended normally, contact customer support as described in the manual.

36562 208033 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法: 保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208034 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法: 保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208035 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法: 保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208036 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法: 保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208037 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208038 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208039 (E)

減設作業中に、キャッシュメモリの閉塞処理に失敗しました。

Blocking the cache memory cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208040 (W)

増設作業中に、DKB の回復処理に失敗しました。

Restoring the DKB cannot be performed during the installation.

対処方法：閉塞している DKB を交換し、回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the blocked DKB to restore it. If the replacement does not work, contact customer support as described in the manual.

36562 208041 (E)

減設作業中に、DKB の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the DKB cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208042 (E)

減設作業中に、CHB の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the CHB cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208043 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208044 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208045 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208046 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208047 (W)

増設作業中に、CHB の回復処理に失敗しました。

Restoring the CHB cannot be performed during the installation.

対処方法：閉塞している CHB を交換し、回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the blocked CHB to restore it. If the replacement does not work, contact customer support as described in the manual.

36562 208048 (E)

減設作業中に、CHB の閉塞処理に失敗しました。

Blocking the CHB cannot be performed during the removal.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208049 (W)

増設作業中に、CHB の回復処理に失敗しました。

Restoring the CHB cannot be performed during the installation.

対処方法：閉塞している CHB を交換し、回復してください。

回復できないときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Replace the blocked CHB to restore it. If the replacement does not work, contact customer support as described in the manual.

36562 208050 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208051 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208052 (W)

減設作業中に、ESM のネットワーク設定処理に失敗しました。

The ESM network settings cannot be performed during the removal.

対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。

Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208053 (W)

減設作業中に、ESM のネットワーク設定処理に失敗しました。

The ESM network settings cannot be performed during the removal.

対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。

Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208054 (W)

減設作業中に、ESM のネットワーク設定処理に失敗しました。

The ESM network settings cannot be performed during the removal.

対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。

Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208055 (W)

減設作業中に、ESM の構成情報回復処理に失敗しました。

The ESM configuration information cannot be restored during the removal.

対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。
Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208056 (W)

減設作業中に、ESM の構成情報回復処理に失敗しました。
The ESM configuration information cannot be restored during the removal.
対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。
Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208057 (W)

減設作業中に、ESM の構成情報回復処理に失敗しました。
The ESM configuration information cannot be restored during the removal.
対処方法：CTL12 の MaintenanceUtility に接続し、ESM を再起動してください。
Connect to Maintenance Utility for CTL12, and then restart the ESM.

36562 208058 (E)

搭載した CFMM の数が過剰のため、回復処理に失敗しました。
The restore operation cannot be performed, because the number of installed CFMMs is excessive.
対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。
この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。
Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208059 (W)

障害または閉塞部位があります。
Some failed parts or blocked parts exist.
対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。
Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208060 (W)

障害または閉塞部位があります。
Some failed parts or blocked parts exist.
対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。
Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208061 (W)

障害または閉塞部位があります。
Some failed parts or blocked parts exist.
対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。
Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208062 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208063 (W)

コピー中のドライブが存在します。

There is a drive that is being copied.

対処方法 : コピーが完了してから、再操作してください。

Wait until the copying is complete, and then retry the operation.

36562 208064 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208065 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208066 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208067 (W)

障害または閉塞部位があります。

Some failed parts or blocked parts exist.

対処方法 : Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208068 (W)

コピー中のドライブが存在します。

There is a drive that is being copied.

対処方法 : コピーが完了してから、再操作してください。

Wait until the copying is complete, and then retry the operation.

36562 208069 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36562 208070 (E)

減設処理に失敗しました。

Removing the specified part cannot be performed.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support provided in the manual.

36562 208071 (E)

SMC 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the storage management controller replacement cannot be performed.

対処方法：SMC 交換を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the storage management controller replacement.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208072 (E)

SMC 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the storage management controller replacement cannot be performed.

対処方法：SMC 交換を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the storage management controller replacement.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208073 (E)

SMC 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the storage management controller replacement cannot be performed.

対処方法：SMC 交換を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the storage management controller replacement.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208074 (E)

SMC 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the storage management controller replacement cannot be performed.

対処方法：SMC 交換を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the storage management controller replacement.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208075 (E)

CTL 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the controller board replacements cannot be performed.

対処方法：交換した CTL に搭載されている SMC 交換を実施し回復してください。

回復しないときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Replace the storage management controller installed on the replaced controller board, and then perform the restore operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208076 (E)

SMC の FW 更新に失敗しました。

The firmware of the storage management controller cannot be updated.

対処方法：SMC 交換を再実施してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Retry the storage management controller replacement.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208077 (E)

CTL 交換の回復操作に失敗しました。

The restore operation during the controller board replacements cannot be performed.

対処方法：交換した CTL に搭載されている SMC 交換を実施し回復してください。

回復しないときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Replace the storage management controller installed on the replaced controller board, and then perform the restore operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208080 (E)

ノード増設中に SMC 回復に失敗しました。

Restoring the storage management controller cannot be performed during node expansion.

対処方法：増設したコントローラシャーシに搭載されている SMC 交換を実施してください。

操作後、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

Replace the storage management controller installed in the newly added controller chassis.

After that, click the refresh button on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of each part and the alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part.

36562 208081 (E)

ノード増設中に SMC 回復に失敗しました。

Restoring the storage management controller cannot be performed during node expansion.

対処方法：増設したコントローラシャーシに搭載されている SMC 交換を実施してください。

操作後、Maintenance Utility メイン画面の更新ボタンをクリックしてから、各部品の状態およびアラートを確認してください。障害または閉塞が発生しているときは、その部品を回復してください。

Replace the storage management controller installed in the newly added controller chassis.

After that, click the refresh button on the Maintenance Utility main window, and then verify the status of each part and the alert information. If an error or a blockage occurred in a part, restore the part.

36562 208082 (E)

ENCM の保守操作において、エラーが発生しました。

An error occurred during the maintenance operation for an encryption module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。これらに問題がない場合は、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status and the alert information on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed or blocked part. If there is no problem, retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208083 (E)

ENCM の保守操作において、エラーが発生しました。

An error occurred during the maintenance operation for an encryption module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。これらに問題がない場合は、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the status and the alert information on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed or blocked part. If there is no problem, retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208084 (E)

CTL のタイプと RAMBOOT バージョンの組み合わせが正しくありません。

The combination of the type of the controller board and the RAMBOOT version is not correct.

対処方法：正しいメディアを使用して再操作してください。

Retry the operation with the correct media.

36562 208085 (E)

CTL のタイプと RAMBOOT バージョンの組み合わせが正しくありません。

The combination of the type of the controller board and the RAMBOOT version is not correct.

対処方法：RAMBOOT のマイクロプログラムを更新してから、再操作してください。

Update the RAMBOOT microcode, and then retry the operation.

36562 208086 (E)

CFMM の挿入を検出できなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an inserted CFMM cannot be detected.

対処方法：CFMM が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Verify that all CFMMs are fully inserted, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208087 (E)

CFMM に異常があるため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because an error occurred in a CFMM.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208107 (W)

同一 CTL 内に保守対象以外の FANM 障害が存在します。

The controller board containing the maintenance target has a failed FAN module.

対処方法：Maintenance Utility メイン画面でステータスおよびアラートを確認し、障害または閉塞部位を回復してください。

Verify the status and the alert on the Maintenance Utility main window, and then restore the failed parts or blocked parts.

36562 208110 (E)

増設処理に失敗しました。

Installing the specified part cannot be performed.

対処方法：保守マニュアルのトラブルシューティングセクションに従って、実施した保守のエラーに対処してください。この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Take actions by following the TROUBLESHOOTING section in the Maintenance Manual. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208111 (E)

搭載した CFMM の容量種別が正しくないため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the capacity type of an installed CFMM is not correct.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208112 (E)

搭載した CFMM の数が不足のため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because there are not enough CFMMs installed.

対処方法：画面上の表示に合わせて CFMM を搭載して、再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載されている問い合わせ先に連絡してください。

Install the CFMMs as displayed in the window, and then retry the operation. If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

36562 208113 (E)

Compatible XRC のライセンスがインストールされているため、コントローラシャーシ増設を実施できません。

The controller chassis cannot be installed, because the Compatible XRC license is installed.

対処方法：装置内の Compatible XRC を全て削除した後、Compatible XRC のライセンスをアンインストールしてから、再度オペレーションを行ってください。

Delete all Compatible XRC pairs from the storage system, remove the Compatible XRC license, and then retry the operation.

36562 208114 (E)

Compatible XRC のライセンスがインストールされているため、コントローラボード増設を実施できません。

The controller board cannot be installed, because the Compatible XRC license is installed.

対処方法：装置内の Compatible XRC を全て削除した後、Compatible XRC のライセンスをアンインストールしてから、再度オペレーションを行ってください。

Delete all Compatible XRC pairs from the storage system, remove the Compatible XRC license, and then retry the operation.

36562 208124 (E)

CTL 種別に対応していないチャンネルボードが選択されたため、指定された操作はできません。

The specified operation cannot be performed, because the selected channel board does not support the type of the controller board.

対処方法：ストレージシステムに搭載されている、すべての CTL を “Controller Board L” にタイプ変更交換してから、再操作してください。

Perform Replace Controller Board (Type Change) so that the type of all controller boards installed on the storage system changes to Controller Board L, and then retry the operation.

36562 208125 (E)

DKCMAIN と CHB(32G MF) のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the CHB(32G MF) firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と CHB(32G MF) のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the CHB(32G MF) firmware, and then retry the operation.

36562 208126 (E)

DKCMAIN と CHB(32G MF EDIF) のファームウェアの組み合わせが正しくないため、処理に失敗しました。

The operation cannot be performed, because the combination of the DKCMAIN firmware version and the CHB(32G MF EDIF) firmware version is not correct.

対処方法：DKCMAIN と CHB(32G MF EDIF) のファームウェアを更新してから、再操作してください。

Update the DKCMAIN firmware and the CHB(32G MF EDIF) firmware, and then retry the operation.

36562 208127 (E)

ストレージシステムの状態が Ready ではありません。

The storage system status is not Ready.

対処方法：ストレージシステムの状態が Ready であることを確認し、再操作してください。または、Maintenance Utility にログインし直してから、再操作してください。

Verify that the storage system status is Ready, and then retry the operation.

Otherwise, log back in to Maintenance Utility, and then retry the operation.

8.5 部位コード 36662

36662 200011 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 202100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 203000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 203100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 204000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 204001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 204100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 204200 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 205000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 205100 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36662 205200 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

8.6 部位コード 36761

36761 205115 (E)

入力された内容に誤りがあります。

Some entries are not valid.

対処方法：内容を確認して再操作してください。

Verify the entered values, and then retry the operation.

36761 205116 (E)

Proxy サーバのホスト名または IP アドレスに使用できない文字が入力されています。

The host name or the IP address of the proxy server contains an invalid character.

対処方法：設定内容を確認してから、再操作してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

36761 207151 (E)

内部論理矛盾が発生しました。

An internal logic contradiction occurred.

対処方法：マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Contact customer support as described in the manual.

36761 209128 (i)

クラウド接続設定が完了しました。

The cloud connection settings are complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

36761 209129 (i)

クラウド接続設定削除が完了しました。

Deleting the cloud connection settings is complete.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

8.7 部位コード 36861

36861 203000 (E)

エラーが発生しました。

An error occurred.

対処方法：次に示すエラーコードのリストから、エラーの内容を確認してください。

Verify the descriptions of the error in the following error code list.

36861 205000 (E)

入力された内容に誤りがあります。

There is an error in the entry.

対処方法：ツールチップの内容を確認し、誤りを修正してから、再操作してください。

Verify the contents of the tooltip, correct the error, and then retry the operation.

36861 209000 (i)

ユーザアカウントポリシーの設定が完了しました。

The message occurs when the password policy setting is complete.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click OK.

36861 209001 (i)

テストメールを送信しました。

The test email was sent.

対処方法：指定した送信先に、テストメールが届いていることを確認してください。

Verify that the test email has arrived at the specified destination.

8.8 部位コード 36962

36962 203000 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36962 203001 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

36962 204000 (E)

DKC が Ready 状態でないため、指定された操作は実行できません。

The specified operation cannot be performed, because the storage system status is not Ready.

対処方法：DKC が Ready 状態であることを確認してから再操作してください。

Verify that the storage system status is Ready, and then retry the operation.

36962 209000 (i)

操作が正常に終了しました。

現在のプロセッサ稼働率は、ファームウェア更新可能な範囲です。

The operation is complete normally.

The current processor utilization is within the available range in which the firmware can be updated.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

36962 209001 (W)

操作が正常に終了しました。

現在のプロセッサ稼働率では、ファームウェア更新を実行できません。

The operation is complete normally.

The firmware cannot be updated at the current processor utilization.

対処方法：[閉じる] ボタンをクリックしてください。

Click [Close].

メッセージ(部位コードグループ 37nnn)

ここでは、部位コード 37062 から 37562 までのメッセージを示しています。

- [9.1 部位コード 37062](#)
- [9.2 部位コード 37262](#)
- [9.3 部位コード 37562](#)
- [9.4 部位コード 37962](#)

9.1 部位コード 37062

37062 204130 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204131 (E)

Email 設定が無効化されています。

The email setting is disabled.

対処方法：Email 設定を有効化してください。

Enable the email setting.

37062 204132 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204133 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204134 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204135 (E)

ファイルの暗号化に失敗しました。

The file cannot be encrypted.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204136 (E)

ファイルの復号化に失敗しました。

The file cannot be decrypted.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204137 (E)

SMTP サーバとの通信中に障害が発生しました。

An error occurred during the communication with the SMTP server.

対処方法：設定を確認してから、再操作してください。

この問題が再発するときは、HSSC に連絡してください。

Verify the settings, and then retry the operation.

If this problem persists, contact customer support.

37062 204138 (E)

SMTP 認証に失敗しました。

The SMTP authentication cannot be performed.

対処方法：アカウントおよびパスワードを見直してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify the account and the password.

If this problem occurs again, contact customer support.

37062 204139 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204140 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204141 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal processing error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37062 204142 (E)

メールアドレスに使用できない文字が入力されています。または制限文字数を超過しています。

The email address contains an invalid character or exceeds the specified number of characters.

対処方法：255 文字以内の英数字、およびスペースを除く記号（"()、: ; <> [¥¥]）で入力してください。

Enter alphanumeric characters and symbols ("()、: ; <> [¥¥]) except space up to 255 characters.

37062 204143 (E)

メールアドレスに使用できない文字が入力されています。または制限文字数を超過しています。

The email address contains an invalid character or exceeds the specified number of characters.

対処方法：255 文字以内の英数字、およびスペースを除く記号（"()、: ; <> [¥¥]）で入力してください。

Enter alphanumeric characters and symbols ("()、: ; <> [¥¥]) except space up to 255 characters.

9.2 部位コード 37262

37262 204030 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204100 (E)

パラメータ不正を検出しました。

Invalid parameter.

対処方法：入力内容を確認してから、再操作してください。

Verify the entries, and then retry the operation.

37262 204105 (E)

指定された証明書の名称がすでに登録されています。

The specified certificate name is already registered.

対処方法：名称を変更してから、再操作してください。

Change the name, and then retry the operation.

37262 204106 (E)

証明書の登録上限数は 150 です。

The upper limit of the number of certificates that can be registered is 150.

対処方法：必要のない証明書を削除してから、再操作してください。

Delete unnecessary certificates, and then retry the operation.

37262 204107 (E)

指定された証明書に誤りがあるため、指定した証明書は使用できません。

The specified certificate cannot be used, because there is an error in the certificate.

対処方法：証明書要件を満たす証明書を指定してください。

Specify a certificate that meets the certificate requirements.

37262 204108 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204109 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204110 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204111 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204112 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204113 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204114 (E)

正しいルート証明書が設定されていません。

A correct root certificate is not set.

対処方法：正しいルート証明書ファイルが設定されているかどうかを確認してください。

Verify that a correct root certificate file is set.

37262 204115 (E)

正しいルート証明書が設定されていません。

A correct root certificate is not set.

対処方法：正しいルート証明書ファイルが設定されているかどうかを確認してください。

Verify that a correct root certificate file is set.

37262 204116 (E)

正しいルート証明書が設定されていません。

A correct root certificate is not set.

対処方法：正しいルート証明書ファイルが設定されているかどうかを確認してください。

Verify that a correct root certificate file is set.

37262 204117 (E)

指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。

The operation cannot be performed, because the specified parameter is not correct.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204118 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204119 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204120 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204121 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204122 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204123 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：必要のない証明書を削除してから、再操作してください。

Delete unnecessary certificates, and then retry the operation.

37262 204124 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204125 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204126 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204127 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204128 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37262 204129 (E)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed because a different user operation is in progress.

対処方法：しばらくしてから、再操作してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

37262 207014 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

9.3 部位コード 37562

37562 200001 (E)

挿入した AMC が規定時間内に起動しなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the inserted AMC cannot start within the specified time.

対処方法：AMC が奥までしっかり挿入されていることを確認して、再操作してください。

それでも再発した場合は、別の保守部品を使用して再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Verify that the AMC is fully inserted, and then retry the operation.

If this problem occurs again, retry the operation using a different maintenance part.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200002 (E)

交換対象の AMC の状態取得に失敗したため、閉塞処理に失敗しました。

The blocking operation cannot be performed, because the status of the AMC to be replaced cannot be obtained.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200003 (E)

交換対象の AMC の ESM クラスタロールが Active です。

The ESM cluster role of AMC to be replaced is active.

対処方法：ESM クラスタロールが Active である AMC から操作してください。

Perform the operation from an AMC whose ESM cluster role is active.

37562 200004 (E)

交換対象の AMC のシャットダウンに失敗したため、閉塞処理に失敗しました。

The blocking operation cannot be performed, because the AMC to be replaced cannot be shut down.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200005 (E)

交換対象の AMC の LED 点灯に失敗したため、閉塞処理に失敗しました。

The blocking operation cannot be performed, because the LED on the AMC to be replaced cannot light up.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200006 (E)

交換対象の AMC のリセットに失敗したため、閉塞処理に失敗しました。

The blocking operation cannot be performed, because the AMC to be replaced cannot be reset.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200007 (E)

挿入した AMC との通信に失敗したため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the communication with the inserted AMC cannot be established.

対処方法：再操作してください。

それでも再発した場合は、別の保守部品を使用して再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation.

If this problem occurs again, retry the operation using a different maintenance part.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200008 (E)

挿入した AMC の ESM のファームウェア更新に失敗したため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the ESM firmware of the inserted AMC cannot be updated.

対処方法：再操作してください。

それでも再発した場合は、別の保守部品を使用して再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation.

If this problem occurs again, retry the operation using a different maintenance part.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200009 (E)

挿入した AMC のファームウェア更新に失敗したため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the firmware of the inserted AMC cannot be updated.

対処方法：AMC リセットを実施後、ファームウェア更新を実施してください。復旧しなかった場合、別の保守部品を使用して AMC 交換操作を再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the AMC, and then update the firmware. If this problem occurs again, retry the AMC replacement using a different maintenance part.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200010 (E)

挿入した AMC の構成情報の回復に失敗したため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the configuration information of the inserted AMC cannot be restored.

対処方法：AMC リセットを実施してください。復旧しなかった場合、別の保守部品を使用して AMC 交換操作を再実行してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Reset the AMC. If this problem occurs again, retry the AMC replacement using a different maintenance part.

If this problem still persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200011 (E)

挿入した AMC が規定時間内に起動しなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the inserted AMC cannot start within the specified time.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

37562 200012 (E)

挿入した AMC が規定時間内に起動しなかったため、回復処理に失敗しました。

The restore operation cannot be performed, because the inserted AMC cannot start within the specified time.

対処方法：再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Retry the operation. If this problem persists, contact customer support as described in the manual.

9.4 部位コード 37962

37962 200911 (i)

TLS セキュリティ設定の変更が完了しました。ESM をリブートします。

The TLS security settings have been successfully updated. The ESM will now reboot.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

37962 200912 (i)

TLS セキュリティ設定の変更が完了しました。ESM をリブートします。

CNSA1.0 が有効に指定されていますが、SNMP の設定が CNSA1.0 に準拠していません。

マニュアルの指示に従い、ストレージ管理者に SNMP の設定を変更するように依頼してください。

The TLS security settings have been changed. The ESM will reboot.

CNSA1.0 has been specified as enabled, but the SNMP settings do not comply with CNSA1.0.

Please follow the instructions in the manual and ask the storage administrator to change the SNMP settings.

対処方法：[OK] ボタンをクリックしてください。

Click [OK].

37962 203900 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

37962 204901 (E)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because a different user is performing an operation.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

37962 204902 (E)

他系 ESM への設定が失敗しました。

The settings cannot be applied to the other ESM.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support as described in the manual.

37962 204904 (E)

他のユーザが操作中のため、操作できません。

The operation cannot be performed, because a different user is performing an operation.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support.

37962 204905 (E)

TLS セキュリティ設定の取得に失敗しました。

The TLS security settings cannot be obtained.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。改善しない場合は、TLS セキュリティ設定をリセット後、TLS セキュリティ設定を再設定してください。

再設定後もこの問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, reset the TLS security settings, and then retry the TLS security settings.

If this problem still persists even after retrying the settings, contact customer support.

37962 204906 (E)

TLS セキュリティ設定の変更に失敗しました。

The TLS security settings cannot be changed.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support.

37962 204907 (E)

ストレージシステムの内部処理でエラーが発生しました。

An internal error occurred on the storage system.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support.

37962 204908 (E)

設定内容が CNSA1.0 に準拠していません。

The settings do not comply with CNSA1.0.

対処方法：設定内容を見直し、再実行してください。

見直し項目：認証プロトコル、暗号化プロトコル

Verify the authentication protocol and the encryption protocol, and then retry the operation.

37962 204909 (E)

セキュリティ通信テストに失敗しました。

The security communication test cannot be performed, because an internal error occurred.

対処方法：しばらく待ってから再操作してください。

この問題が再発するときは、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。

Wait for a while, and then retry the operation.

If this problem occurs again, contact customer support.

37962 205903 (E)

指定された値が不正です。

The specified value is not valid.

対処方法：指定値を見直し、再実行してください。

Verify the specified value, and then retry the operation.

37962 205910 (W)

プロトコルと暗号スイートのいずれか、または両方が選択されていません。

One or both of the protocol and cipher suite have not been selected.

対処方法：プロトコルと暗号スイートをそれぞれ選択してから再操作してください。

Select the protocol and the cipher suite respectively before retrying the operation.

このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

- [A.1 このマニュアルでの表記](#)
- [A.2 このマニュアルで使用している略語](#)
- [A.3 KB \(キロバイト\) などの単位表記について](#)

A.1 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

表記	製品名
DP	Dynamic Provisioning
GAD	global-active device

A.2 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語	フルスペル
CHA	Channel Adapter
CTG	Consistency Group
CU	Control Unit
CV	Customized Volume
DNS	Domain Name System
EAV	Extended Address Volume
FC	Fibre Channel
FMC	Flash Memory Compressed
Gbps	Gigabit per second
HBA	Host Bus Adapter
I/O	Input/Output
ID	Identifier
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv6	Internet Protocol version 6
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
LBA	Logical Block Address
LDEV	Logical Device
LDKC	Logical DKC
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
MCU	Main Control Unit
NVS	Non-Volatile Storage
OEM	Original Equipment Manufacturer
OS	Operating System
PCB	Printed Circuit Board
RCU	Remote Control Unit
RMI	Remote Method Invocation
SAS	Serial Attached SCSI
SFP	Small Form factor Pluggable

略語	フルスペル
SIM	Service Information Message
SM	Shared Memory
SMI-S	Storage Management Initiative - Specification
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSD	Solid-State Drive
SSL	Secure Sockets Layer
VDEV	Virtual Device
WWN	World Wide Name

A.3 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）は1,024バイト、1MB（メガバイト）は1,024KB、1GB（ギガバイト）は1,024MB、1TB（テラバイト）は1,024GB、1PB（ペタバイト）は1,024TBです。

1block（ブロック）は512バイトです。



用語解説

用語の詳細を説明します。

A

AMC

(Array Management Controller)

HSNBX に搭載される ESM アプリケーションが動作するハードウェア。

ALUA

(Asymmetric Logical Unit Access)

SCSI の非対称論理ユニットアクセス機能です。

ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の冗長パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するかをストレージシステムに定義して、I/O を発行できます。優先して使用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。

B

bps

(bits per second)

データ転送速度の標準規格です。

C

CBX

(Controller Box)

CBX は DKC、コントローラシャーシと同義語です。詳しくは、「コントローラシャーシ」を参照してください。CBX2 台を指す場合は CBX ペアと記載する場合があります。

CC

(Concurrent Copy)

IBM 社の Concurrent Copy 機能のことです。

CHAP

(Challenge Handshake Authentication Protocol)

認証方式のひとつ。ネットワーク上でやり取りされる認証情報はハッシュ関数により暗号化されるため、安全性が高いです。

CHB

(Channel Board)

詳しくは「チャンネルボード」を参照してください。

Child

Thin Image Advanced の用語で、Parent のメタデータを共有する先のペアまたはボリュームを指します。

Family 内に vClone 属性のボリュームが存在しない場合、ルートボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリュームが該当します。

Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、vClone Parent 属性のボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリューム、同一 Family 内の vClone 属性のボリューム、同一 Family 内の vClone 属性のボリュームと同じスナップショットツリーに属するペアまたはボリュームが該当します。

CLPR

(Cache Logical Partition)

キャッシュメモリを論理的に分割すると作成されるパーティション（区画）です。

CM

(Cache Memory (キャッシュメモリ))

詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

CNA

(Converged Network Adapter)

HBA と NIC を統合したネットワークアダプタ。

CRC

(Cyclic Redundancy Check)

巡回冗長検査。コンピュータデータに対し、偶発的変化を検出するために設計された誤り訂正符号。

CSV

(Comma-Separated Values)

データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットの1つで、主にアプリケーション間のファイルのやり取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。

CTG

(Consistency Group)

詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。

CU

(Control Unit (コントロールユニット))

主に磁気ディスク制御装置を指します。

CV

(Customized Volume)

任意のサイズに設定できる論理ボリュームです。

CYL

(Cylinder (シリンダ))

複数枚の磁気ディスクから構成される磁気ディスク装置で、磁気ディスクの回転軸から等距離にあるトラックが磁気ディスクの枚数分だけ垂直に並び、この集合を指します。

D

DKB

(Disk Board)

ドライブとキャッシュメモリ間のデータ転送を制御するモジュールです。

DKC

(Disk Controller)

DKC は CBX、コントローラシャーシと同義語です。また、システムを総称する論理的な呼称として DKC が使われる場合があります。詳しくは、「コントローラシャーシ」を参照してください。

DKU

(Disk Unit)

各種ドライブを搭載するためのシャーシ（筐体）です。

DP-VOL

詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。

E

EAV

(Extended Address Volume)

IBM 社のストレージシステムが提供している、従来の 3390 型ボリュームではサポートできない大容量のボリュームを定義するための機能です。最大で、1,182,006 シリンダ/ボリュームまで定義できます。

ECC

(Error Check and Correct)

ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することです。

ENC

ドライブボックスに搭載され、コントローラシャーシまたは他のドライブボックスとのインターフェース機能を有します。

ESE-VOL

(Extent Space - Efficient Volume)

IBM 製品と互換性のある仮想ボリュームで、User Directed Space Release 機能によるページ解放が可能なボリュームです。

ESM

(Embedded Storage Manager)

本ストレージシステムにおける管理系ソフトウェアです。

ESMOS

(Embedded Storage Manager Operating System)

ESM を動作させるための OS や OSS を含んだファームウェアです。

ExG

(External Group)

外部ボリュームを任意にグループ分けしたものです。詳しくは「外部ボリュームグループ」を参照してください。

External MF

詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。

External ポート

外部ストレージシステムを接続するために使用する、ストレージシステムのポートです。

F

Failover

故障しているものと機能的に同等のシステムコンポーネントへの自動的置換。

この Failover という用語は、ほとんどの場合、同じストレージデバイスおよびホストコンピュータに接続されているインテリジェントコントローラに適用されます。

コントローラのうちの1つが故障している場合、Failover が発生し、残っているコントローラがその I/O 負荷を引き継ぎます。

Family

Thin Image Advanced の用語で、メタデータを共有する Parent (メタデータ共有元となるボリューム) と Child (Parent のメタデータ共有するペアまたはボリューム) の群れを指します。

FC

(Fibre Channel)

ストレージシステム間のデータ転送速度を高速にするため、光ケーブルなどで接続できるようにするインターフェースの規格のことです。

FICON

(Fibre Connection)

メインフレームシステム用の光チャネルの一種です。FICON では、ファイバチャネルの標準に基づいて ESCON® の機能が拡張されており、全二重データによる高速データ転送がサポートされています。

FM

(Flash Memory (フラッシュメモリ))

詳しくは「フラッシュメモリ」を参照してください。

G

GID

(Group ID)

ホストグループを作成するときに付けられる 2 桁の 16 進数の識別番号です。

GUI

(Graphical User Interface)

コンピュータやソフトウェアの表示画面をウィンドウや枠で分け、情報や操作の対象をグラフィック要素を利用して構成するユーザインターフェース。マウスなどのポインティングデバイスで操作することを前提に設計されます。

H

HBA

(Host Bus Adapter)

詳しくは「ホストバスアダプタ」を参照してください。

Hyper PAV

IBM OS の機能で、PAV の発展機能です。あるベースデバイスに割り当てたエイリアスデバイスが、同一 CU 内のベースデバイスすべてのエイリアスデバイスとして共有化されます。本ストレージシステムで Compatible Hyper PAV 機能を使用することにより、IBM OS から本ストレージシステム上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

I

I/O モード

global-active device ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームが、それぞれに持つ I/O の動作です。

I/O レート

ドライブへの入出力アクセスが 1 秒間に何回行われたかを示す数値です。単位は IOPS (I/Os per second) です。

In-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、管理ツールの操作端末またはサーバから、ストレージシステムのコマンドデバイスにコマンドが転送されます。

Initiator

属性が RCU Target のポートと接続するポートを持つ属性です。

iSNS

(Internet Storage Naming Service)

iSCSI デバイスで使われる、自動検出、管理および構成ツールです。

iSNS によって、イニシエータおよびターゲット IP アドレスの特定リストで個々のストレージシステムを手動で構成する必要がなくなります。代わりに、iSNS は、環境内のすべての iSCSI デバイスを自動的に検出、管理および構成します。

L

LACP

(Link Aggregation Control Protocol)

複数回線を 1 つの論理的な回線として扱うための制御プロトコル。

LCU

(Logical Control Unit)

主に磁気ディスク制御装置を指します。

LDEV

(Logical Device (論理デバイス))

RAID 技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデータを保存します。この複数のドライブにまたがったデータ保存領域を論理デバイスまたは LDEV と呼びます。ストレージ内の LDEV は、LDKC 番号、CU 番号、LDEV 番号の組み合わせで区別します。LDEV に任意の名前を付けることもできます。

このマニュアルでは、LDEV (論理デバイス) を論理ボリュームまたはボリュームと呼ぶことがあります。

LDEV 名

LDEV 作成時に、LDEV に付けるニックネームです。あとから LDEV 名の変更もできます。

LDKC

(Logical Disk Controller)

複数の CU を管理するグループです。各 CU は 256 個の LDEV を管理しています。

LUN/LU

(Logical Unit Number)

論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指すこともあります。

LUN セキュリティ

LUN に設定するセキュリティです。LUN セキュリティを有効にすると、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスできるようになります。

LUN パス、LU パス

オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を結ぶデータ入出力経路です。

LUSE ボリューム

オープンシステム用のボリュームが複数連結して構成されている、1つの大きな拡張ボリュームのことです。ボリュームを拡張することで、ポート当たりのボリューム数が制限されているホストからもアクセスできるようになります。

M

MCU

(Main Control Unit)

リモートコピーペアのプライマリボリューム (正 VOL) を制御するディスクコントロールユニットです。ユーザによって管理ツールの操作端末から要求されたリモートコピーコマンドを受信・処理し、RCU に送信します。

Mfibre

(Mainframe Fibre)

IBM のメインフレームのファイバチャネルを示す用語です。

MP ユニット

データ入出力を処理するプロセッサを含んだユニットです。データ入出力に関連するリソース (LDEV、外部ボリューム、ジャーナル) ごとに特定の MP ユニットの割り当てると、性能をチューニングできます。特定の MP ユニットの割り当ての方法と、ストレージシステムが自動的に選択した MP ユニットの割り当ての方法があります。MP ユニットに対して自動割り当ての設定を無効にすると、その MP ユニットがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用の MP ユニットとして使用できます。

MTIR

(Multi Target Incremental Resynchronization)

IBM 社の Multiple Target PPRC 機能で、2つの副サイト間で作成されるペアです。

MU

(Mirror Unit)

1つのプライマリボリュームと1つのセカンダリボリュームを関連づける情報です。

MVS

(Multiple Virtual Storage)

IBM 社のメインフレームシステム用 OS です。

N

Namespace

複数 LBA 範囲をまとめた、論理ボリュームの空間のことです。

Namespace Globally Unique Identifier

Namespace を識別するための、グローバルユニーク性を保証する 16Byte の識別情報です。SCSI LU での NAA Format6 で表現される、WWN に類似する情報です。

Namespace ID

NVM サブシステム上に作成された Namespace を、NVM サブシステムの中でユニークに識別するための識別番号です。

NGUID

(Namespace Globally Unique Identifier)

詳しくは、「Namespace Globally Unique Identifier」を参照してください。

NQN

(NVMe Qualified Name)

NVMe-oF 通信プロトコルで、NVMe ホストまたは NVM サブシステムを特定するためのグローバルユニークな識別子です。

NSID

(Namespace ID)

Namespace を特定するための、4Byte の識別情報です。

NVM

(Non-Volatile Memory)

不揮発性メモリです。

NVMe

(Non-Volatile Memory Express)

PCI Express を利用した SSD の接続インターフェース、通信プロトコルです。

NVMe over Fabrics

NVMe-oF 通信プロトコルによる通信を、様々な種類のネットワークファブリックに拡張する NVMe のプロトコルです。

NVMe/TCP

TCP/IP ネットワーク越しにホストとストレージ間で、NVMe-oF 通信プロトコルによる通信をするための NVMe over Fabrics 技術のひとつです。

NVMe コントローラ

NVMe ホストからのコマンド要求を処理する、物理的または論理的な制御デバイスです。

NVM サブシステム

NVM のデータストレージ機能を提供する制御システムです。

NVM サブシステムポート

ホストとコントローラが、NVMe I/O をするための Fabric に接続する通信ポートです。

O

Open/MF コンシステンシーグループ

Open/MF コンシステンシー維持機能を使用した、コンシステンシーグループのことです。Open/MF コンシステンシーグループ内の TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアを、同時に分割したり再同期したりできます。

Out-of-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから LAN 経由で ESM/AMC/RAID Manager サーバの中にある仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。

P

Parent

Thin Image Advanced の用語で、メタデータの共有元となるボリュームを指します。Family 内に vClone 属性のボリュームが存在しない場合、ルートボリュームが該当します。Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、vClone Parent 属性のボリュームが該当します。

PAV

IBM OS の機能で、一つのデバイスに対して複数の I/O 操作を並行して発行できるようにする機能です。本ストレージシステムで Compatible PAV 機能を使用することにより、IBM OS から本ストレージシステム上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

PCB

(Printed Circuit Board)
プリント基盤です。このマニュアルでは、コントローラボードやチャンネルボード、ディスクボードなどのボードを指しています。

Point to Point

2 点を接続して通信するトポロジです。

PPRC

(Peer-to-Peer Remote Copy)
IBM 社のリモートコピー機能です。

Q

Quorum ディスク

パスやストレージシステムに障害が発生したときに、global-active device ペアのどちらのボリュームでサーバからの I/O を継続するのかを定めるために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

R

RAID

(Redundant Array of Independent Disks)
独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。

RAID Manager

コマンドインタフェースでストレージシステムを操作するためのプログラムです。

RCU

(Remote Control Unit)
リモートコピーペアのセカンダリボリューム (副 VOL) を制御するディスクコントロールユニットです。リモートパスによって MCU に接続され、MCU からコマンドを受信して処理します。

RCU Target

属性が Initiator のポートと接続するポートが持つ属性です。

RCU Target ポート

Initiator ポートと接続します。RCU Target ポートは、ホストのポートとも通信できます。

RDEV

(Real Device)

IBM 用語です。DASD の実装置アドレスを意味します。

Read Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクから読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Read Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

S

S/N

(Serial Number)

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

SAN

(Storage-Area Network)

ストレージシステムとサーバ間を直接接続する専用の高速ネットワークです。

SIM

(Service Information Message)

ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出したときに生成されるメッセージです。原因となるエラーを解決し、VSP One Block Administrator 画面上で SIM が解決したことを報告することを、「SIM をコンプリートする」と言います。

SM

(Shared Memory)

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

SMS

(Storage Management Subsystem)

IBM 社のメインフレームの OS が提供するツールで、データセットを容易かつ効率的に割り当てることができます。

SNMP

(Simple Network Management Protocol)

ネットワーク管理するために開発されたプロトコルの 1 つです。

SSID

ストレージシステムの ID です。ストレージシステムでは、搭載される LDEV のアドレスごと（64、128、256）に 1 つの SSID が設定されます。

SSL

(Secure Sockets Layer)

インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであり、Netscape Communications 社によって最初に開発されました。SSL が有効になっている 2 つのピア (装置) は、秘密鍵と公開鍵を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア (装置) も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送されたデータを暗号化します。

Super PAV

IBM OS の機能で、Hyper PAV の拡張機能です。あるベースデバイスに割り当てたエイリアスデバイスが、複数 CU 内のすべてのベースデバイスのエイリアスデバイスとして共有化されます。本ストレージシステムで Super PAV 機能を有効にすれば、IBM OS から本ストレージシステム上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

T

T10 PI

(T10 Protection Information)

SCSI で定義された保証コード基準の一つです。T10 PI では、512 バイトごとに 8 バイトの保護情報 (PI) を追加して、データの検証に使用します。T10 PI にアプリケーションおよび OS を含めたデータ保護を実現する DIX (Data Integrity Extension) を組み合わせることで、アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現します。

Target

ホストと接続するポートが持つ属性です。

TSE-VOL

(Track Space - Efficient Volume)

DP-VOL 同様の仮想ボリュームですが、IBM 製品の FlashCopy、および Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE のターゲットボリュームとしてのみ使用できます。IBM ホストから認識できるよう互換を保持しています。DP-VOL とプールを共用するため、TSE-VOL を使用するためには、Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE だけでなく、Dynamic Provisioning for Mainframe のライセンスもインストールする必要があります。

U

UPS

(Uninterruptible Power System)

ストレージシステムが停電や、瞬停のときでも停止しないようにするために搭載してある予備の電源のことです。

URL

(Uniform Resource Locator)

リソースの場所や種類の両方を記載しているインターネット上の住所を記述する標準方式です。

UUID

(User Definable LUN ID)

ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム側で設定する任意の ID です。

V

Vary Offline

メインフレームシステム用ホストとオンライン接続しているデバイスを、オフライン状態に切り替える操作です。Vary Offline の操作をするには、メインフレームシステム用ホストからコマンドを実行します。

Vary Online

デバイスをメインフレームシステム用ホストとオンライン接続するための操作です。Vary Online の操作をするには、メインフレームシステム用ホストからコマンドを実行します。

vClone Parent 属性のボリューム

Thin Image Advanced の用語で、Family 内に vClone 属性のボリュームが存在する場合、そのメタデータの共有元になるボリュームを指します。

vClone 属性のボリューム

Thin Image Advanced の用語で、仮想クローン作成によって取得したスナップショットデータを格納するボリュームを指します。

VDEV

(Virtual Device)

IBM 用語です。DASD の仮想アドレスを意味します。

または、Hitachi 用語でパリティグループ内にある論理ボリュームのグループを意味します。VDEV は任意のサイズの論理ボリューム (CV) とフリースペースから構成されます。VDEV 内に任意のサイズの論理ボリューム (CV) とフリースペースを作成することもできます。

VLAN

(Virtual LAN)

スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です (IEEE802.1Q 規定)。

VOLSER

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSN とも呼びます。LDEV 番号や LUN とは無関係です。

VSN

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VOLSER とも呼びます。

VSP One Block Administrator

ストレージシステムの構成やリソースを操作するシンプルな GUI の管理ツールです。

VTOC

(Volume Table of Contents)

ディスク上の複数データセットのアドレスや空き領域を管理するための情報を格納するディスク領域です。

W

Write Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクへ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

WWN

(World Wide Name)

ホストバスアダプタの ID です。ストレージ装置を識別するためのもので、実体は 16 桁の 16 進数です。

Z

zHyperWrite 機能

IBM 社の DS シリーズ ディスクアレイ装置でサポートしている zHyperWrite の互換機能です。上位アプリケーションである DB2 のログを書き込むときに行われる二重化処理で、TrueCopy for Mainframe の更新コピーを使用して二重化処理を行うのではなく、ホストから TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームに対して書き込みを行います。zHyperWrite の詳細については、IBM のマニュアルを参照してください。

あ

アクセス属性

ボリュームが読み書き可能になっているか (Read/Write)、読み取り専用になっているか (Read Only)、それとも読み書き禁止になっているか (Protect) どうかを示す属性です。

アクセスパス

ストレージシステム内の、データとコマンドの転送経路です。

い

インクリメンタルリシンク

IBM 社の Multiple Target PPRC 機能で、MTIR ペア間で実行される差分コピーです。

インスタンス

特定の処理を実行するための機能集合のことです。

インスタンス番号

インスタンスを区別するための番号です。1 台のサーバ上で複数のインスタンスを動作させるとき、インスタンス番号によって区別します。

え

エクステンツ

IBM 社のストレージシステム内で定義された論理デバイスは、ある一定のサイズに分割されて管理されます。この、分割された最小管理単位の名称です。

エミュレーション

あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、ほかのハードウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること（または同等に見えるようにすること）です。一般的には、過去に蓄積されたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術が使われます。

か

外部ストレージシステム

本ストレージシステムに接続されているストレージシステムです。

外部パス

本ストレージシステムと外部ストレージシステムを接続するパスです。外部パスは、外部ボリュームを内部ボリュームとしてマッピングしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害やオンラインの保守作業にも対応できます。

外部ボリューム

外部ボリュームグループに作成した LDEV のことです。マッピングした外部ストレージシステムのボリュームを実際にホストや他プログラムプロダクトから使用するためには、外部ボリュームグループに LDEV を作成する必要があります。

外部ボリュームグループ

外部ストレージシステムのボリュームをマッピングしている、本ストレージシステム内の仮想的なボリュームです。

外部ボリュームグループはパリティ情報を含みませんが、管理上はパリティグループと同じように取り扱います。

鍵管理サーバ

暗号化鍵を管理するサーバです。暗号化鍵を管理するための規格である KMIP (Key Management Interoperability Protocol) に準じた鍵管理サーバに暗号化鍵をバックアップでき、また、鍵管理サーバにバックアップした暗号化鍵から暗号化鍵をリストアできます。

書き込み待ち率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。キャッシュメモリに占める書き込み待ちデータの割合を示します。

仮想ボリューム

実体を持たない、仮想的なボリュームです。Dynamic Provisioning、または Dynamic Provisioning for Mainframe で使用する仮想ボリュームを DP-VOL と呼びます。

監査ログ

ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンドの記録です。Syslog サーバへの転送設定をすると、監査ログは常時 Syslog サーバへ転送され、Syslog サーバから監査ログを取得・参照できます。

管理ツールの操作端末

ストレージシステムを操作するためのコンピュータです。

き

キャッシュ

チャネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての役割があります。キャッシュメモリとも呼ばれます。

共用メモリ

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

け

形成コピー

ホスト I/O プロセスとは別に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させるプロセスです。

こ

更新コピー

形成コピー（または初期コピー）が完了したあとで、プライマリボリュームの更新内容をセカンダリボリュームにコピーして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持するコピー処理です。

構成定義ファイル

RAID Manager を動作させるためのシステム構成を定義するファイルを指します。

コピー系プログラムプロダクト

ストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間でコピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコピーするリモートコピーがあります。

コピーグループ

プライマリボリューム（正側ボリューム）、およびセカンダリボリューム（副側ボリューム）から構成されるコピーペアを1つにグループ化したものです。または、正側と副側のデバイスグループを1つにグループ化したものです。RAID Manager でレプリケーションコマンドを実行する場合、コピーグループを定義する必要があります。

コマンドデバイス

ホストから RAID Manager コマンドを実行するために、ストレージシステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホストから RAID Manager コマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに転送します。Out-of-band 方式で接続された RAID Manager、もしくは内蔵 CLI を用いて設定してください。

コマンドデバイスセキュリティ

コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

コレクションコピー

ストレージシステム内のディスク障害を回復するためのコピー動作のことです。予備ディスクへのコピー、または交換ディスクへのコピー等が含まれます。

コンシステンシーグループ

コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コンシステンシーグループ ID を指定すれば、コンシステンシーグループに属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。

コントローラシャーシ

ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ（筐体）です。コントローラシャーシは DKC、CBX と同義語です。

さ

サーバ証明書

サーバと鍵ペアを結び付けるものです。サーバ証明書によって、サーバは自分がサーバであることをクライアントに証明します。これによってサーバとクライアントは SSL を利用して通信できるようになります。サーバ証明書には、自己署名付きの証明書と署名付きの信頼できる証明書の2つの種類があります。

サイドファイル

コンカレントコピーで使用している内部のテーブルです。

コピー未完了部分に更新 I/O が発生した際、バックアップデータ（スナップショット）をサイドファイルに退避することで、コピー先のデータ整合性を正しく保つために使用されます。

サイドファイルキャッシュ

コンカレントコピー実施中に生成されるバックアップデータ（スナップショット）を格納する領域で、キャッシュ内に一時的に確保されます。

サブシステム NQN

NVM サブシステムに定義された NQN です。
NQN の詳細については、「NQN」を参照してください。

差分テーブル

コピー系プログラムプロダクトおよび Volume Migration で共有するリソースです。Volume Migration 以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migration では、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

差分データ

ペアボリュームがサスペンドしたときの状態からの正ボリュームへの更新データのことです。

し

シェアドメモリ

キャッシュ上に論理的に存在するメモリです。共用メモリとも呼びます。ストレージシステムの共通情報や、キャッシュの管理情報（ディレクトリ）などを記憶します。これらの情報を基に、ストレージシステムは排他制御を行います。また、差分テーブルの情報もシェアドメモリで管理されており、コピーペアを作成する場合にシェアドメモリを利用します。

自己署名付きの証明書

自分自身で自分用の証明書を生成します。この場合、証明の対象は証明書の発行者と同じになります。ファイアウォールに守られた内部 LAN 上でクライアントとサーバ間の通信が行われている場合は、この証明書でも十分なセキュリティを確保できるかもしれません。

システムディスク

ストレージシステムが使用するボリュームのことです。一部の機能を使うためには、システムディスクの作成が必要です。

システムプールボリューム、システムプール VOL

プールを構成するプールボリュームのうち、1つのプールボリュームがシステムプールボリュームとして定義されます。システムプールボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボリュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

ジャーナルボリューム

Universal Replicator と Universal Replicator for Mainframe の用語で、プライマリボリュームからセカンダリボリュームにコピーするデータを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。ジャーナルボリュームには、プライマリボリュームと関連づけられているマスタジャーナルボリューム、およびセカンダリボリュームと関連づけられているリストアジャーナルボリュームとがあります。

詳細 API

リクエストラインに simple を含まない REST API です。ストレージシステムの情報取得や構成変更することができます。

状態遷移

ペアボリュームのペア状態が変化することです。

冗長パス

チャンネルボードの故障などによって LUN パスが利用できなくなったときに、その LUN パスに代わってホスト I/O を引き継ぐ LUN パスです。交替パスとも言います。

初期コピー

新規にコピーペアを作成すると、初期コピーが開始されます。初期コピーでは、プライマリボリュームのデータがすべて相手のセカンダリボリュームにコピーされます。初期コピー中も、ホストサーバからプライマリボリュームに対する Read/Write などの I/O 操作は続行できます。

署名付きの信頼できる証明書

証明書発行要求を生成したあとで、信頼できる CA 局に送付して署名してもらいます。CA 局の例としては VeriSign 社があります。

シリアル番号

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

シンプル API

リクエストラインに simple を含む REST API です。
ストレージシステムの情報取得や構成変更することができます。

す

スナップショットグループ

Thin Image Advanced で作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して同じ操作を実行できます。

スナップショットデータ

Thin Image Advanced では、特定時点のデータの複製のことを指します。

スワップ

プライマリボリューム/セカンダリボリュームを逆転する操作のことです。

せ

正 VOL、正ボリューム

詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。

正サイト

通常時に、業務（アプリケーション）を実行するサイトを指します。

セカンダリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー先のボリュームを指します。なお、プライマリボリュームとペアを組んでいるボリュームをセカンダリボリュームと呼びますが、Thin Image Advanced では、セカンダリボリューム（仮想ボリューム）ではなく、プールにデータが格納されます。

絶対 LUN

SCSI/iSCSI/Fibre ポート上に設定されているホストグループとは関係なく、ポート上に絶対的に割り当てられた LUN を示します。

センス情報

エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、正サイトまたは副サイトのストレージシステムが、適切なホストに送信する情報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されます。

専用 DASD

IBM 用語です。z/VM 上の任意のゲスト OS のみ利用可能な DASD を意味します。

そ

ソースボリューム

Compatible FlashCopy®、および Volume Migration の用語で、Compatible FlashCopy®の場合はボリュームのコピー元となるボリュームを、Volume Migration の場合は別のパリティグループへと移動するボリュームを指します。

ゾーニング

ホストとリソース間トラフィックを論理的に分離します。ゾーンに分けることにより、処理は均等に分散されます。

た

ターゲットボリューム

Compatible FlashCopy®、および Volume Migration の用語で、Compatible FlashCopy®の場合はボリュームのコピー先となるボリュームを、Volume Migration の場合はボリュームの移動先となる領域を指します。

ち

チャネルエクステンダ

遠隔地にあるメインフレームホストをストレージシステムと接続するために使われるハードウェアです。

チャネルボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。

重複排除用システムデータボリューム (データストア)

容量削減の設定が重複排除および圧縮の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複データを格納するためのボリュームです。

重複排除用システムデータボリューム (フィンガープリント)

容量削減の設定が重複排除および圧縮の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複排除データの制御情報を格納するためのボリュームです。

て

ディスクボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、キャッシュとドライブの間のデータ転送を制御します。

データ削減共有ボリューム

データ削減共有ボリュームは、Adaptive Data Reduction の容量削減機能を使用して作成する仮想ボリュームです。Thin Image Advanced ペアのボリュームとして使用できます。データ削減共有ボリュームは、Redirect-on-Write のスナップショット機能を管理するための制御データ（メタデータ）を持つボリュームです。

データ削減共有ボリュームには、容量削減設定が有効なデータ削減共有ボリュームと、容量削減設定が無効なデータ削減共有ボリュームという 2 種類があります。詳しくは、「容量削減設定が有効なデータ削減共有ボリューム」または「容量削減設定が無効なデータ削減共有ボリューム」を参照してください。

転送レート

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。1 秒間にディスクへ転送されたデータの大きさを示します。

と

同期コピー

ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リアルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。ボリューム単位のリアルタイムデータバックアップができます。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に適しています。

トポロジ

デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、および Point-to-point の 3 種類があります。

ドライブボックス

各種ドライブを搭載するためのシャーシ（筐体）です。

な

内部ボリューム

本ストレージシステムが管理するボリュームを指します。

は

パリティグループ

同じ容量を持ち、1 つのデータグループとして扱われる一連のドライブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情報の両方が格納されているため、そのグループ内の 1 つまたは複数のドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスできます。

場合によっては、パリティグループを RAID グループ、ECC グループ、またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

ひ

非対称アクセス

global-active device でのクロスパス構成など、サーバとストレージシステムを複数の冗長パスで接続している場合で、ALUA が有効のときに、優先して I/O を受け付けるパスを定義する方法です。

非同期コピー

ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

ピントラック

(pinned track)

物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないトラックです。固定トラックとも呼びます。

ふ

ファイバチャネル

光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバチャネルで接続された RAID のディスクは、ホストからは SCSI のディスクとして認識されます。

プール

プールボリューム（プール VOL）を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Provisioning for Mainframe、および Thin Image Advanced がプールを使用します。

プールボリューム、プール VOL

プールに登録されているボリュームです。Dynamic Provisioning および Dynamic Provisioning for Mainframe ではプールボリュームに通常のデータを格納し、Thin Image Advanced ではスナップショットデータをプールボリュームに格納します。

副 VOL、副ボリューム

詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

副サイト

主に障害時に、業務（アプリケーション）を正サイトから切り替えて実行するサイトを指します。

プライマリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー元のボリュームを指します。

フラッシュメモリ

各プロセッサに搭載され、ソフトウェアを格納している不揮発性のメモリです。

ブロック

ボリューム容量の単位の一つです。1 ブロックは 512 バイトです。

へ

ペア

データ管理目的として互いに関連している 2 つのボリュームを指します（例、レプリケーション、マイグレーション）。ペアは通常、お客様の定義によりプライマリもしくはソースボリューム、およびセカンダリもしくはターゲットボリュームで構成されます。

ペア状態

ペアオペレーション前後にボリュームペアに割り当てられた内部状態。ペアオペレーションが実行されている、もしくは結果として障害となっているときにペア状態は変化します。ペア状態はコピーオペレーションを監視したり、システム障害を検出するために使われます。

ペアテーブル

ペアを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

ページ

DP の領域を管理する単位です。Dynamic Provisioning の場合、1 ページは 42MB、Dynamic Provisioning for Mainframe の場合、1 ページは 38MB です。

ほ

ポートモード

ストレージシステムのチャンネルボードのポート上で動作する、通信プロトコルを選択するモードです。ポートの動作モードとも言います。

ホスト-Namespace パス

日立ストレージシステムで、Namespace セキュリティを使用する際に、ホスト NQN ごとに各 Namespace へのアクセス可否を決定するための設定です。

Namespace パスとも呼びます。

ホスト NQN

NVMe ホストに定義された NQN です。

NQN の詳細については、「NQN」を参照してください。

ホストグループ

ストレージシステムの同じポートに接続し、同じプラットフォーム上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループを LDEV に結び付けます。この結び付ける操作のことを、LUN パスを追加するとも呼びます。

ホストグループ 0 (ゼロ)

「00」という番号が付いているホストグループを指します。

ホストデバイス

ホストに提供されるボリュームです。HDEV (Host Device) とも呼びます。

ホストバスアダプタ

(Host Bus Adapter)

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストとストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞれのホストバスアダプタには、16 桁の 16 進数による ID が付いています。ホストバスアダプタに付いている ID を WWN (Worldwide Name) と呼びます。

ホストモード

オープンシステム用ホストのプラットフォーム (通常は OS) を示すモードです。

ま

マイグレーションボリューム

異なる機種ストレージシステムからデータを移行させる場合に使用するボリュームです。

マッピング

本ストレージシステムから外部ボリュームを操作するために必要な管理番号を、外部ボリュームに割り当てることです。

み

ミニディスク DASD

IBM 用語です。z/VM 上で定義される仮想 DASD を意味します。

よ

容量削減設定が無効なデータ削減共有ボリューム

Adaptive Data Reduction の容量削減機能が有効、かつ、容量削減設定（「圧縮」または「重複排除および圧縮」）が無効である仮想ボリュームを指します。

容量削減設定が有効なデータ削減共有ボリューム

Adaptive Data Reduction の容量削減機能が有効、かつ、容量削減設定（「圧縮」または「重複排除および圧縮」）が有効である仮想ボリュームを指します。

り

リソースグループ

ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV 番号、パリティグループ、外部ボリューム、ポートおよびホストグループ番号です。

リモートコマンドデバイス

外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、本ストレージシステムの内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマンドデバイスに対して RAID Manager コマンドを発行すると、外部ストレージシステムのコマンドデバイスに RAID Manager コマンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作できます。

リモートストレージシステム

ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。

リモートパス

リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を接続するパスです。

リンクアグリゲーション

複数のポートを集約して、仮想的にひとつのポートとして使う技術です。
これによりデータリンクの帯域幅を広げるとともに、ポートの耐障害性を確保します。

れ

レコードセット

非同期コピーの更新コピーモードでは、正 VOL の更新情報と制御情報をキャッシュに保存します。これらの情報をレコードセットといいます。ホストの I/O 処理とは別に、RCU に送信されます。

レスポンスタイム

モニタリング期間内での平均の応答時間。あるいは、エクスポートツール 2 で指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。

ろ

ローカルストレージシステム

管理ツールの操作端末を接続しているストレージシステムを指します。



索引

